



Hochwasservorsorgekonzept Ortsgemeinde Veitsrodt

Ablauf „Vorstellung HWV-Konzept“

- Orientierung Ortslage Veitsrodt
Grundlagen/ Information
- Bestandsanalyse & Maßnahmenkonzept
- Diskussion/ Ergänzung/ Abstimmung



Beginn Abschnitt: Orientierung Ortslage Veitsrodt Grundlagen/ Information

Orientierung



Gewässer/ Gräben



Topographie/ Abfluss





Starkregenkarte unter
„Geoportal Wasser“




Topographische Karte mit
Höhenlinien, Gewässer,
Bebauung


Abflussbereiche mit Intensität

Überflutungsbereiche

Kartenwerke

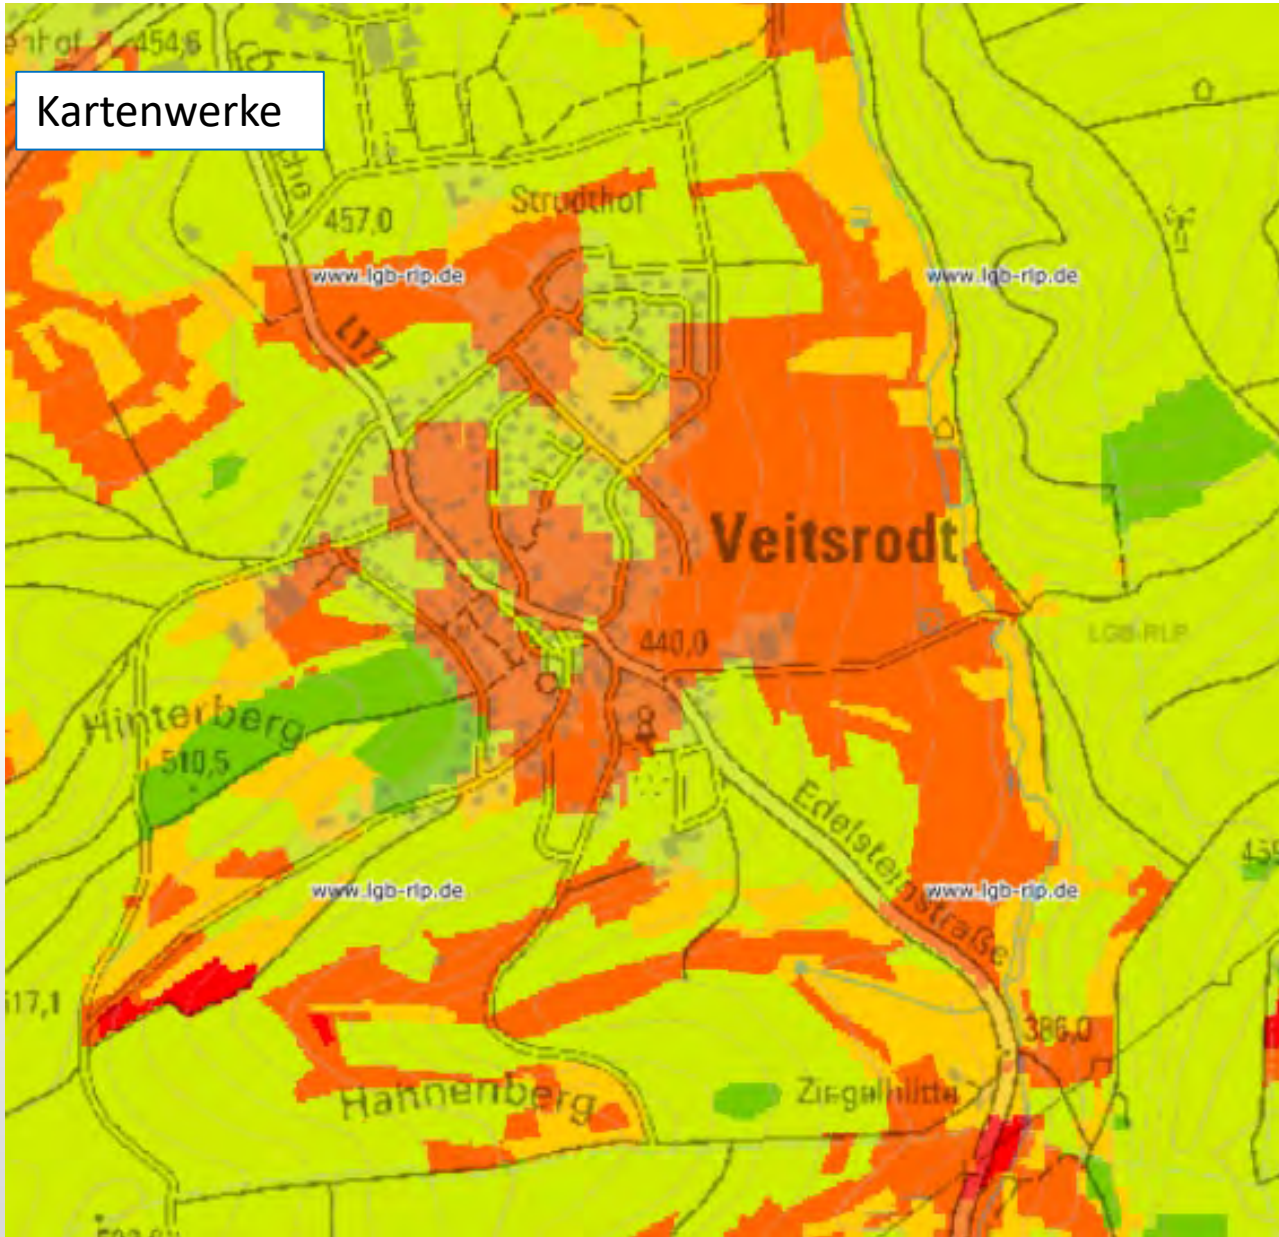

Bodenerosionsgefährdung (Landesamt für Geologie und Bergbau)

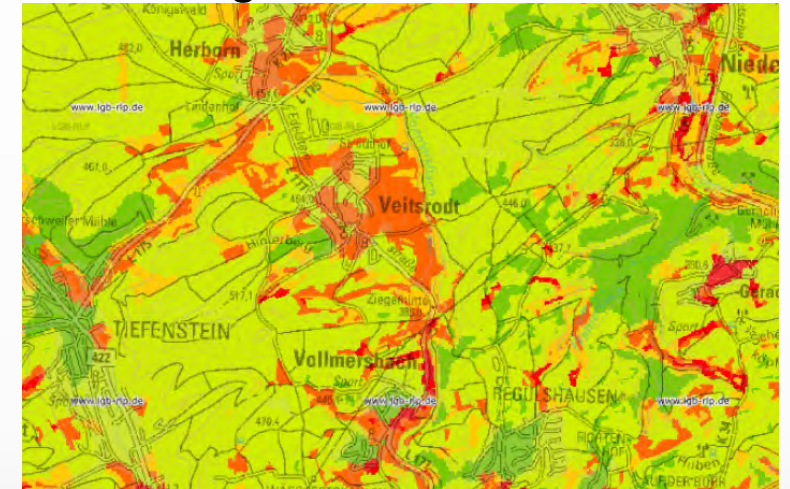

Topographische Karte mit
Höhenlinien, Bebauung

Erosionsbereiche mit Intensität
gestaffelt nach Bodeneigenschaften
und Bewirtschaftungskulturen

Gewässer, Höhenlinien, Starkregen




This detailed map shows the Ziegelhütte area with various flood zones highlighted in blue and yellow. Key features include:

- Water Bodies:** Vornenbach, Graben/Gewässer, Graben Instandsetzen.
- Roads:** L177, Waldstraße, Ackerstraße, Wasserheck, im Wiesengrund, im Eck, Drosselweg, im Bogen, Hauptstraße, im Wiesengrund, Blumenstraße, Hofstraße, Am Sonnenhang, Treibstraße, Bornestraße, Harten.
- Landmarks:** Sportgelände, Feuerwehr, Kirche, Friedhof.
- Other Labels:** In der Langwiese, Wasserheck, im Wiesengrund, im Eck, Drosselweg, im Bogen, Hauptstraße, im Wiesengrund, Blumenstraße, Hofstraße, Am Sonnenhang, Treibstraße, Bornestraße, Harten.

Detail: Ziegelhütte (ca. 200 m)

Gewässer, Höhenlinien,
Starkregen,
Überschwemmungsbereiche,
Notwasserwege


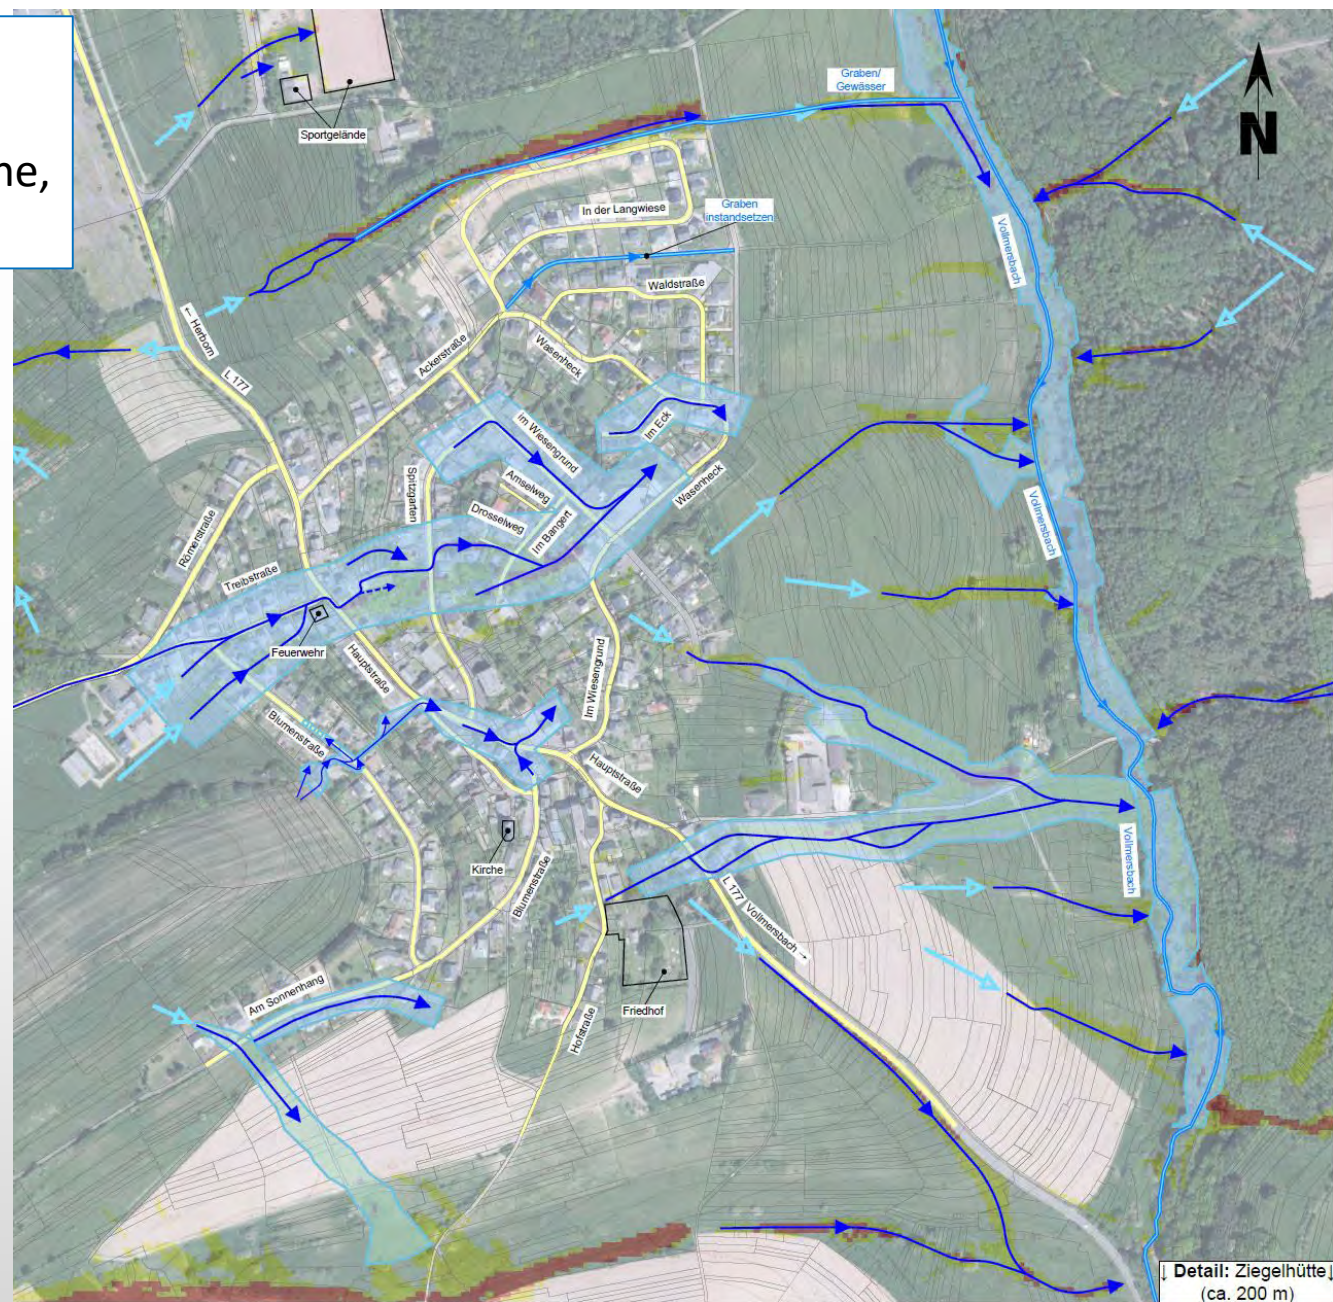


Gefährdete Objekte



Informationen Hochwasser aus der Gemeinde

Auskünfte über erfolgte Überflutungen,
Hochwasserschäden, Wasserstände,
Entwässerungstrassen, etc. im Bereich der Ortsgemeinde.

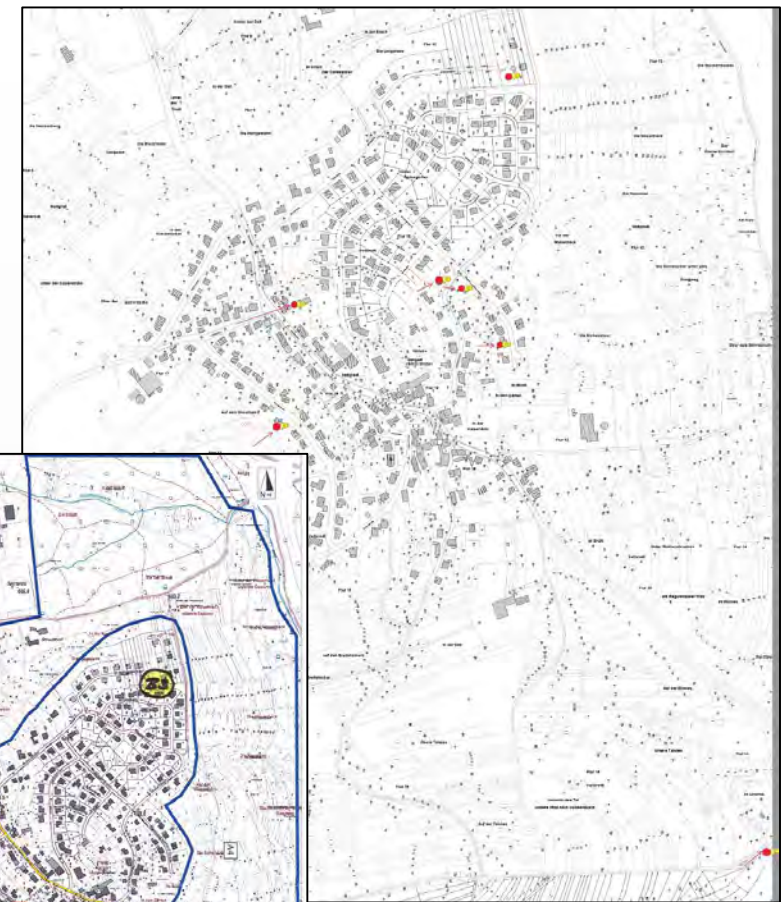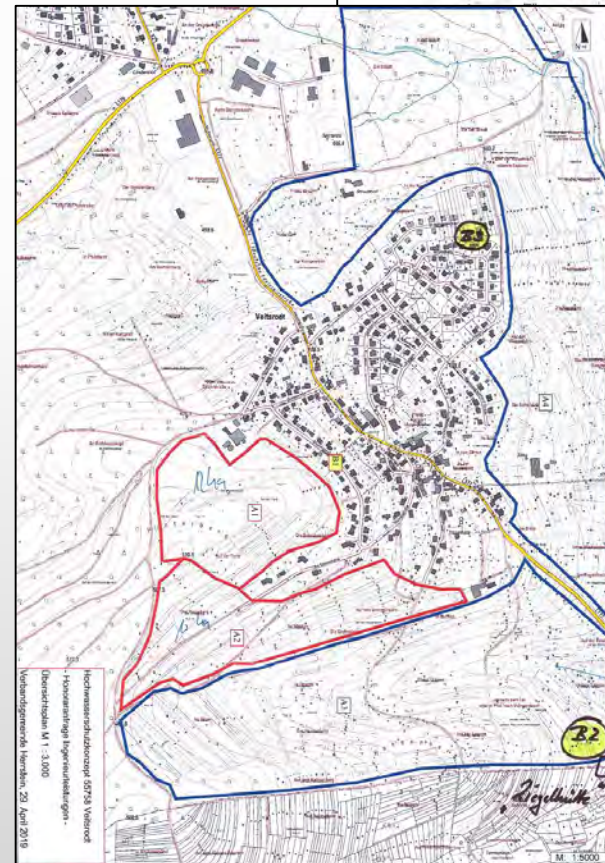


Begehung am 14.10.2020



Mit Vertretern der Ortsgemeinde mit Einweisung in bekannte „Problemstellen“ und Überflutungsbereiche.



„Erstkonzept“/ Bestandsanalyse

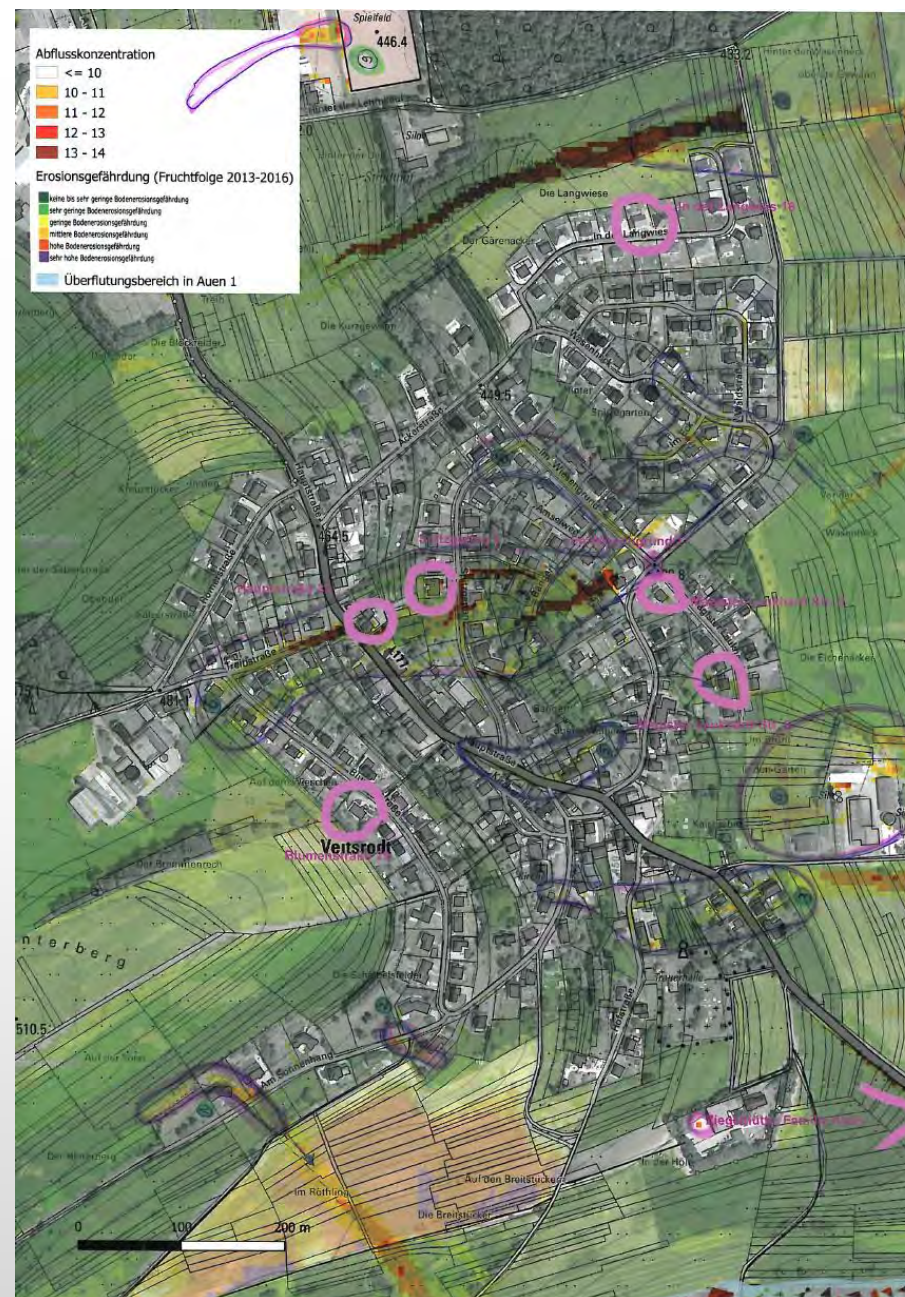

Ende Abschnitt:
Grundlagen/ Information

Beginn Abschnitt:
Bestandsanalyse & Maßnahmen

Hauptstraßen, Kataster



Gesamt-Konzept



Allgemeines zum Konzeptziel:

- a) Vermeidung von breitflächigem Hochwasserabfluss (durch die Bebauung hindurch), durch „Aktivieren“ von Notabflusswegen (i. d. R. Verkehrsflächen), da dort die Schäden gering sind.



- b) Schaffung von (kleineren) Rückhaltungen zur Minimierung des Abflusses und zum „Zeitgewinn“ vor und nach dem Ereignis.



Begriffsbestimmung:

a) Abflusslenkung:

(mobile) Abflusslenkungen - sperren,
Höherlegen/ Absenken von Trassen oder Wegen,
Einfassung (Hochborde/ Einfriedungsmauern),
naturnahe Erdwälle



Begriffsbestimmung:

b) Rückhaltungen:

naturnaher Retentionsraum als Geländevertiefung oder mittels Fangdamm
mit kontrolliertem Hochwasserüberfall
+ Drosselabfluss






OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog


Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Gewerbe um „KVP“	Lokale Oberflächenwässer	Lokale Überschwemmung möglich	1	Objektschutz erforderlich



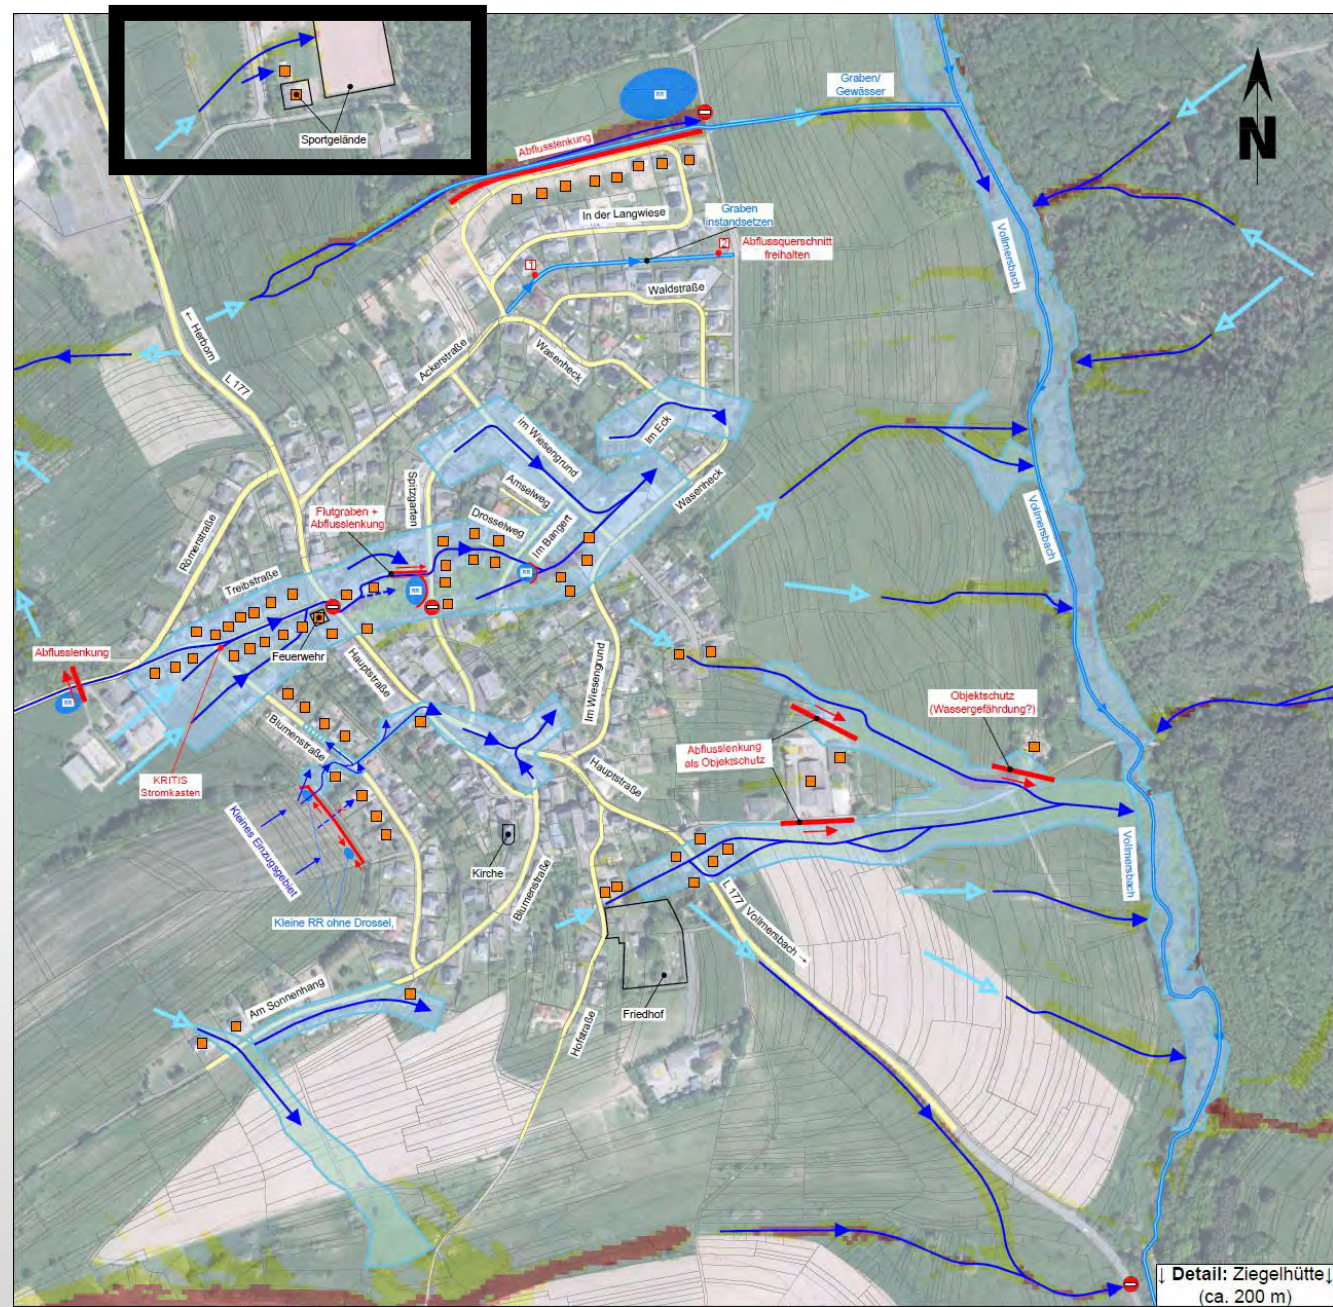


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Sportplatz	Unkontrollierter Oberflächenabfluss	- Überschwemmung des Sportgeländes möglich		- Objektschutz Gebäude - Evtl. Rückhaltemulde

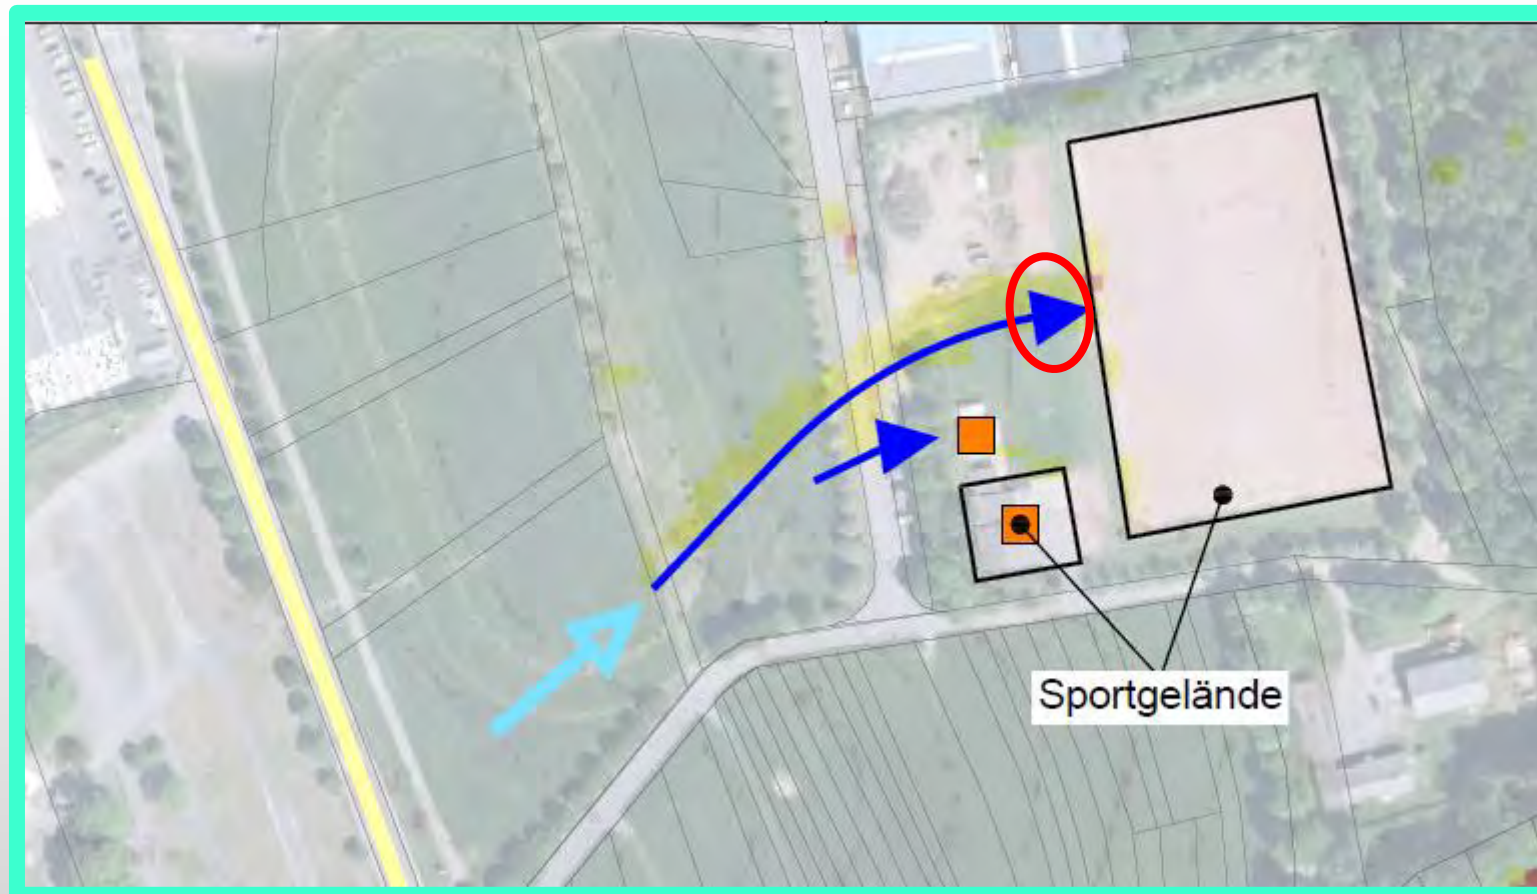


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Sportplatz	Unkontrollierter Oberflächenabfluss	- Überschwemmung des Sportgeländes möglich		

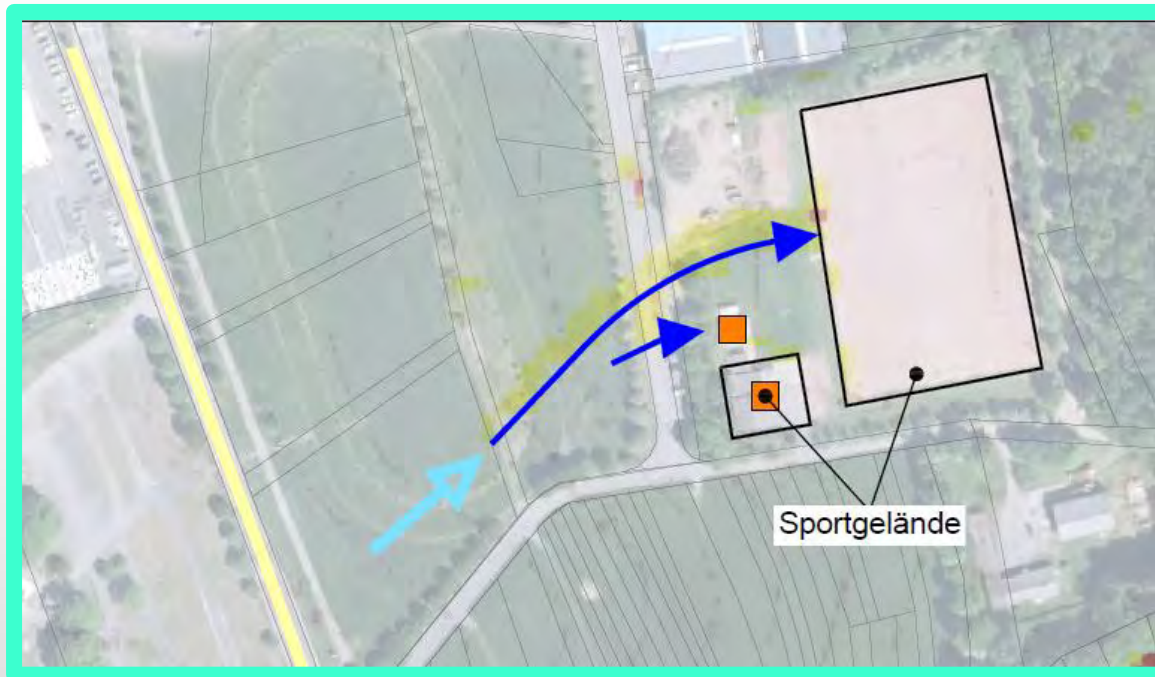


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog


Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Sportplatz	Unkontrollierter Oberflächenabfluss	- Überschwemmung des Sportgeländes möglich	2	Objektschutz Gebäude

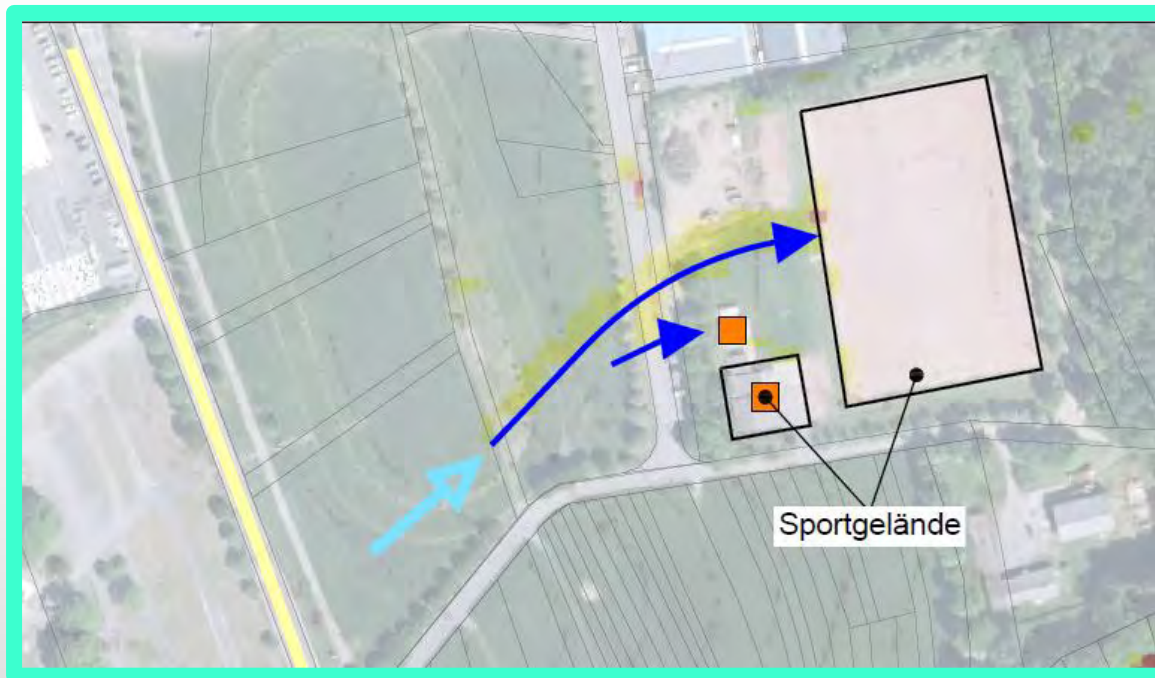

OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Sportplatz	Unkontrollierter Oberflächenabfluss	- Überschwemmung des Sportgeländes möglich	3	Evtl. kleine Mulde als „Wassersammelstelle“

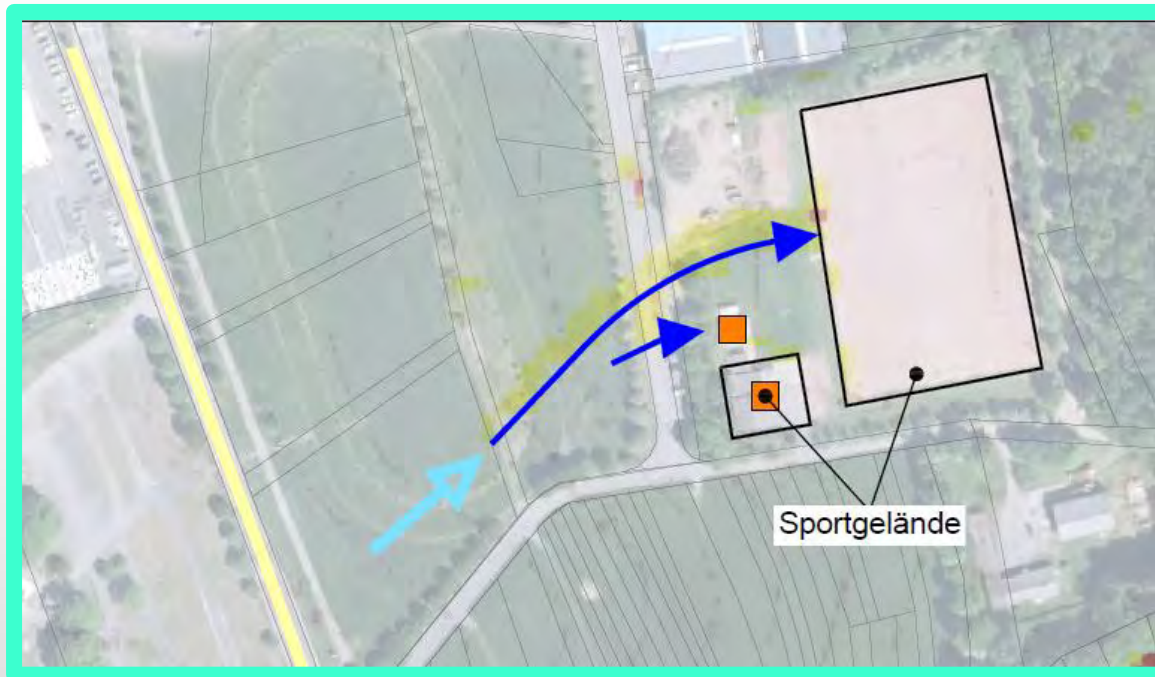

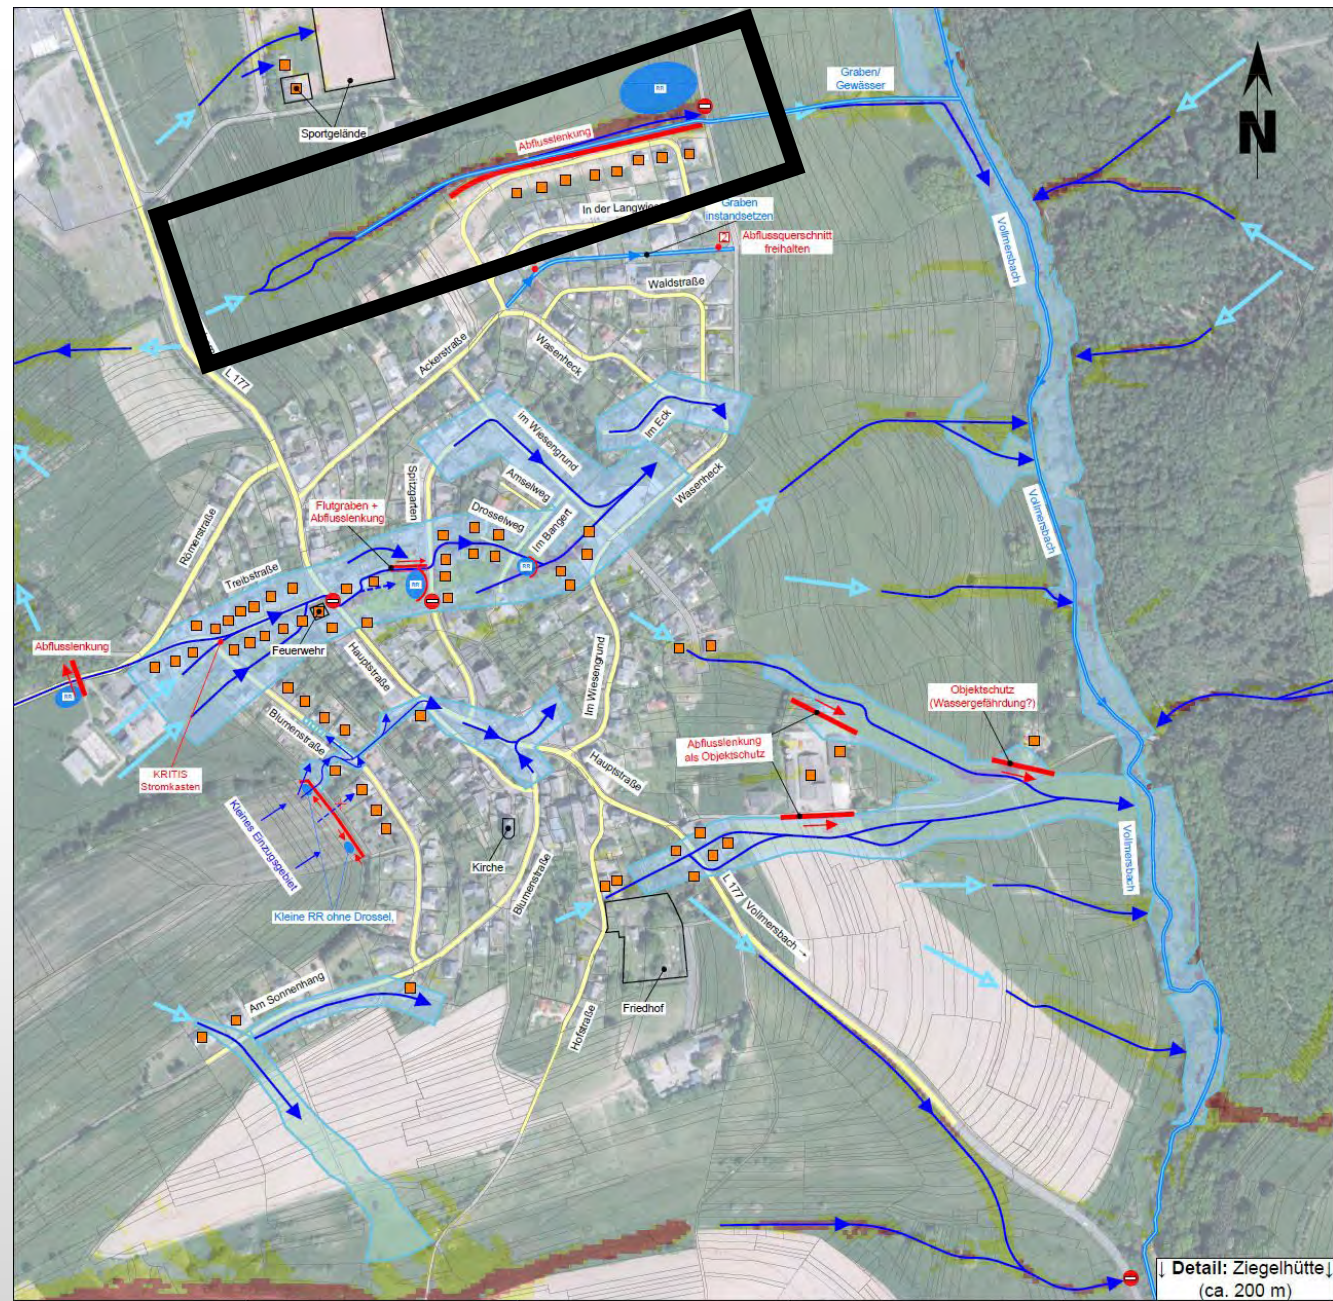


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
In der Langwiese	Abfluss durch Bebauung	- Breitflächiger Abfluss entlang NBG		




OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
In der Langwiese	Abfluss durch Bebauung	- Breitflächiger Abfluss entlang NBG	4	Abflusslenkung

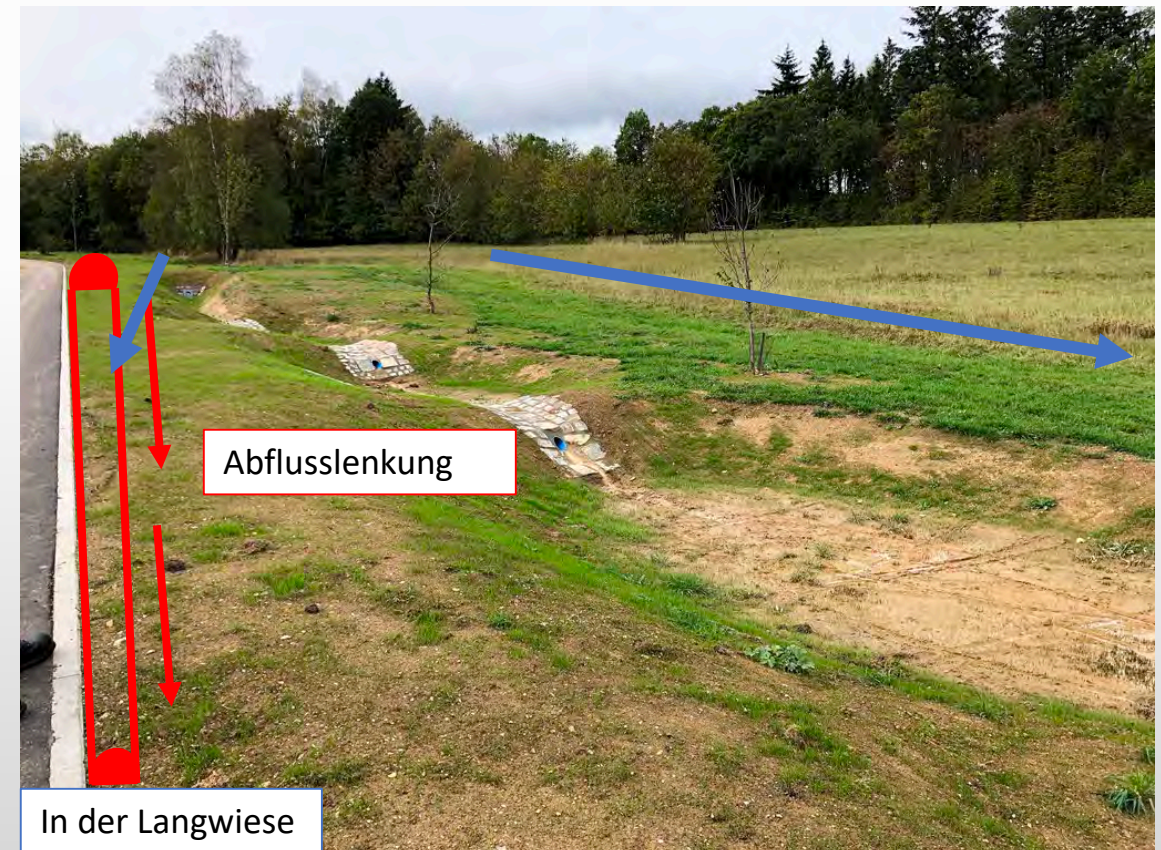


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog


Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
In der Langwiese	Abfluss durch Bebauung	- Breitflächiger Abfluss entlang NBG	4	Abflusslenkung
			5	Rückhaltung erweitern

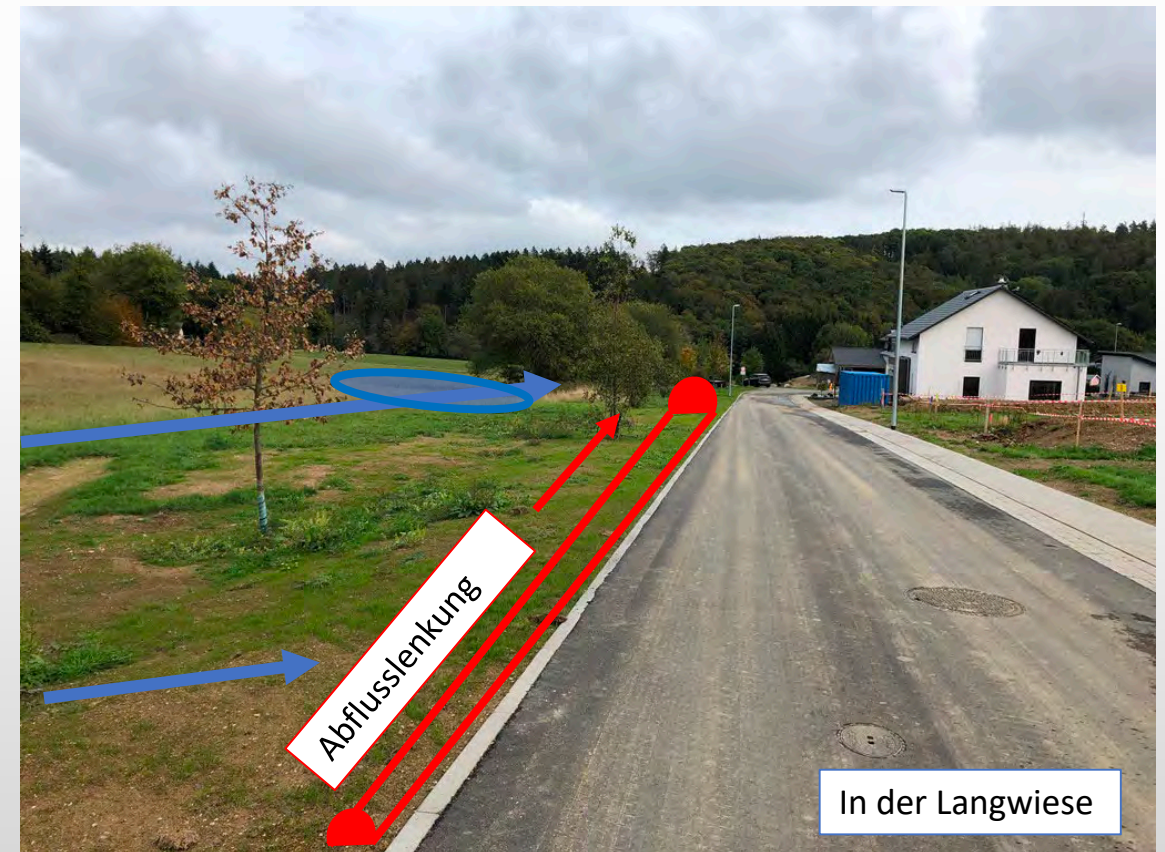

OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
In der Langwiese	Abfluss durch Bebauung	- Breitflächiger Abfluss entlang NBG	4	Abflusslenkung
			6	Gebäudeschutz
			7	Hinweis an Rettungskräfte

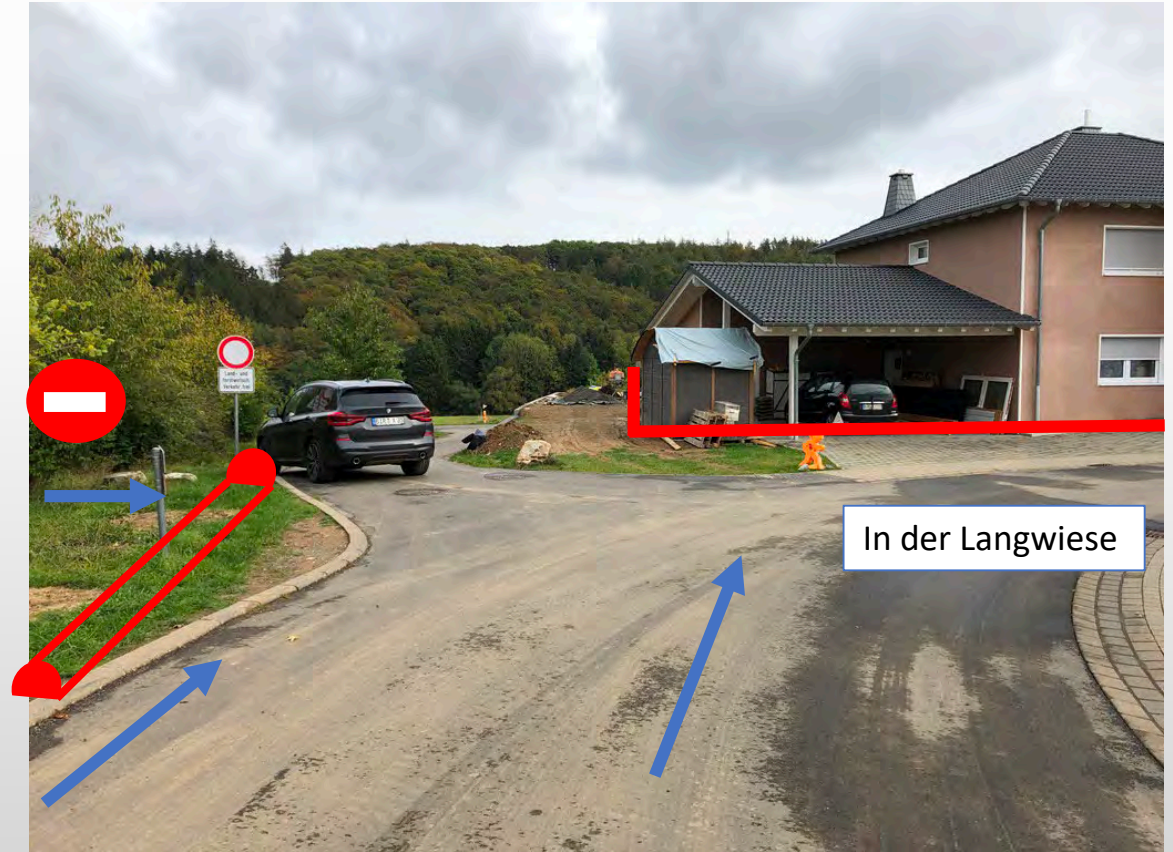

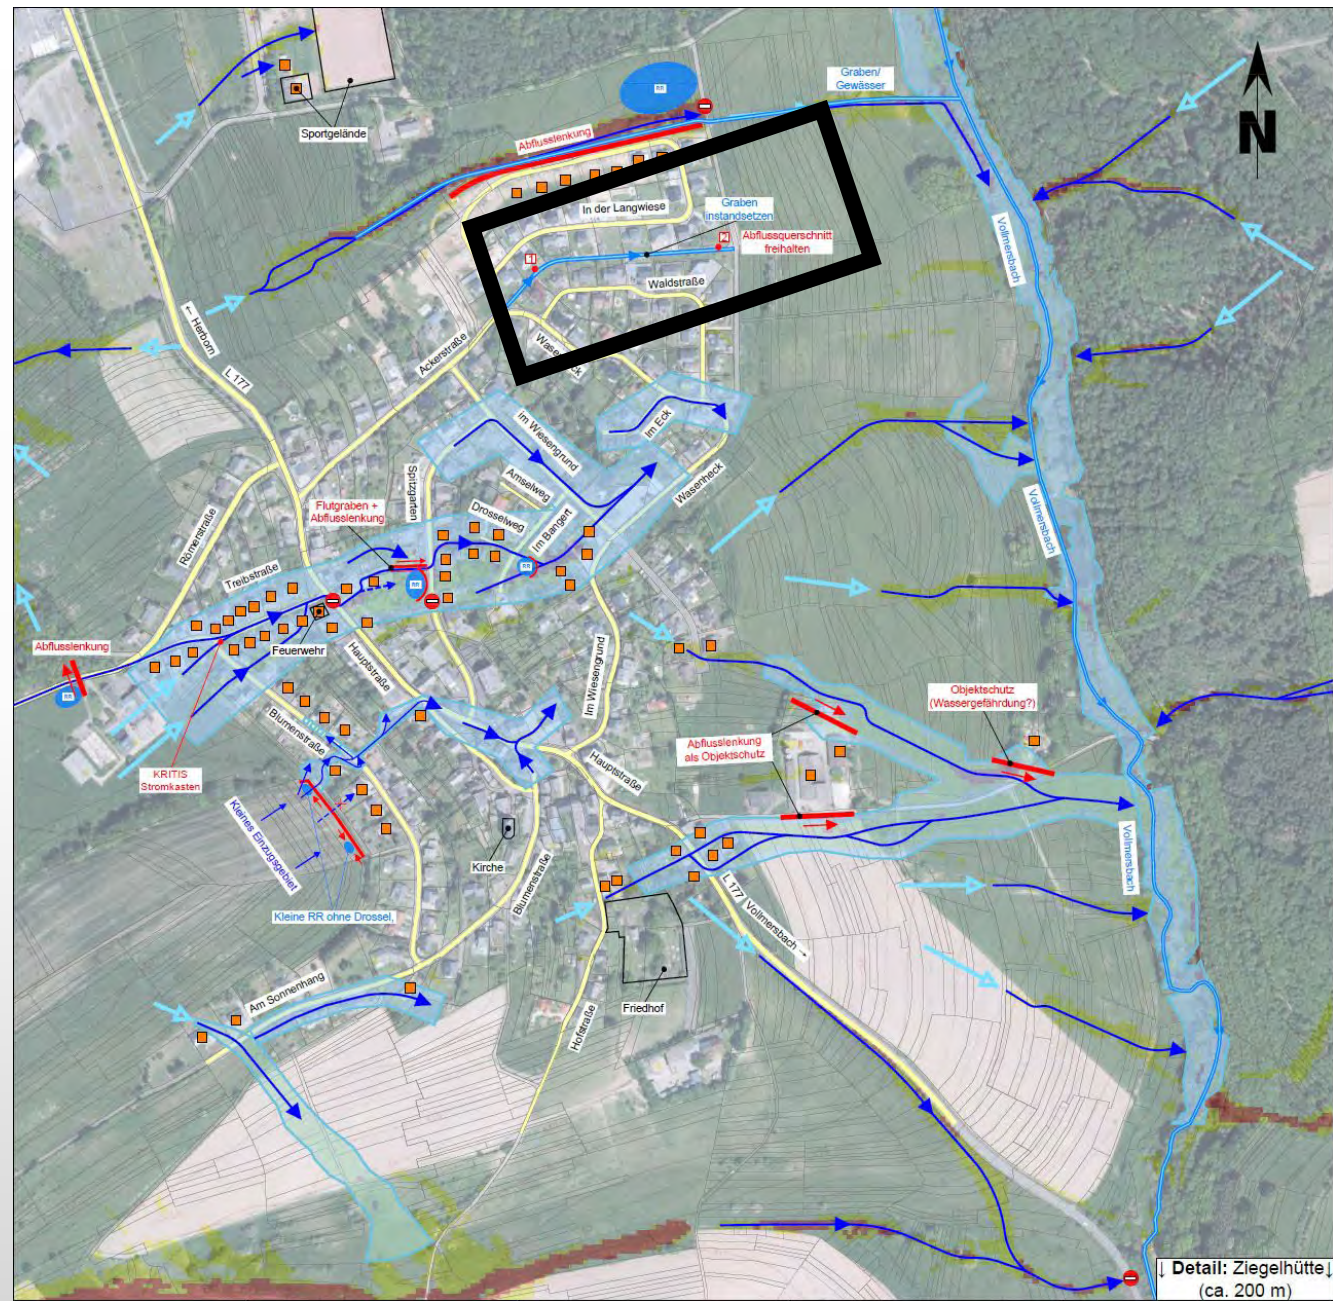

OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
In der Langwiese	Entwässerungsgraben	- Grabenprofil unzureichend	8	Graben instandsetzen



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog


Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
In der Langwiese	Entwässerungsgraben	- „Sperrgut“ im Abflussbereich	9	Abflussquerschnitt freihalten



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog


Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
In der Langwiese	Entwässerungsgraben	- „Sperrgut“ im Abflussbereich	10	Abflussquerschnitt freihalten



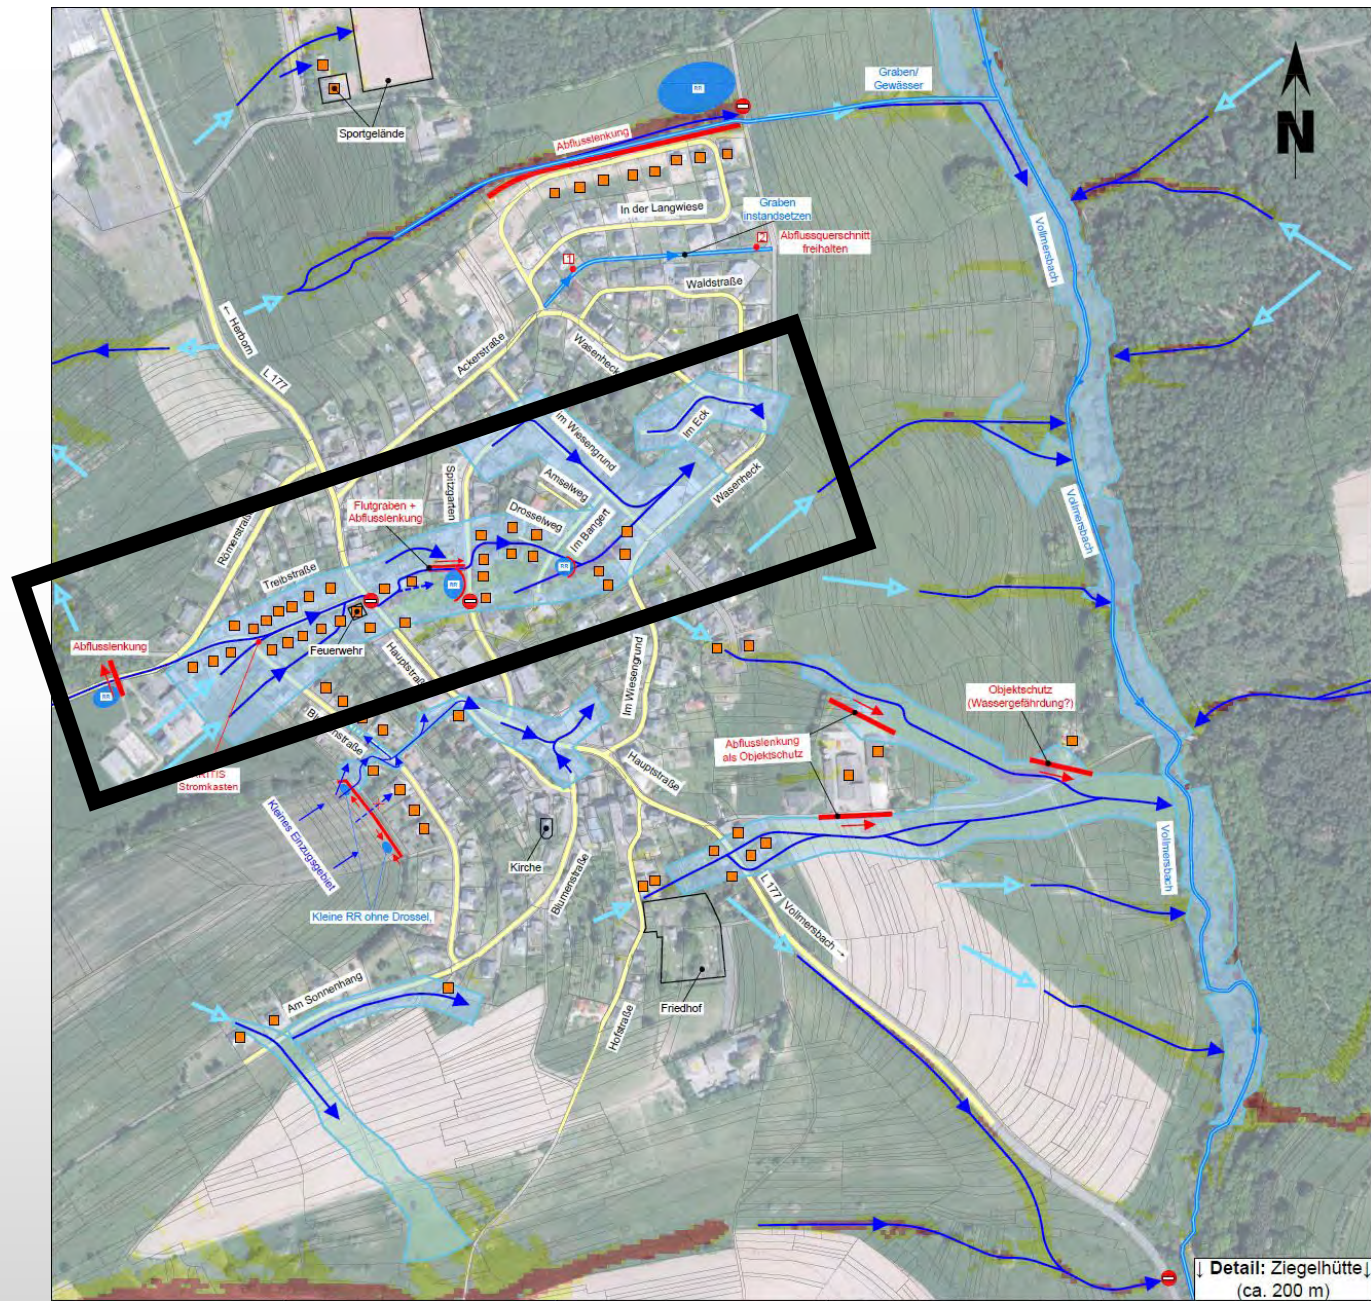


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Wirtschafts- weg	Unkontrollierter Außengebiets- abfluss	- Breitflächiger Abfluss Richtung Bebauung	11	Rückhaltemulde

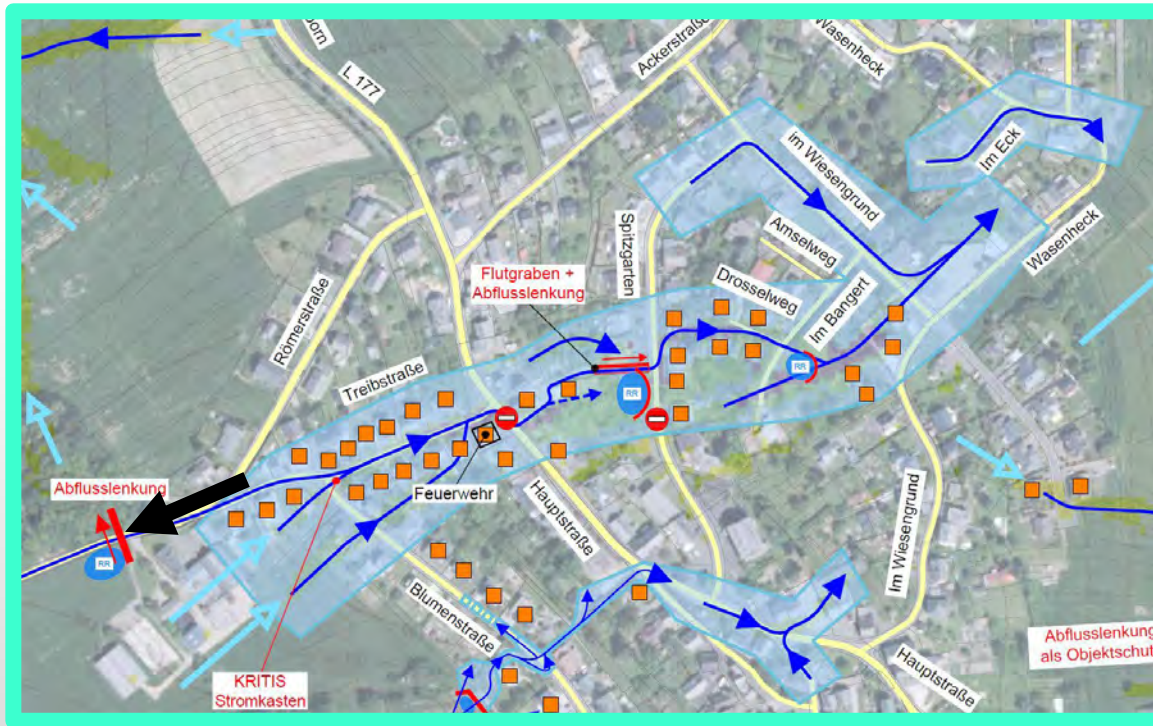



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Wirtschafts- weg	Unkontrollierter Außengebiets- abfluss	- Breitflächiger Abfluss durch Bebauung	11	- Rückhaltemulde
			12	- Abflusslenkung

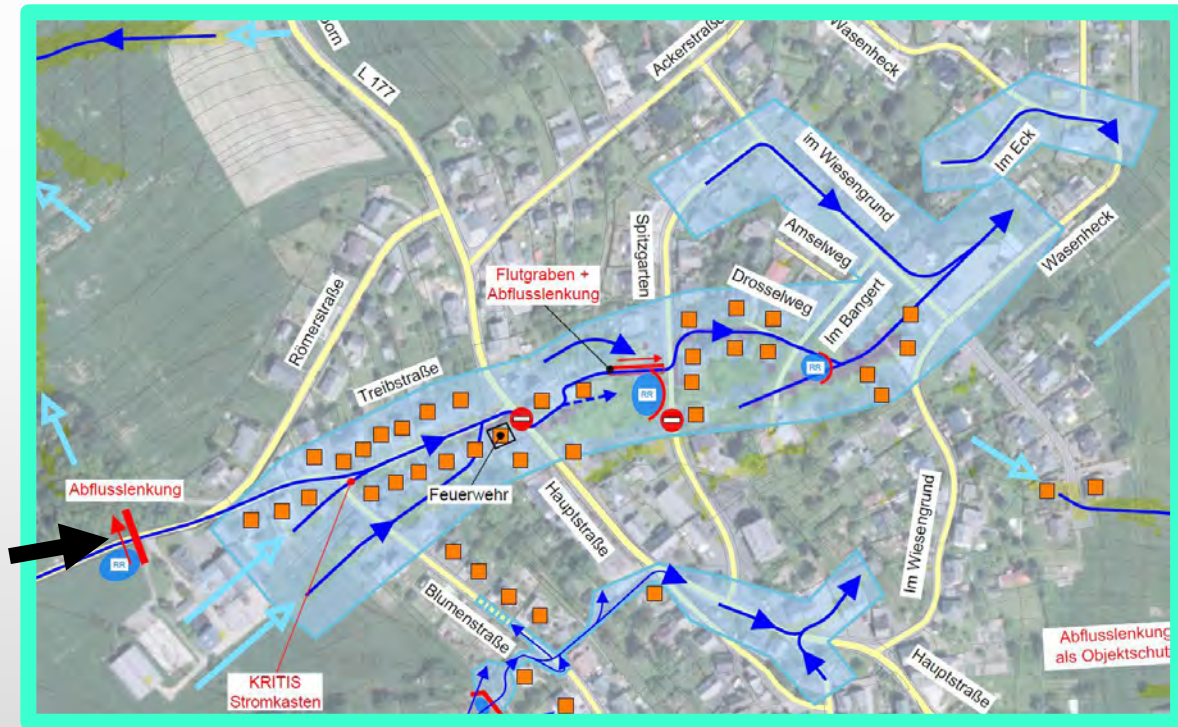



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Treibstraße/ Blumen- straße	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- KRITIS	13	KRITIS Schutz ausreichend?

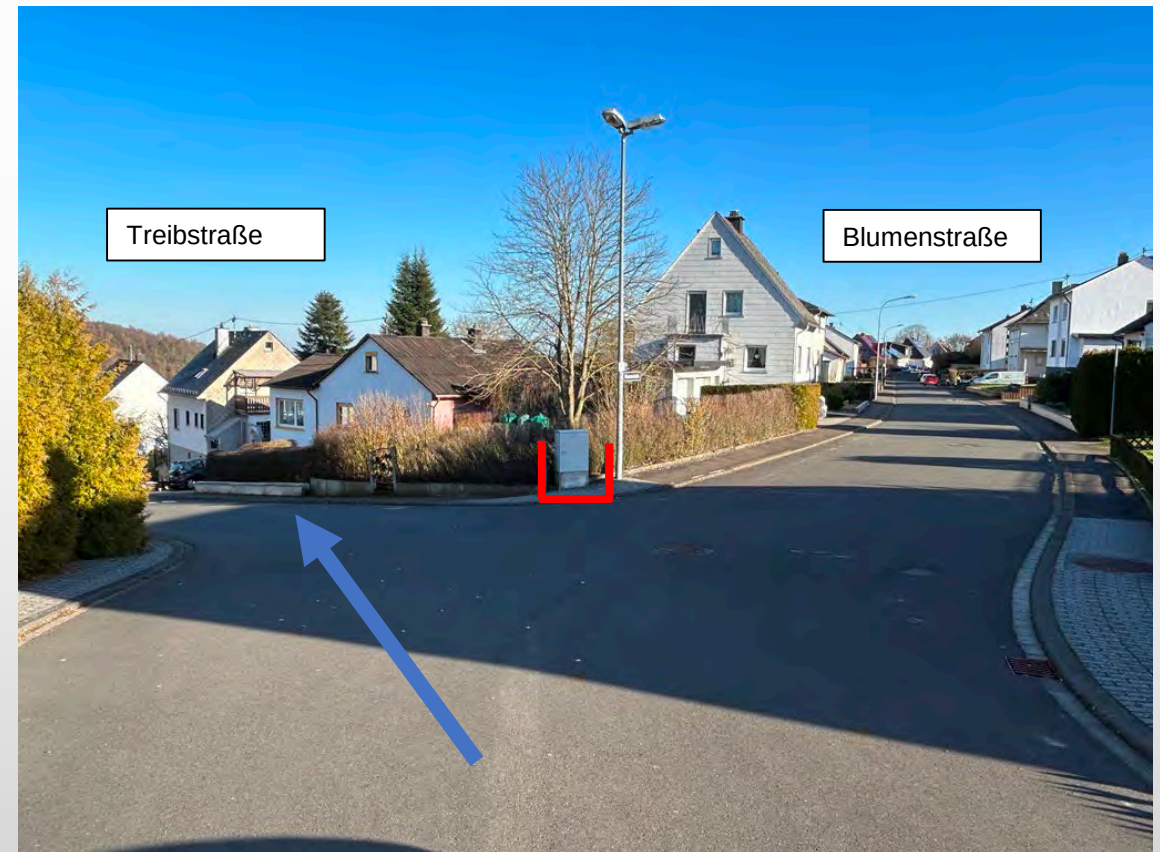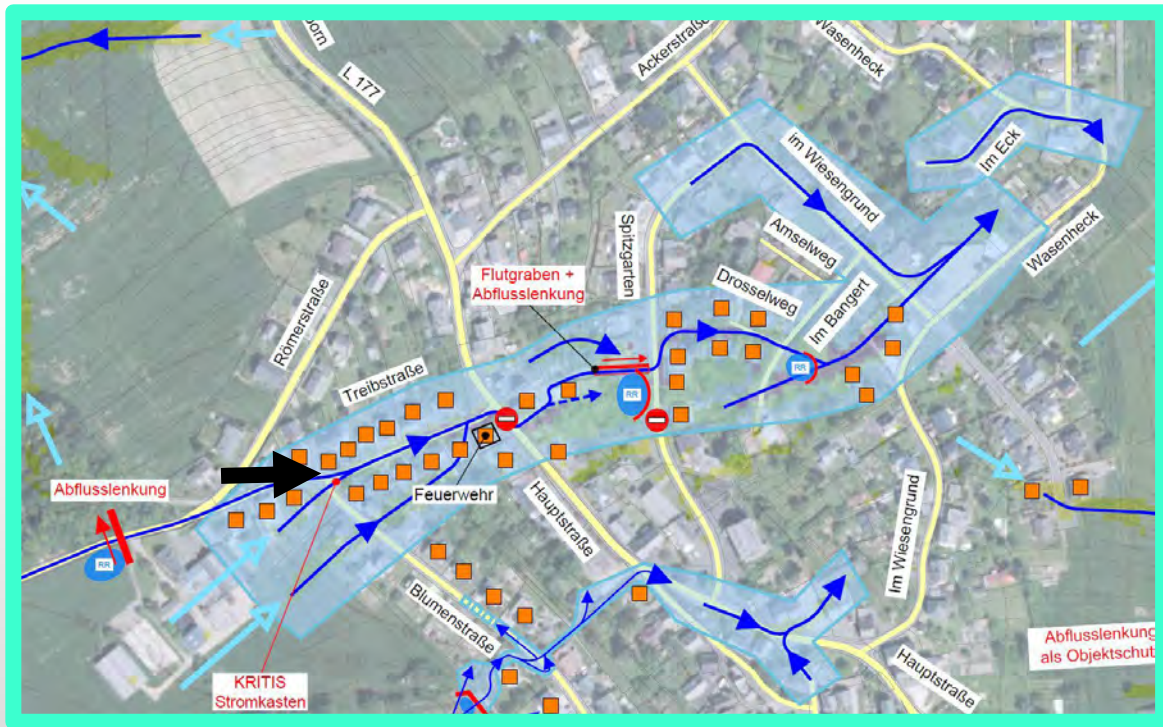


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Treibstraße/ Blumen- straße	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	14	Gebäudeschutz

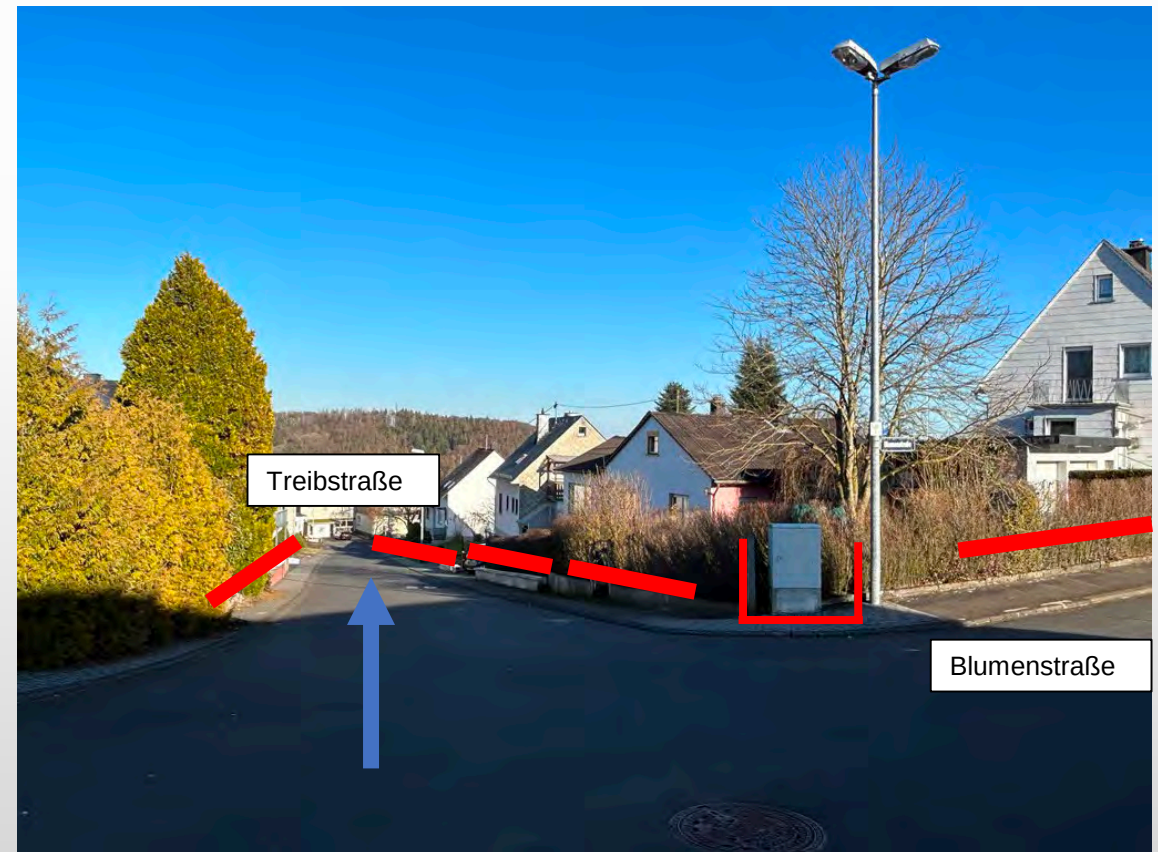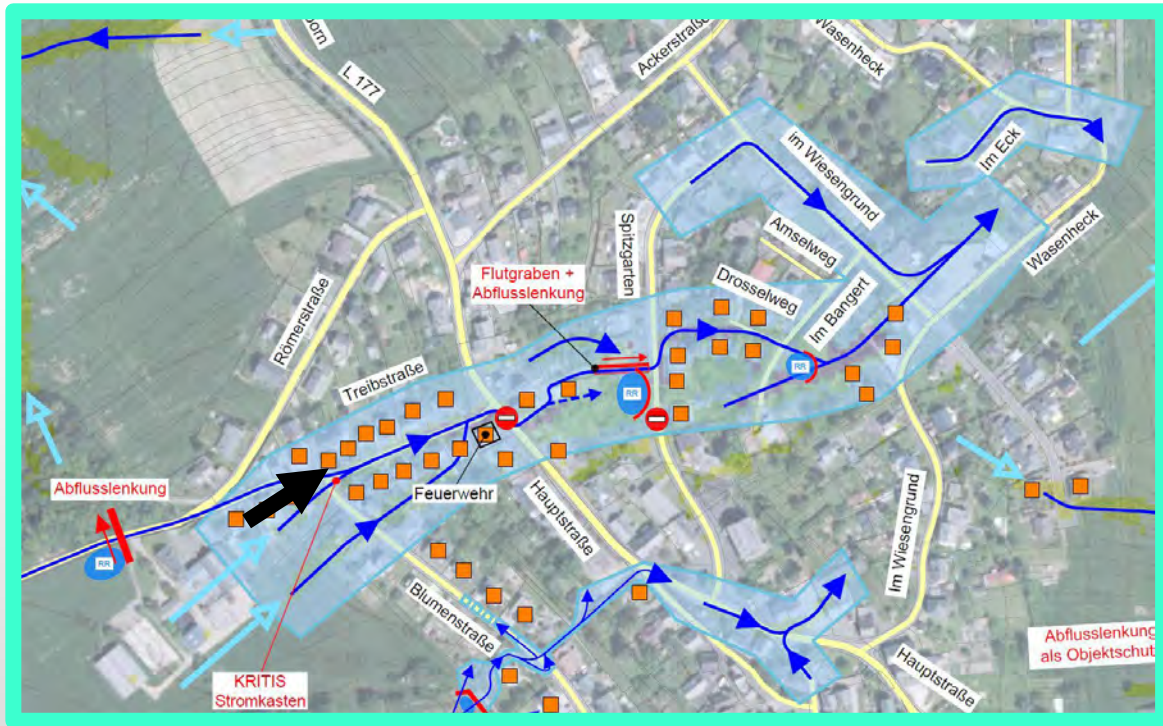



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Treibstraße	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	15	Gebäudeschutz

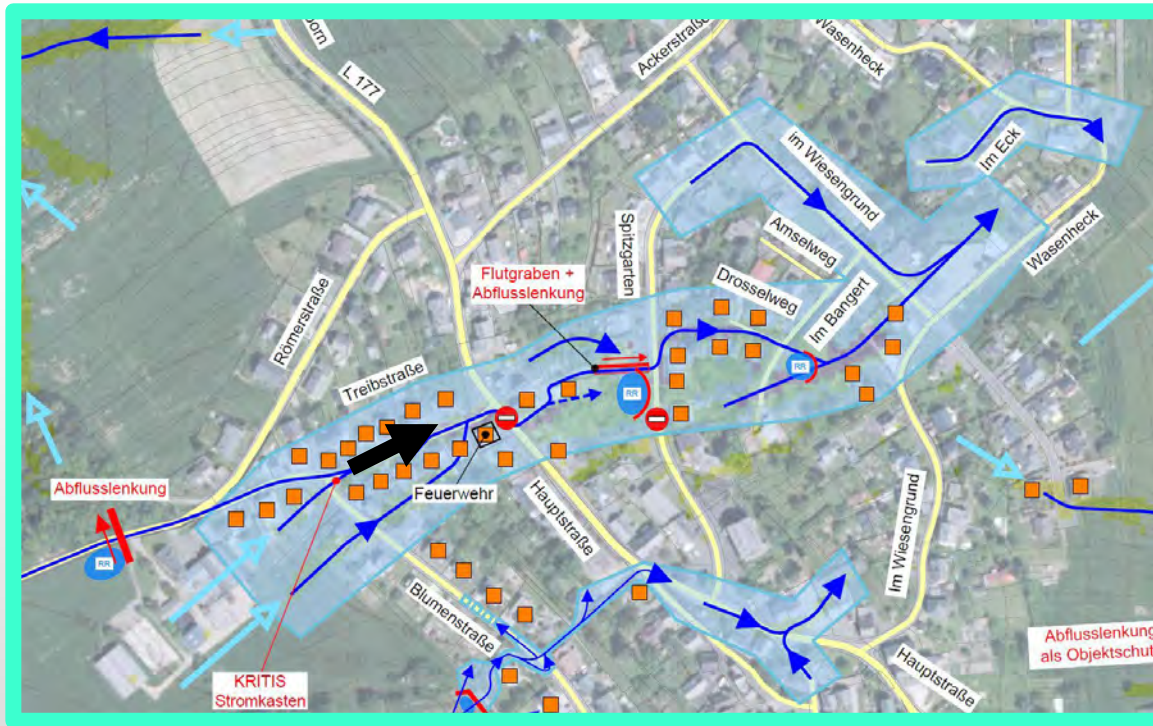


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Treibstraße/ Hauptstr.	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Breitflächiger Abfluss durch Bebauung/ schlechte Passierbarkeit	16	Hinweis an Rettungsdienste

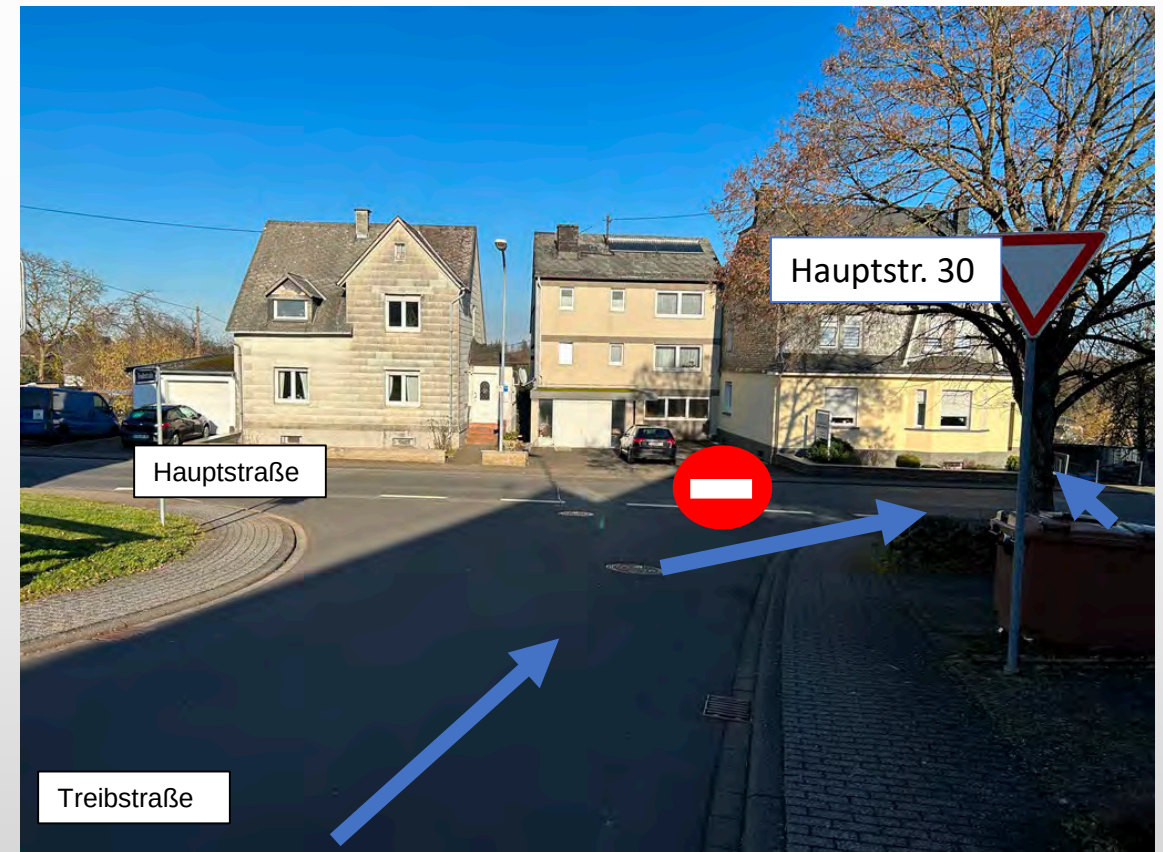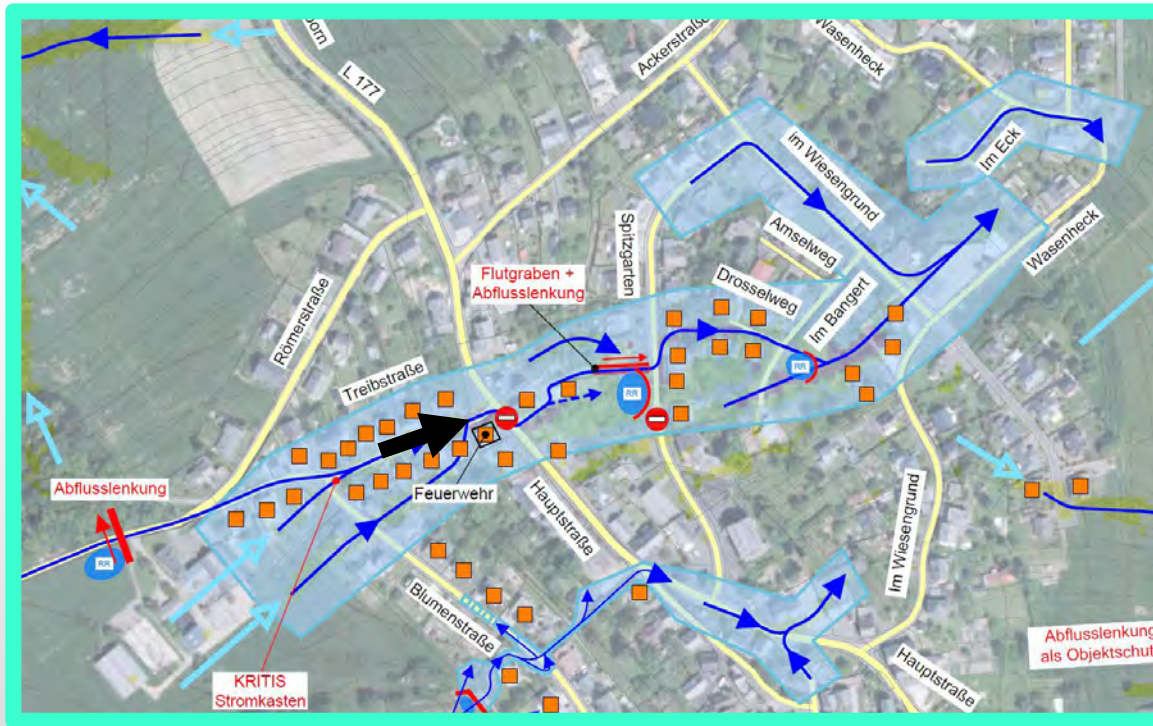


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Hauptstraße	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Feuerwehrausfahrt eingeschränkt - Schlechte Passierbarkeit	17	Hinweis an Feuerwehr

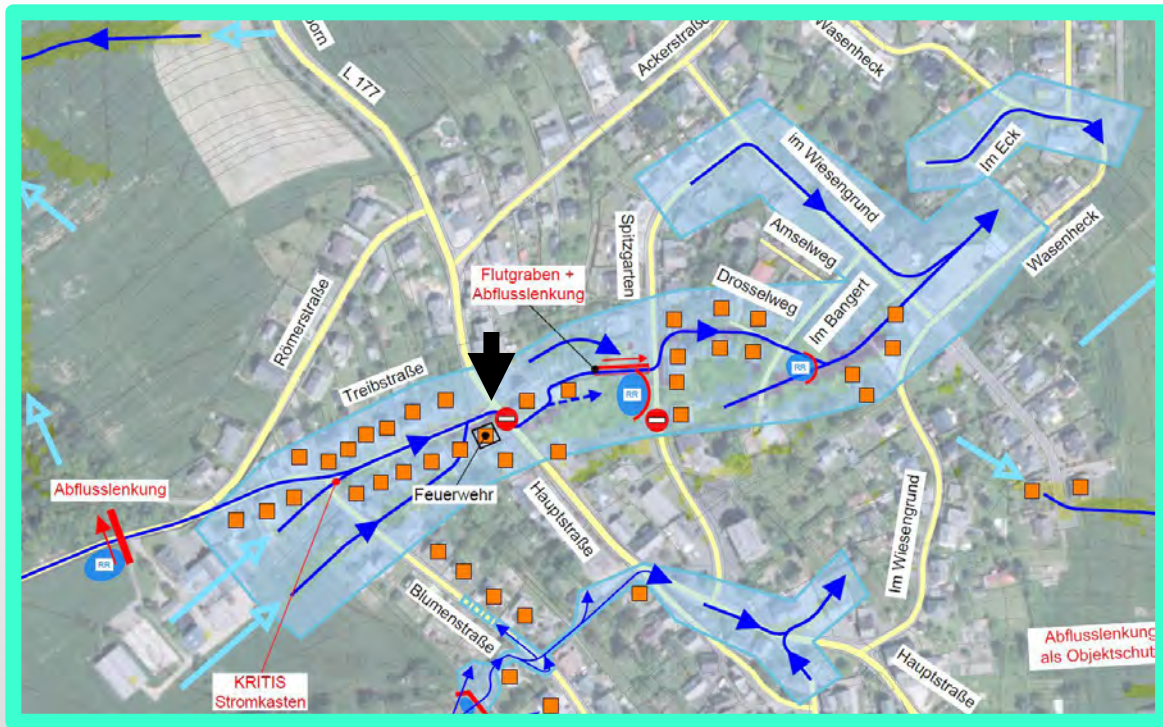



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Hauptstr./ Spitzgarten	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Breitflächiger Abfluss durch Bebauung - Sperrgut im Abflussquerschnitt	18 19	„Flutgraben“/ Abflusslenkung Abflussquerschnitt freihalten

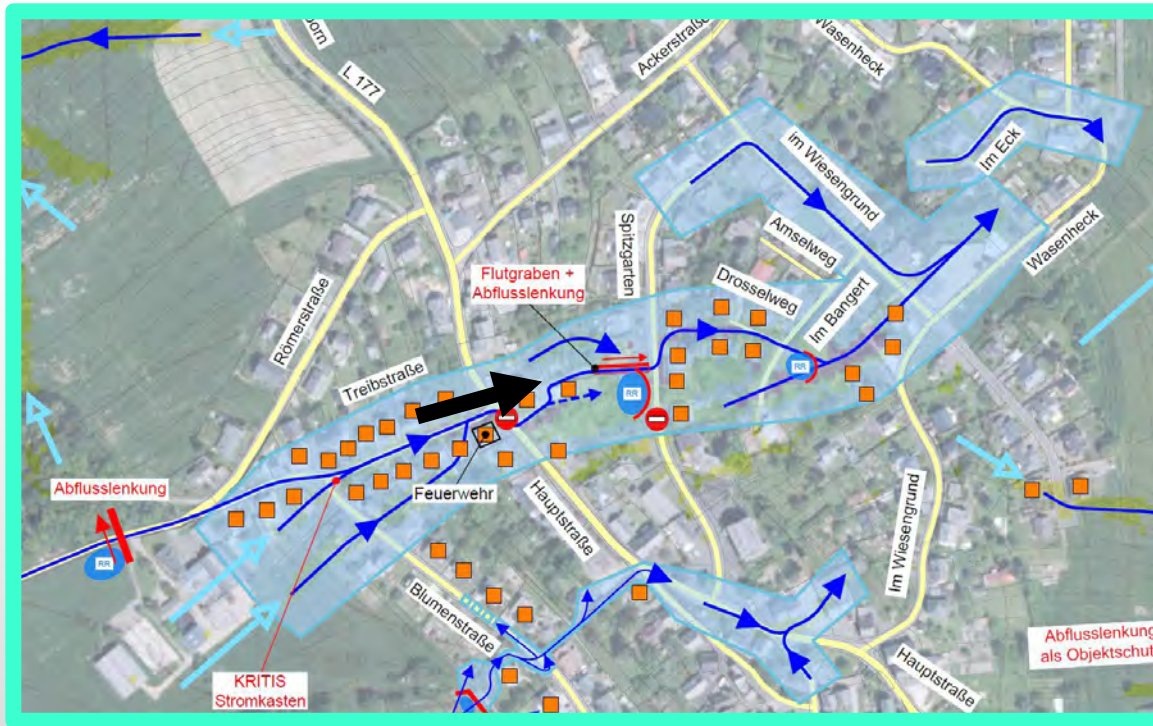


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Spitzgarten	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Unkontrollierter Abfluss - Fehlende Rückhaltung	18	Flutgraben/ Abflusslenkung
			20	Rückhaltung durch Erddamm

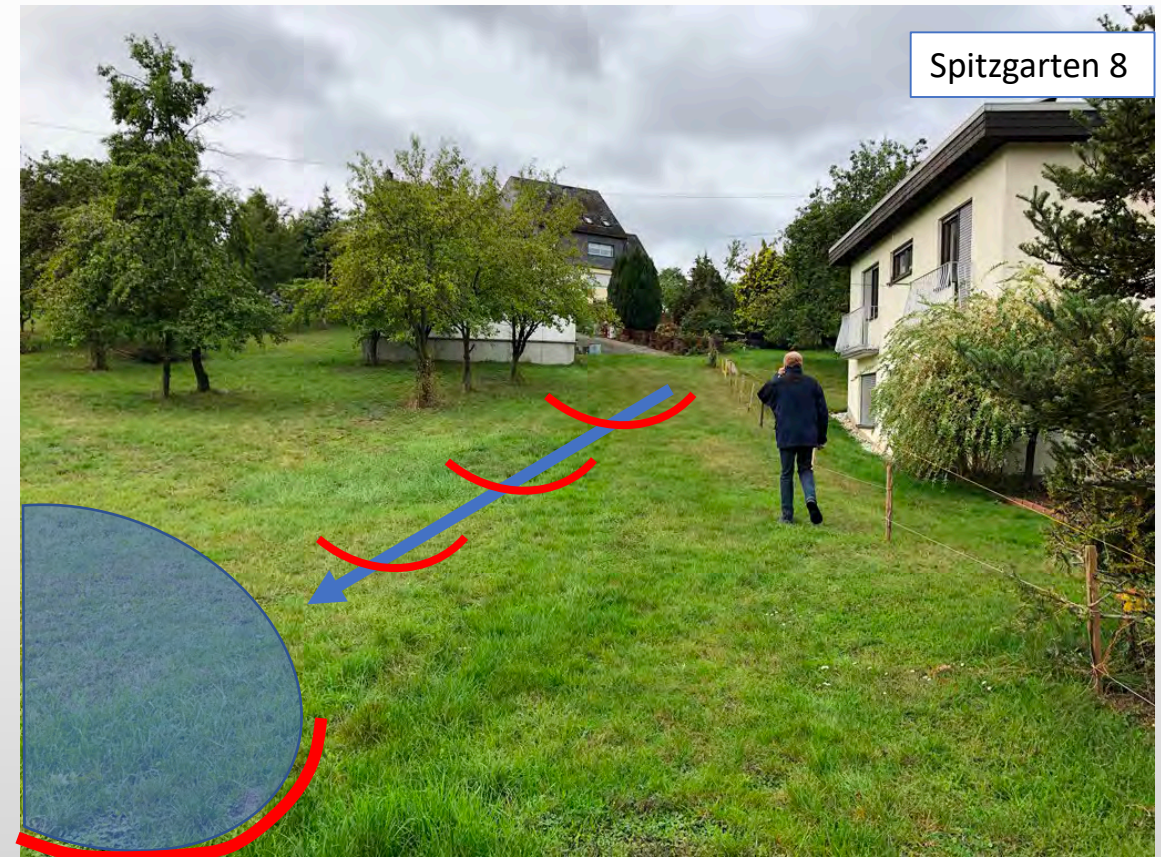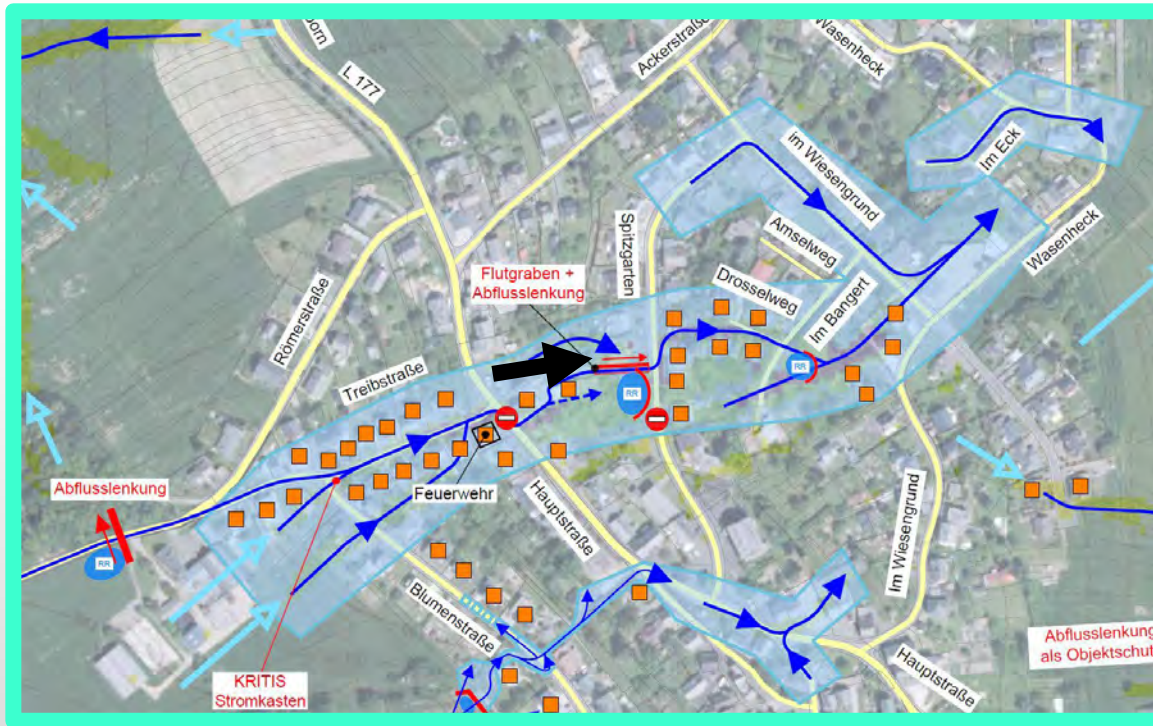



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Spitzgarten	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlende Rückhaltung	20	Rückhaltung durch Erddamm

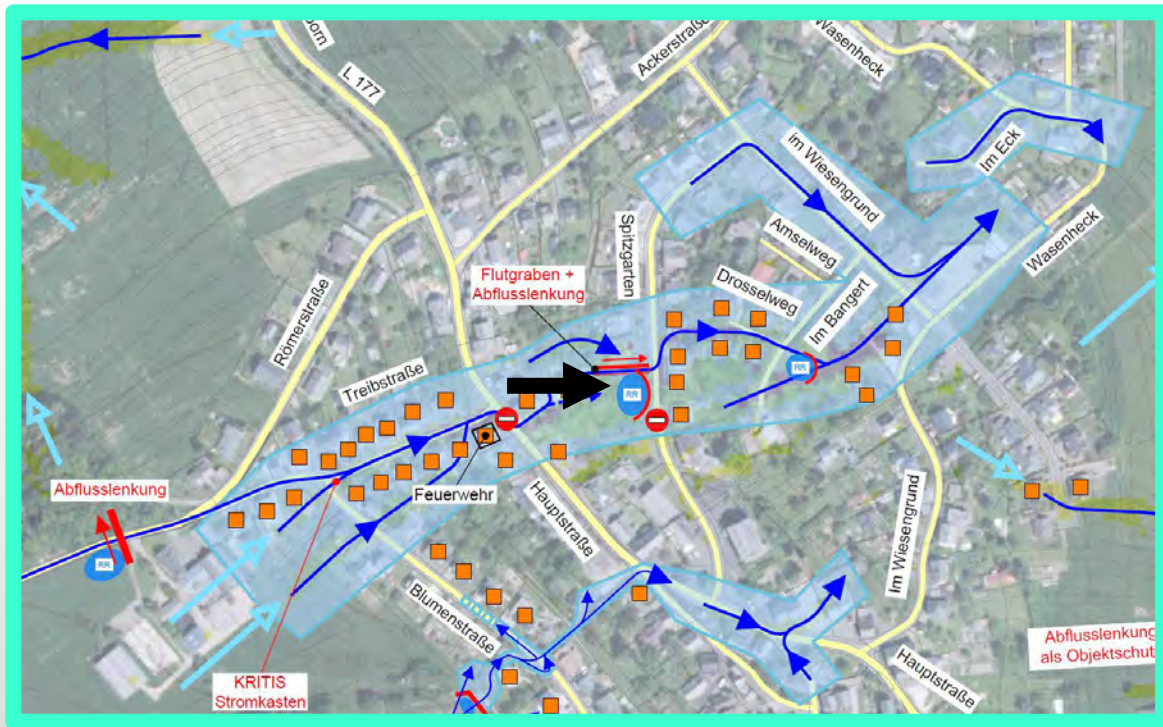


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Spitzgarten	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	21	Gebäudeschutz

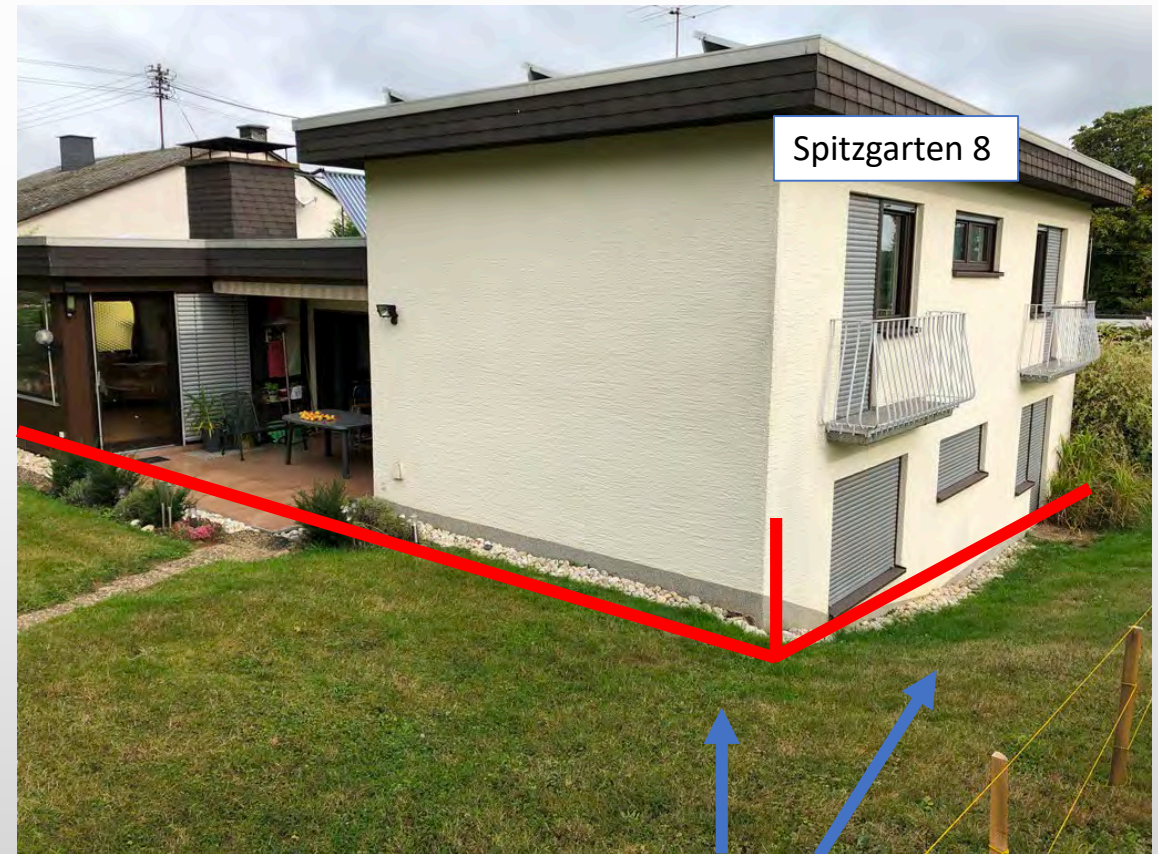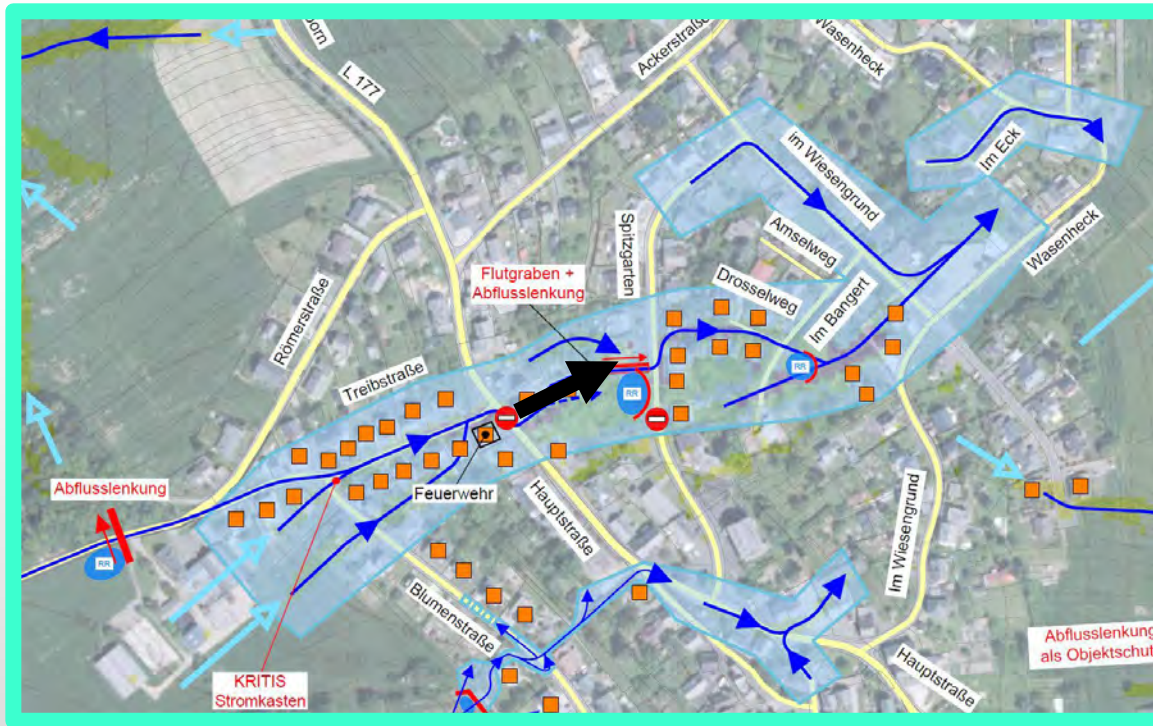


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Spitzgarten	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	21	Gebäudeschutz

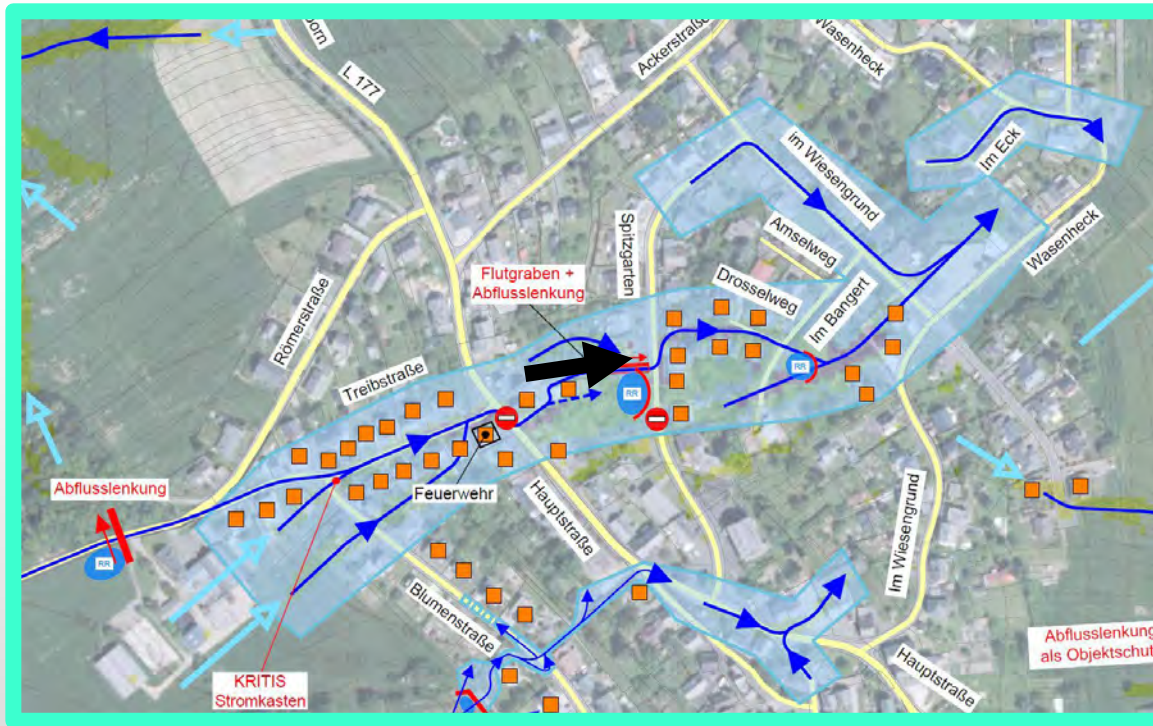



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Spitzgarten	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Schlechte Passierbarkeit	22	Hinweis an Rettungsdienste

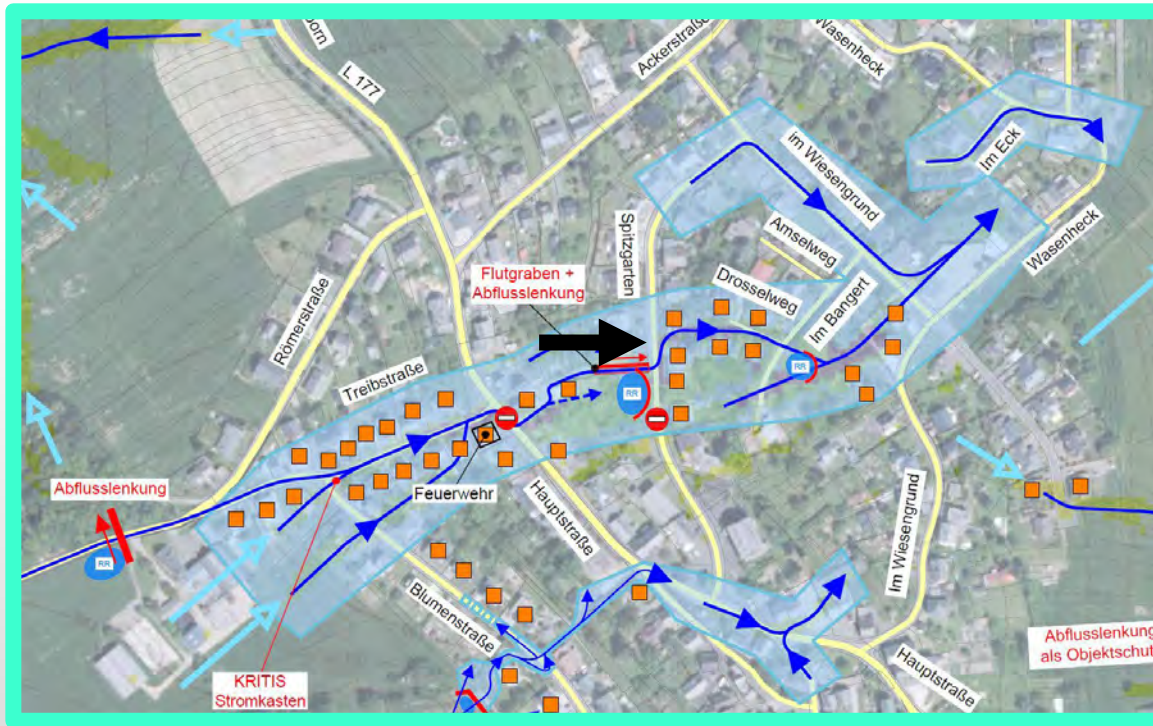



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Spitzgarten	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objekteschutz	23	Gebäudeschutz

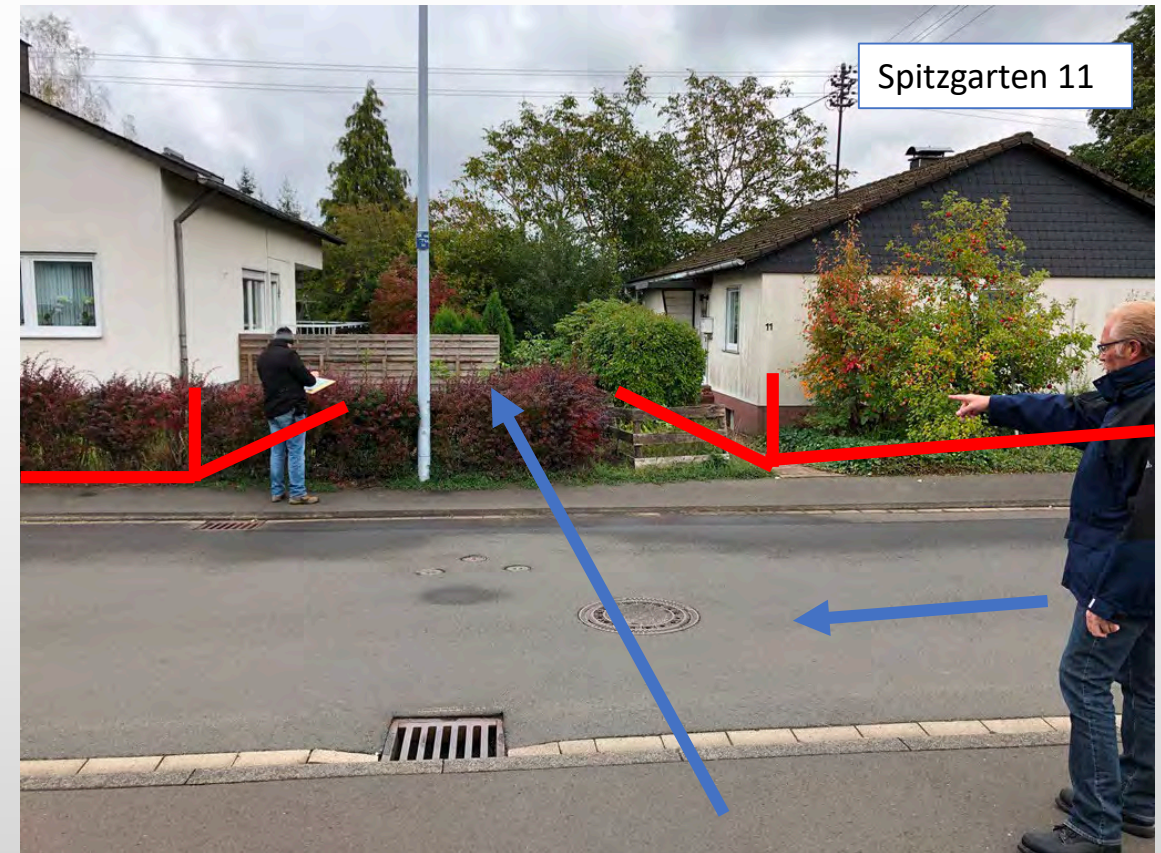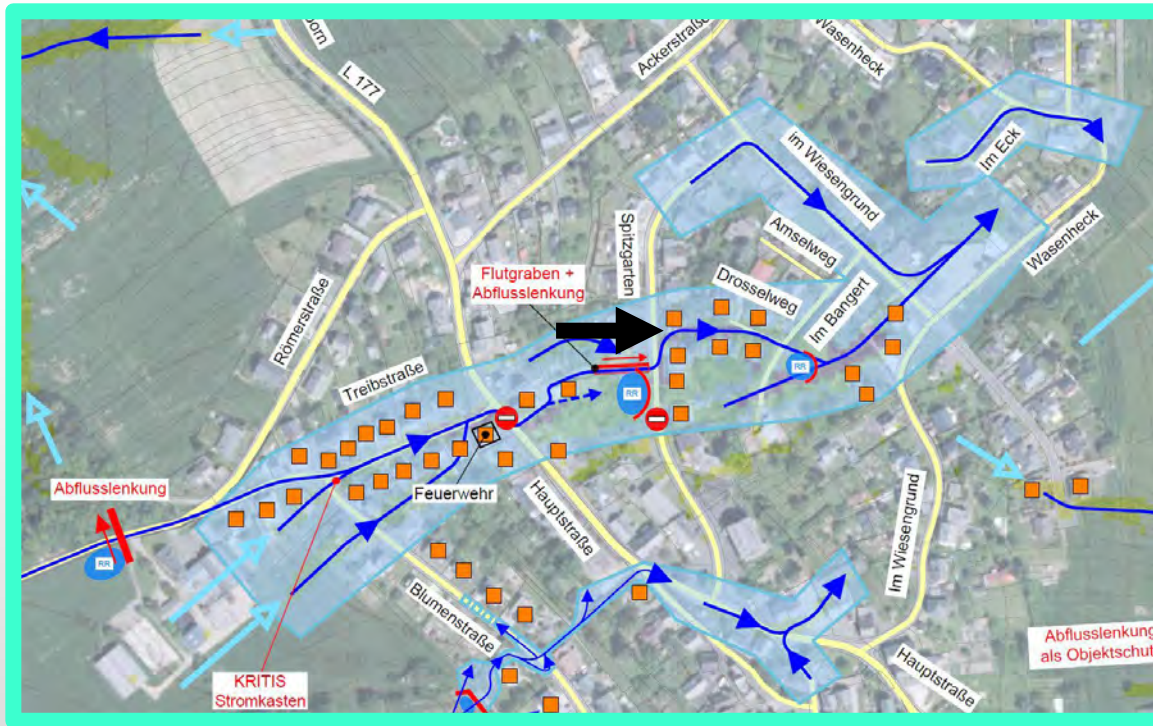


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Spitzgarten	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Breitflächiger Abfluss durch Bebauung	24	Gebäudeschutz

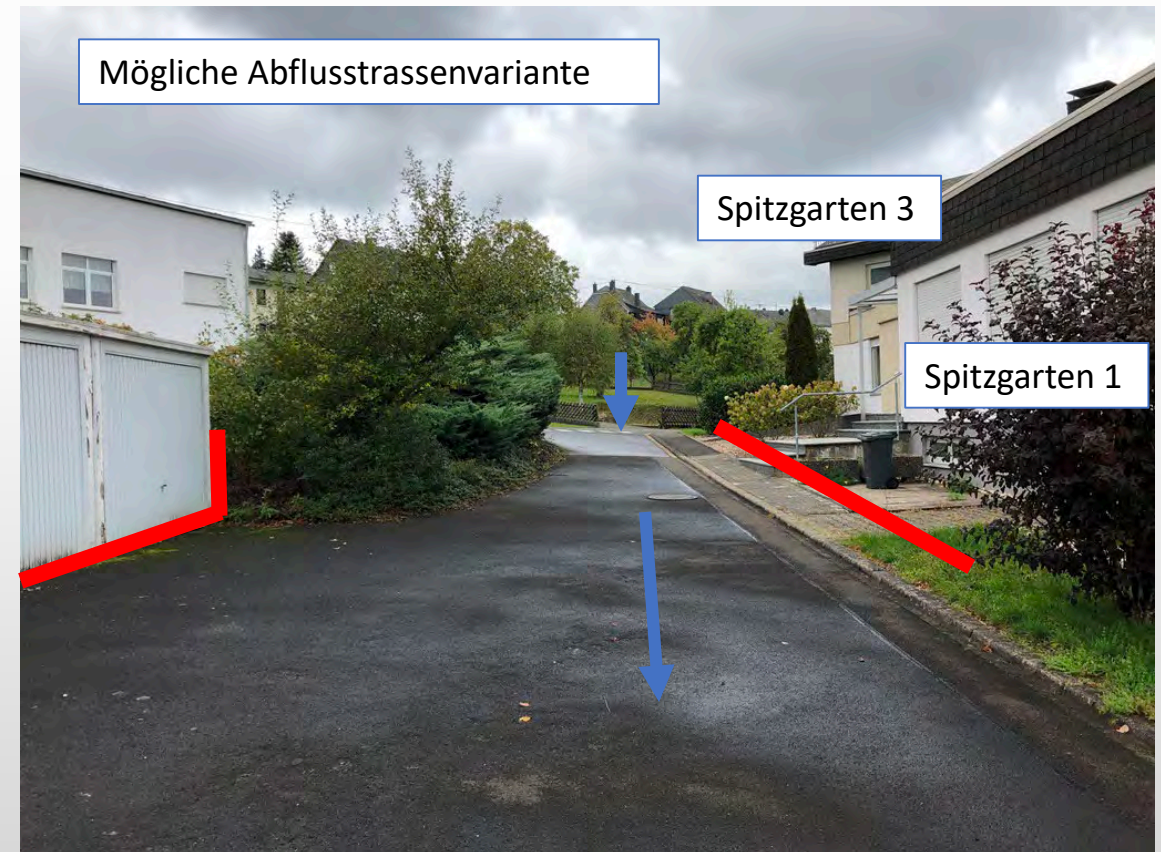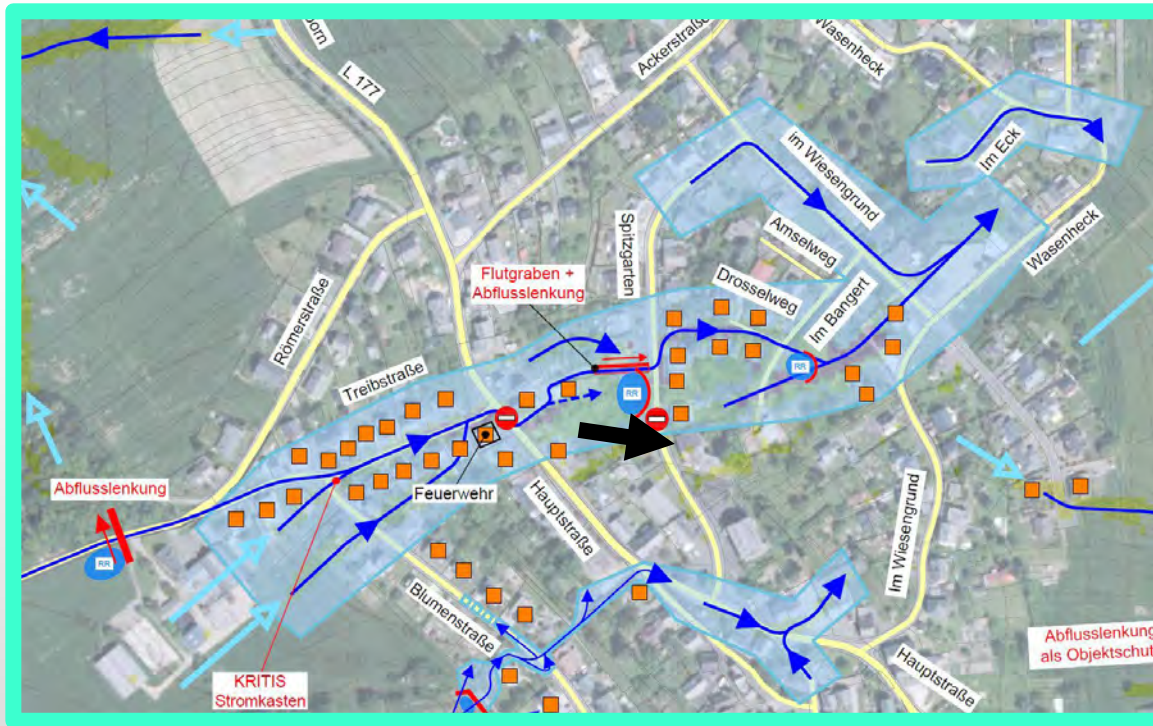



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Im Bangert	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	25	Gebäudeschutz

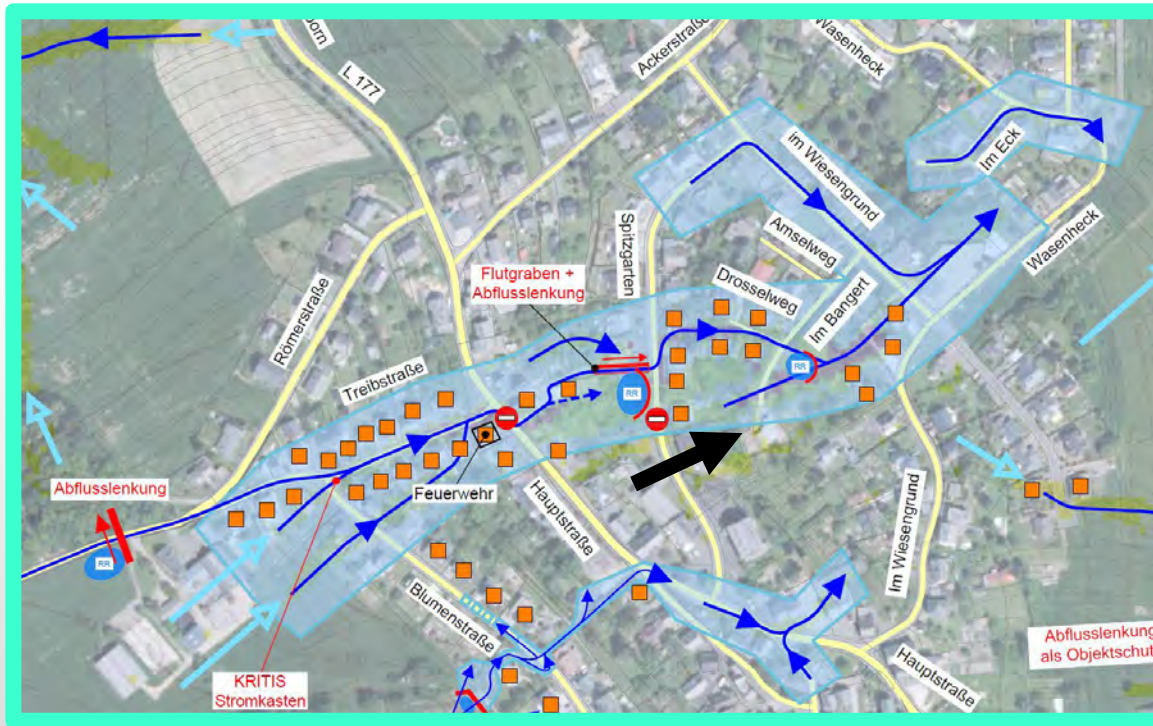


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Im Bangert	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlende Rückhaltung	26	Rückhaltung durch Erddamm

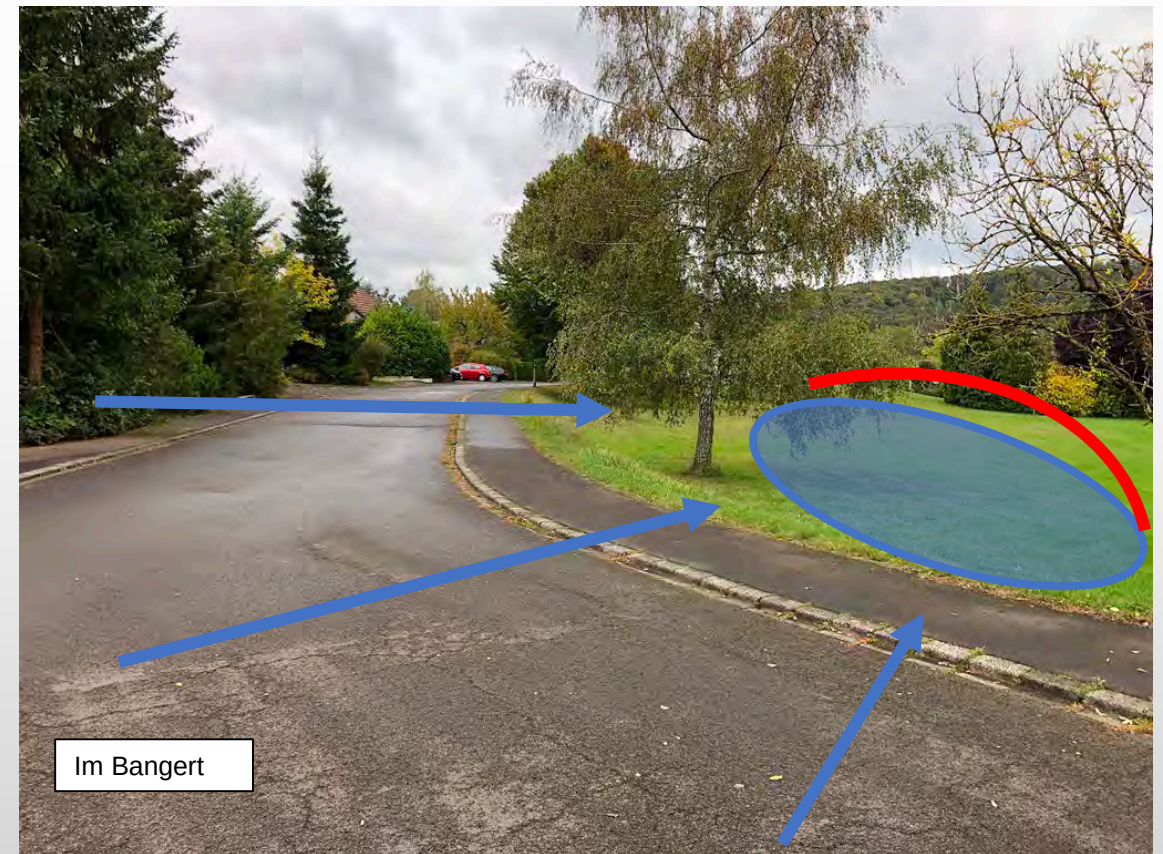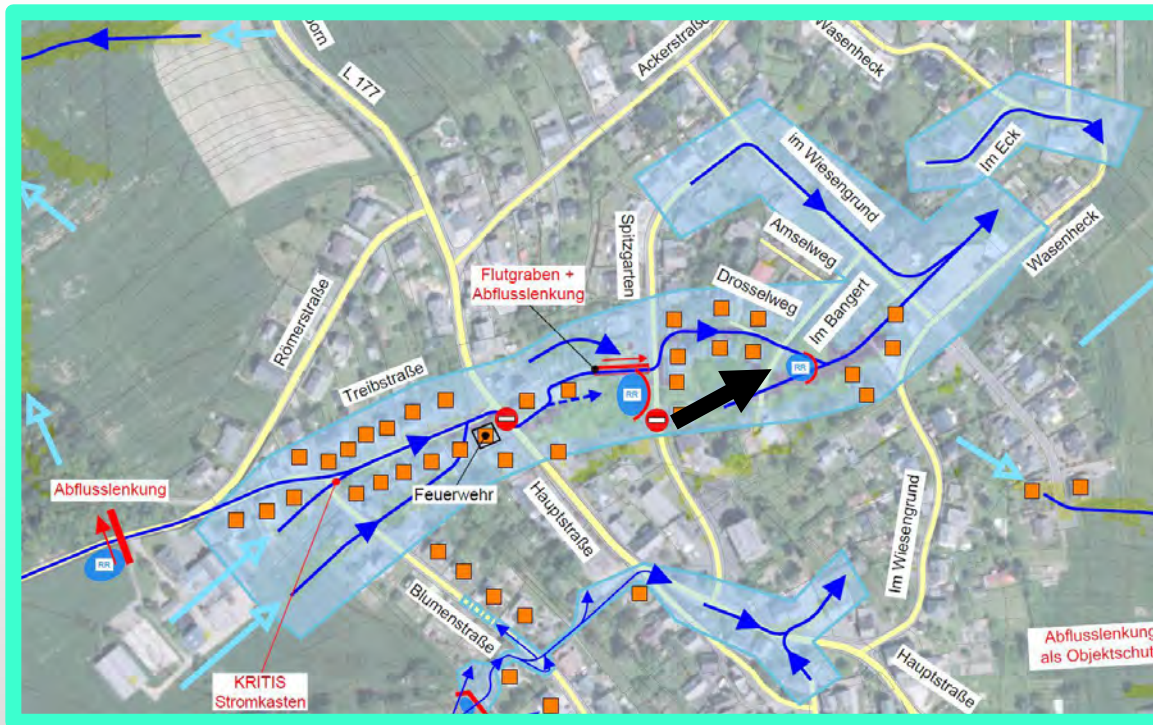


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Im Bangert	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz - Fehlende Rückhaltung	27	Gebäudeschutz
			26	Rückhaltung durch Erddamm

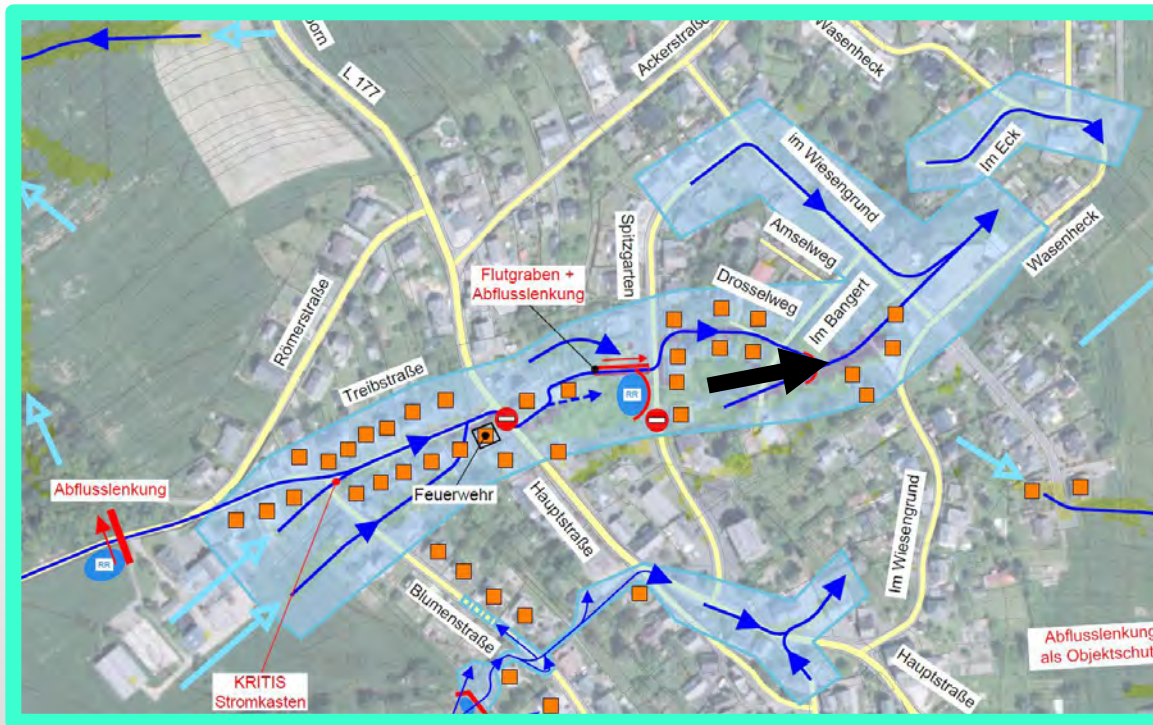


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Im Wiesengrund	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	28	Gebäudeschutz

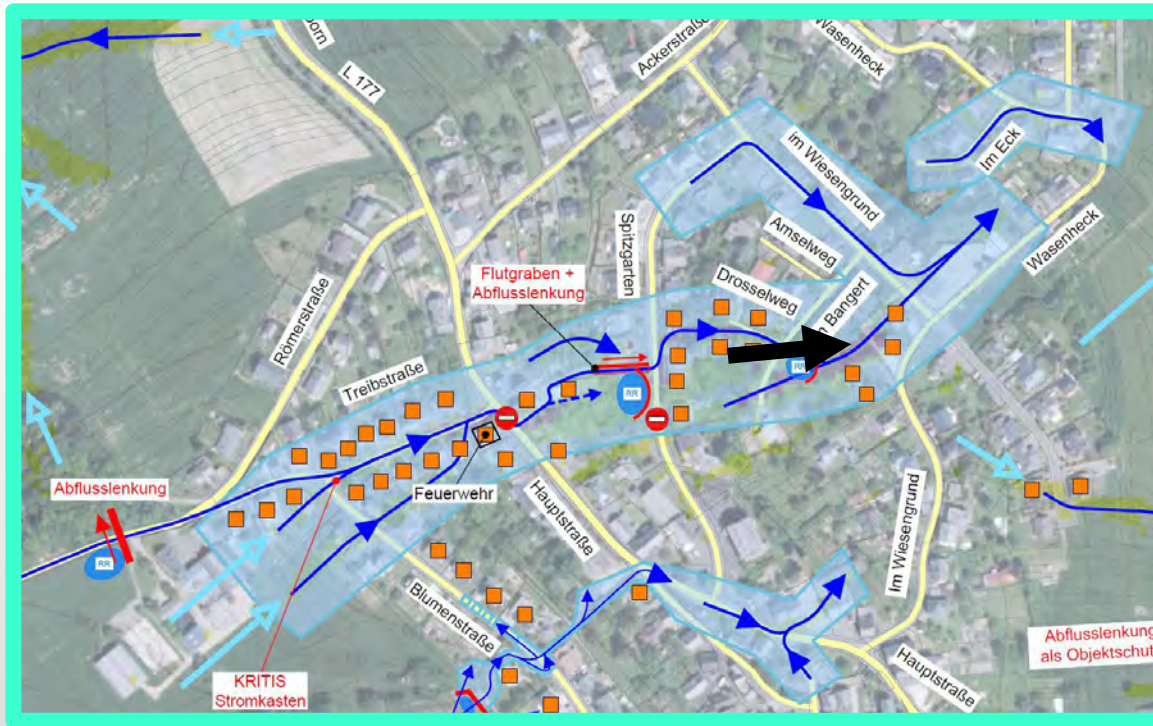


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Im Wiesengrund	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	29	Gebäudeschutz

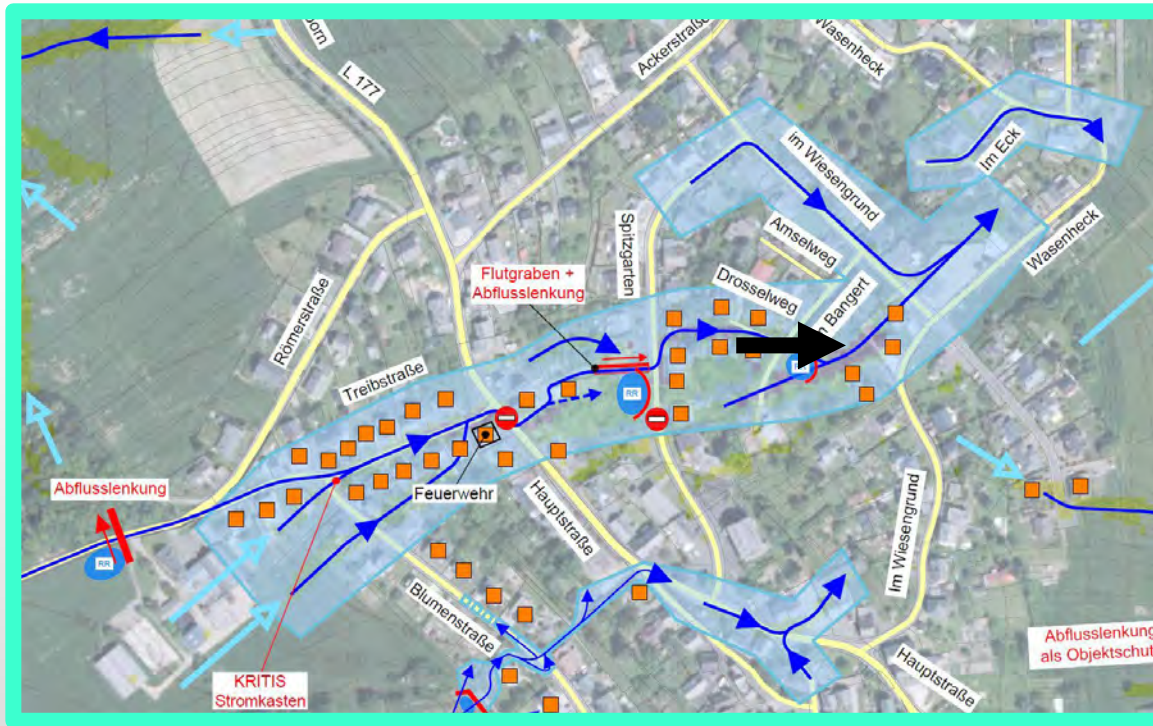



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Im Wiesengrund	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	30	Gebäudeschutz

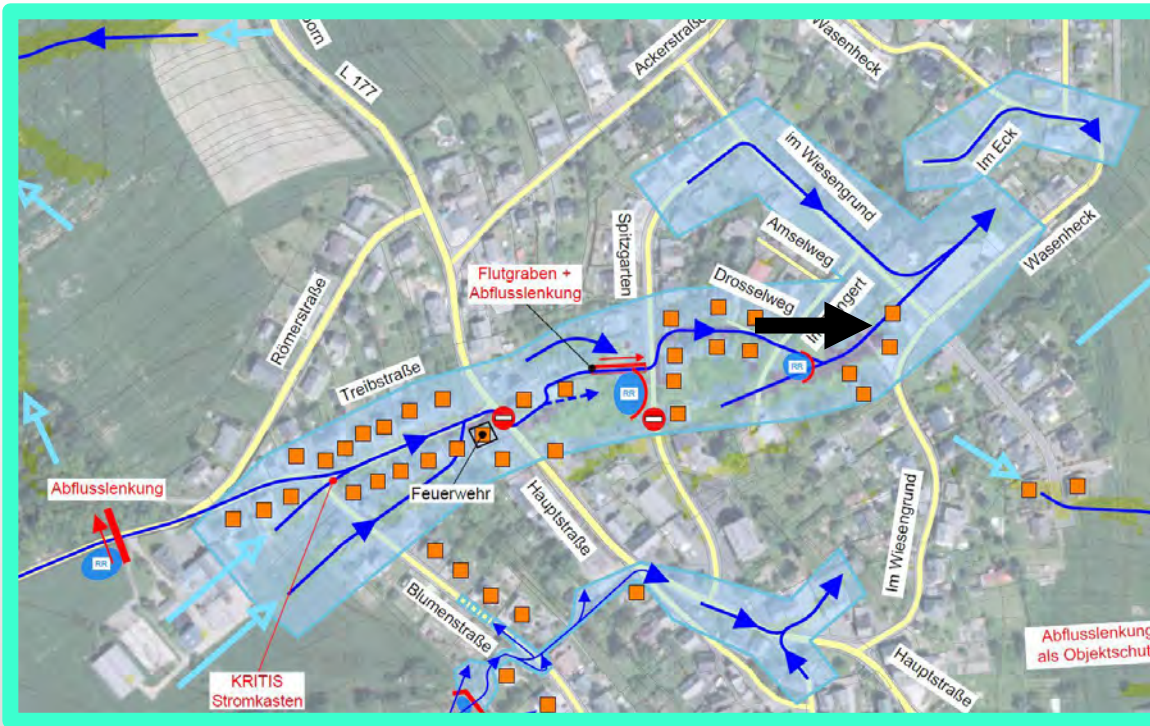



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Im Wiesengrund	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	31	Gebäudeschutz
			32	Abflusslenkung ?

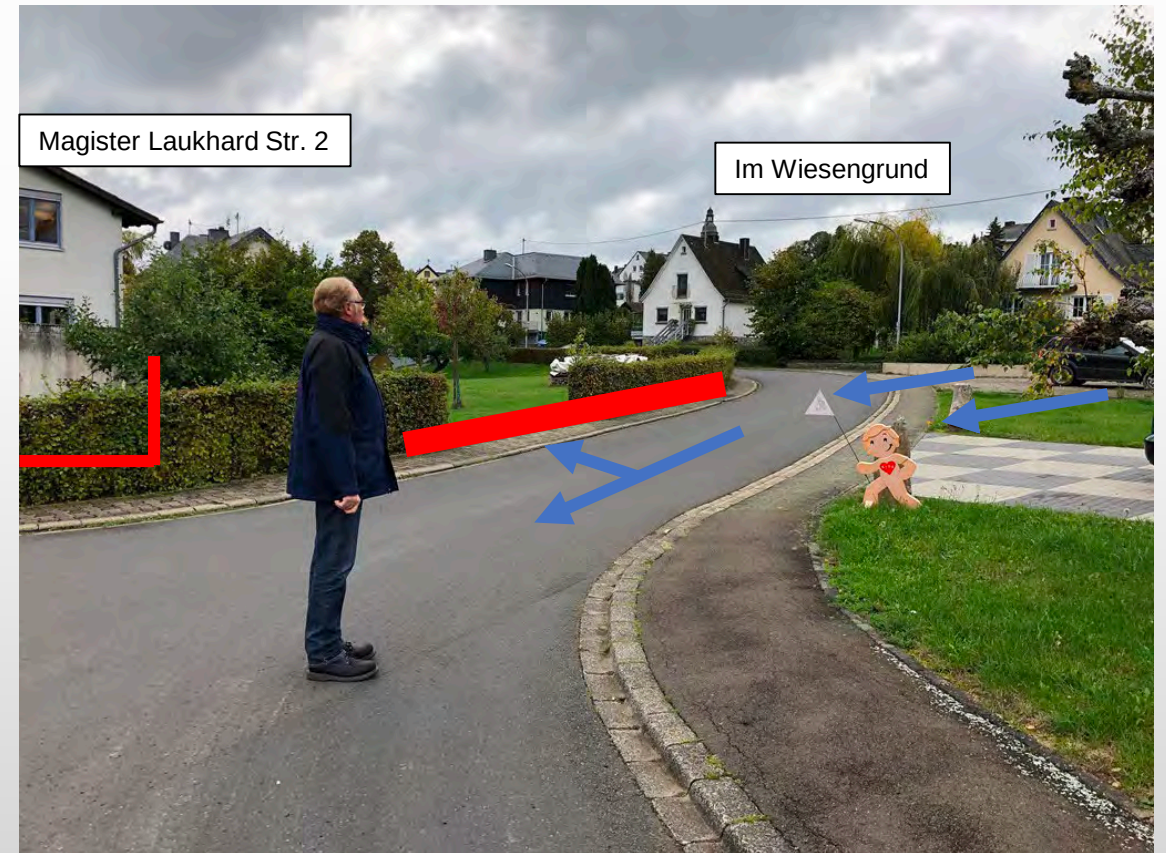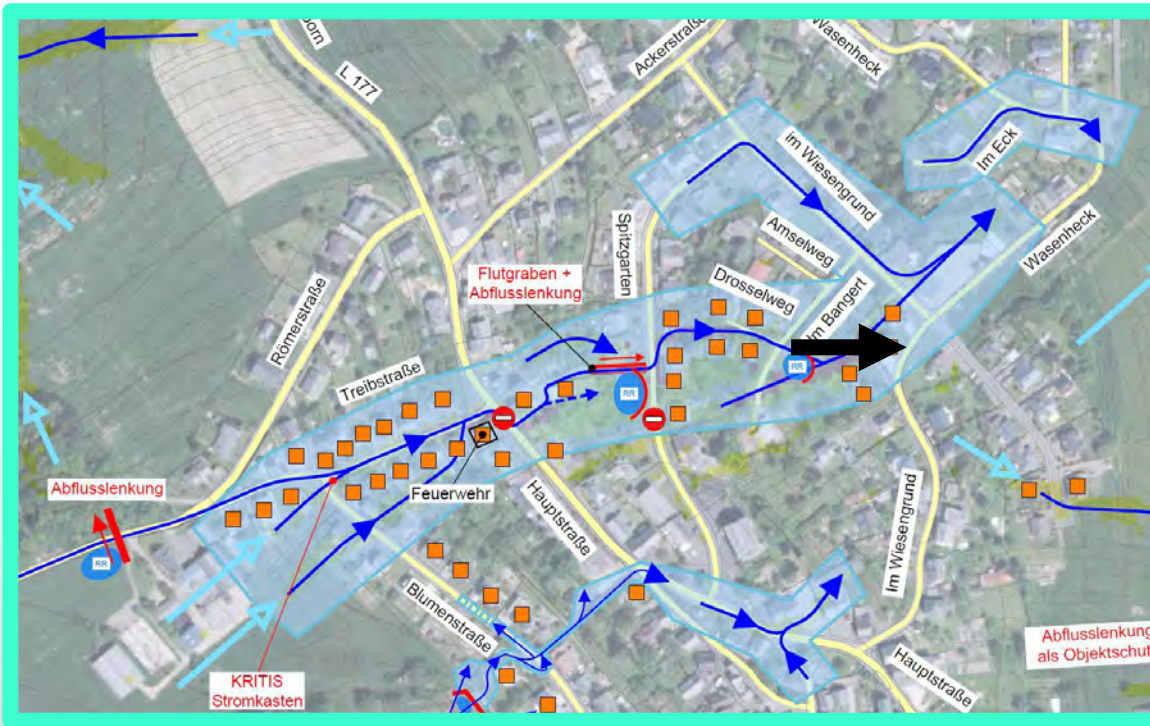



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Im Wiesen- grund/ Magister Laukhard Str.	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	31	Gebäudeschutz
			32	Abflusslenkung ?

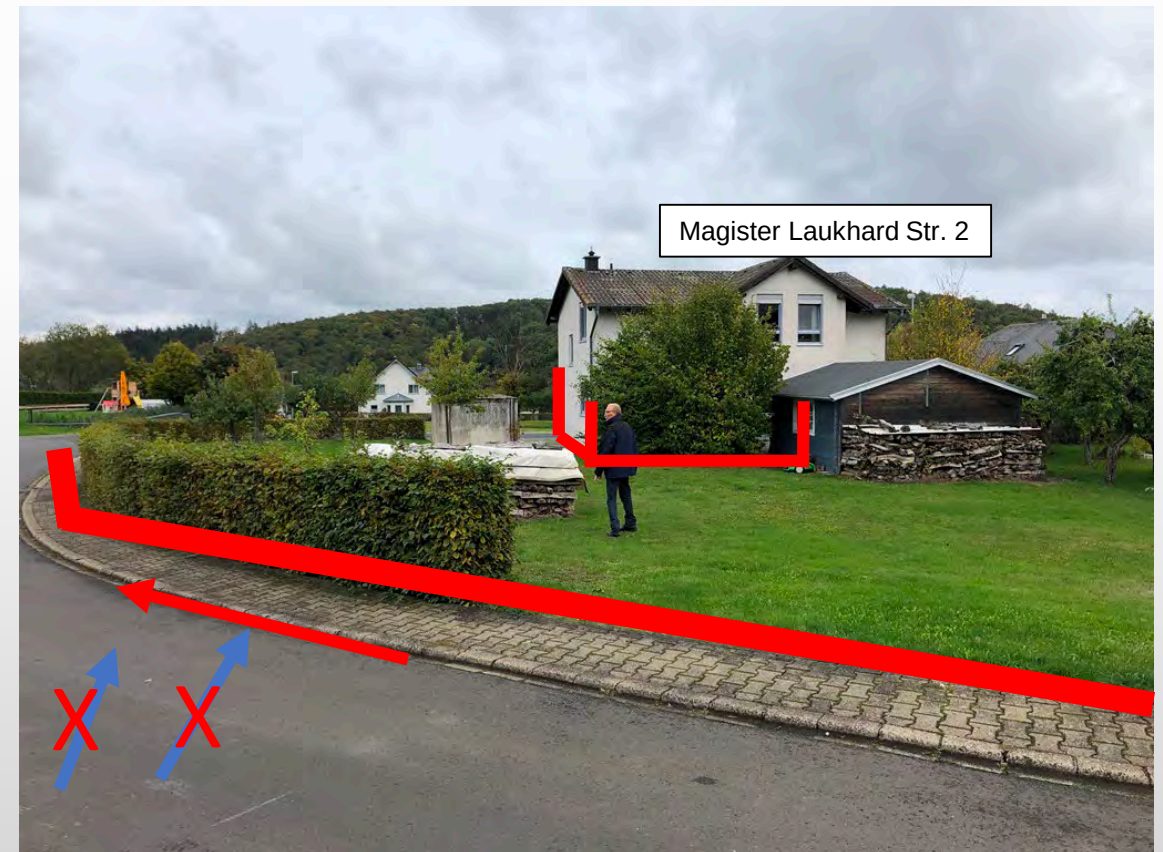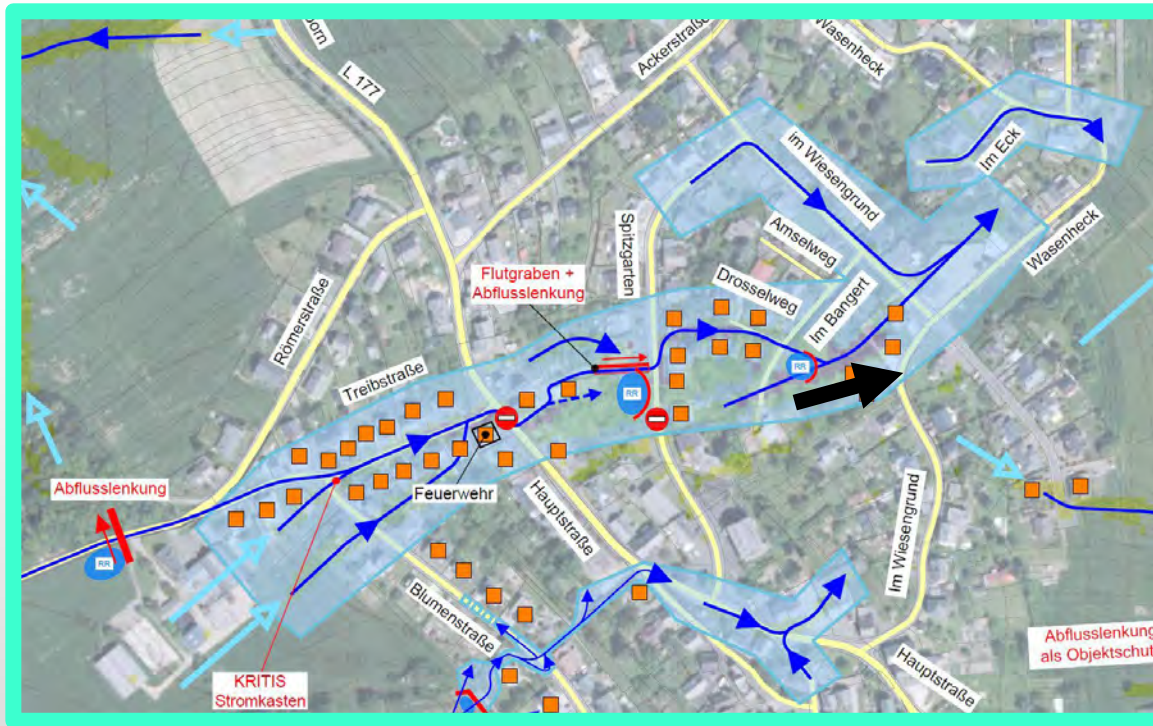


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Im Wiesengrund / Im Bangert	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	33	Gebäudeschutz

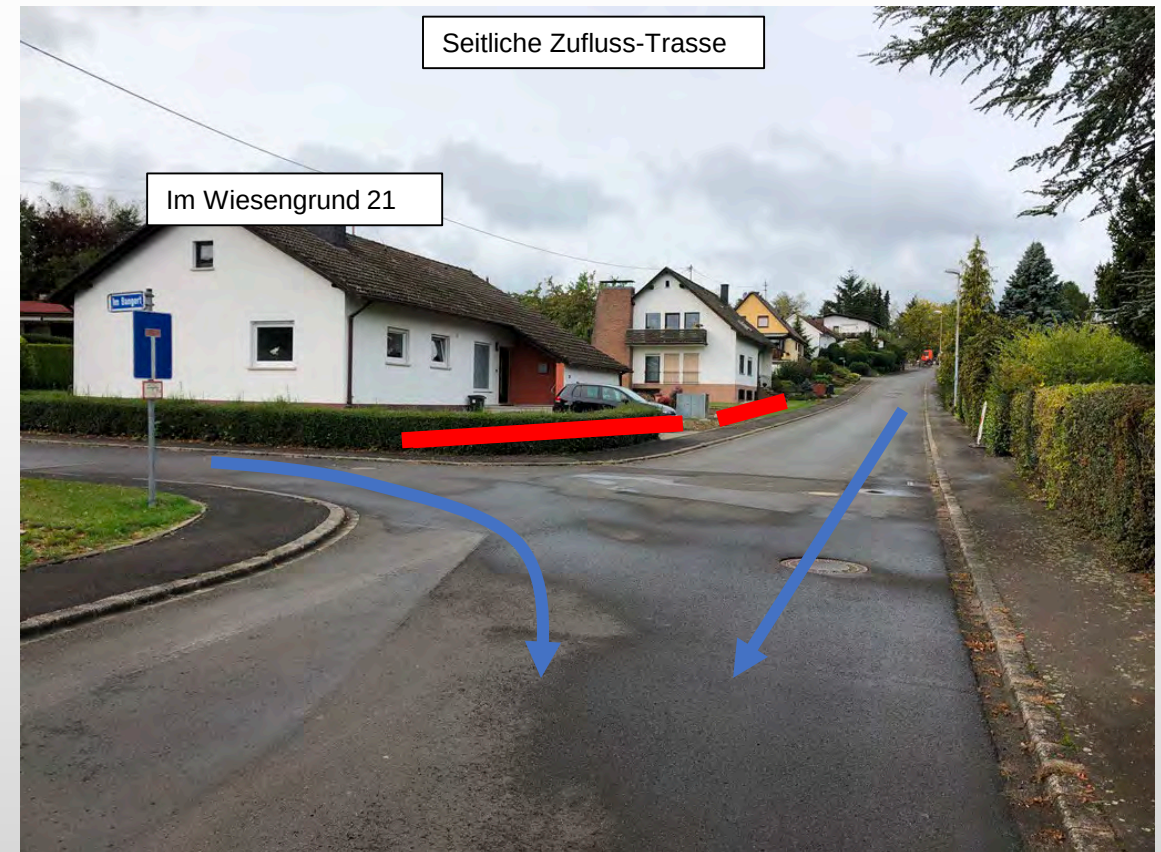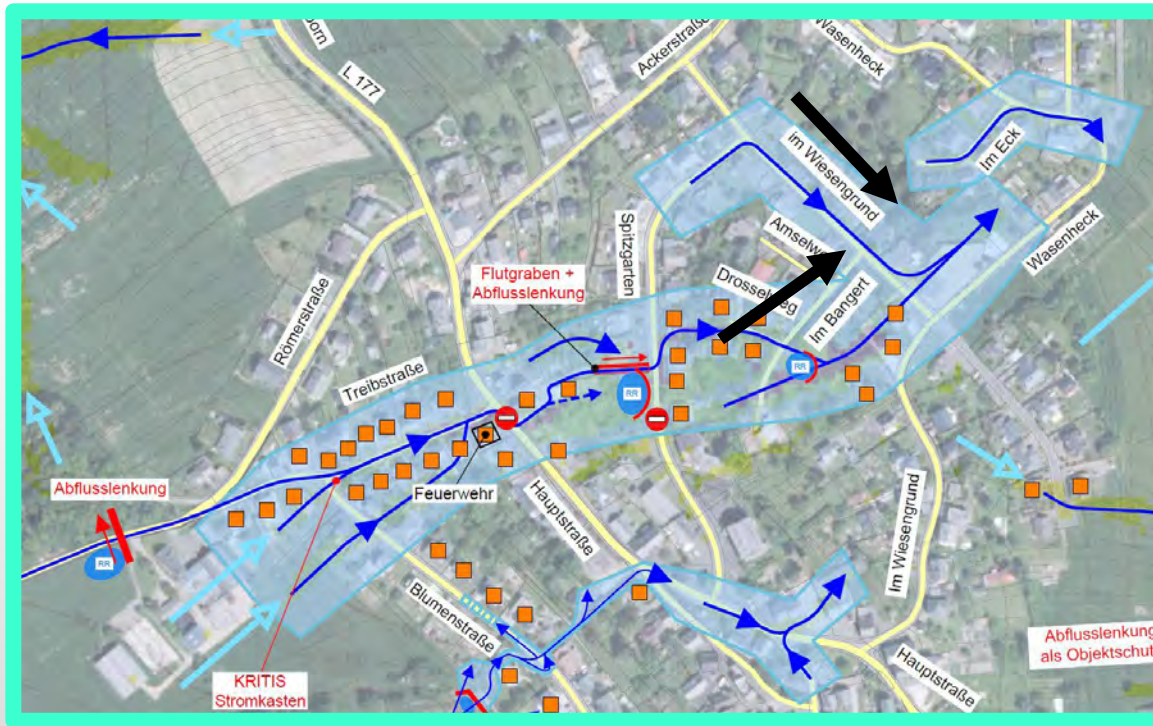


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Im Wiesengrund	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	34	Gebäudeschutz

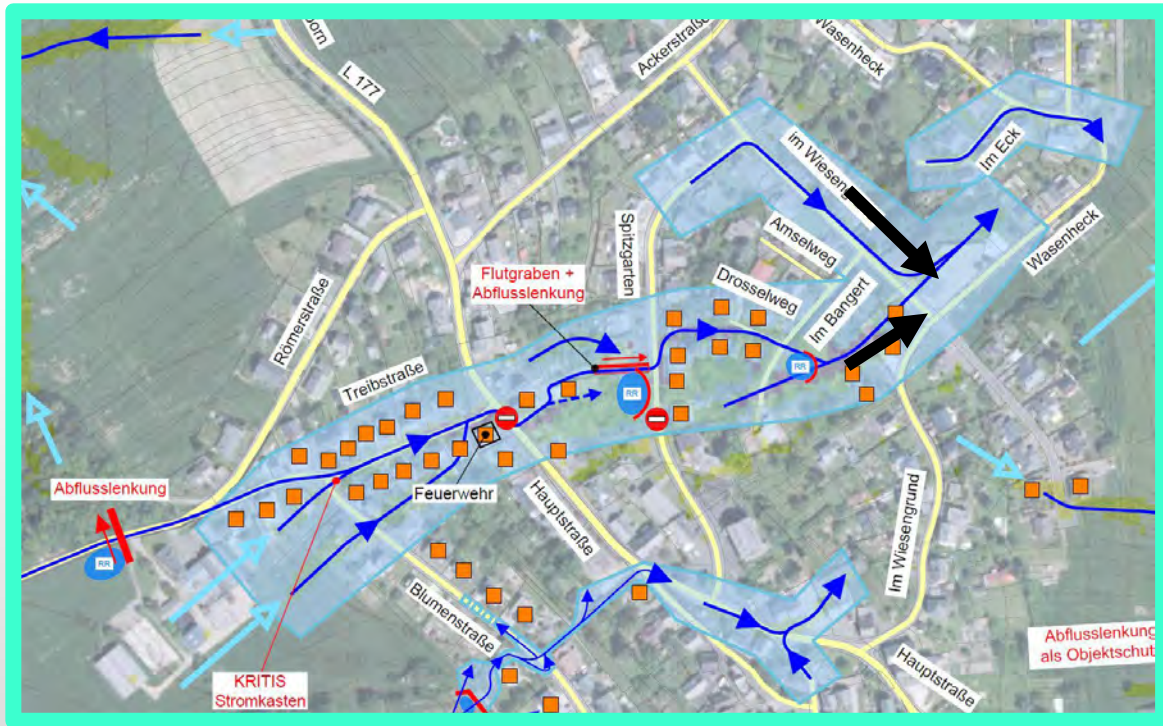



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Im Wiesen- grund/ Magister Laukhard Str.	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	34	Gebäudeschutz

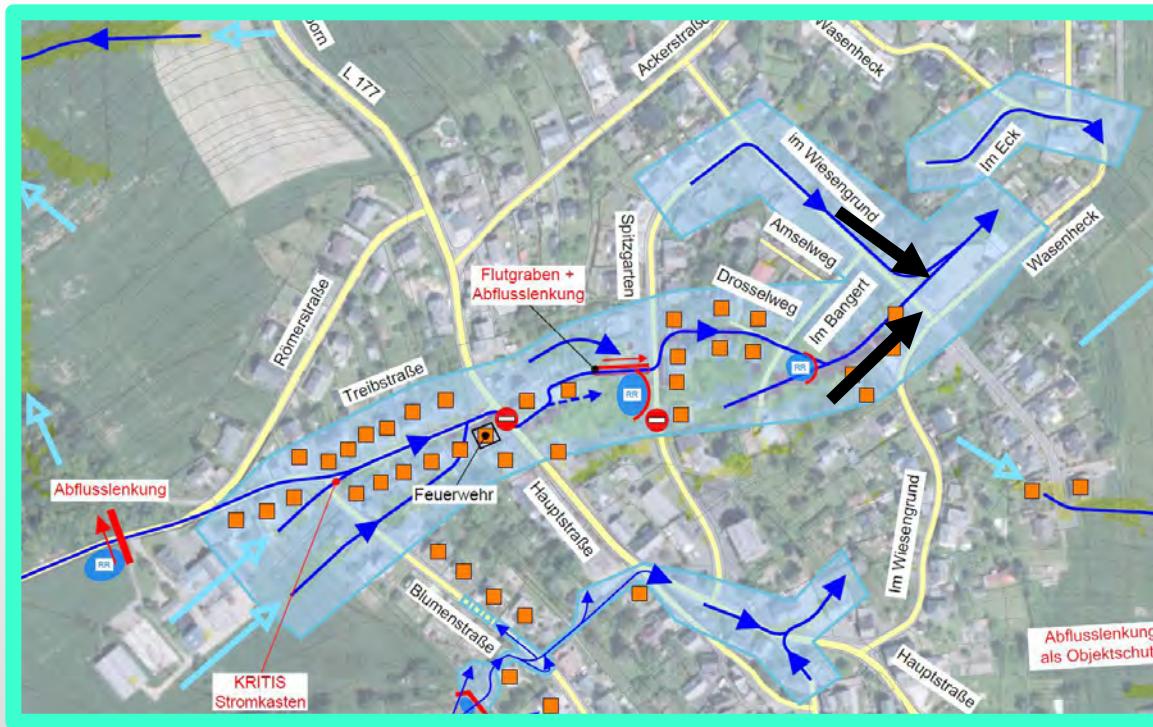



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Wasenheck	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Breitflächiger Abfluss - Objektschutz	35 36	Abflusslenkung Gebäudeschutz

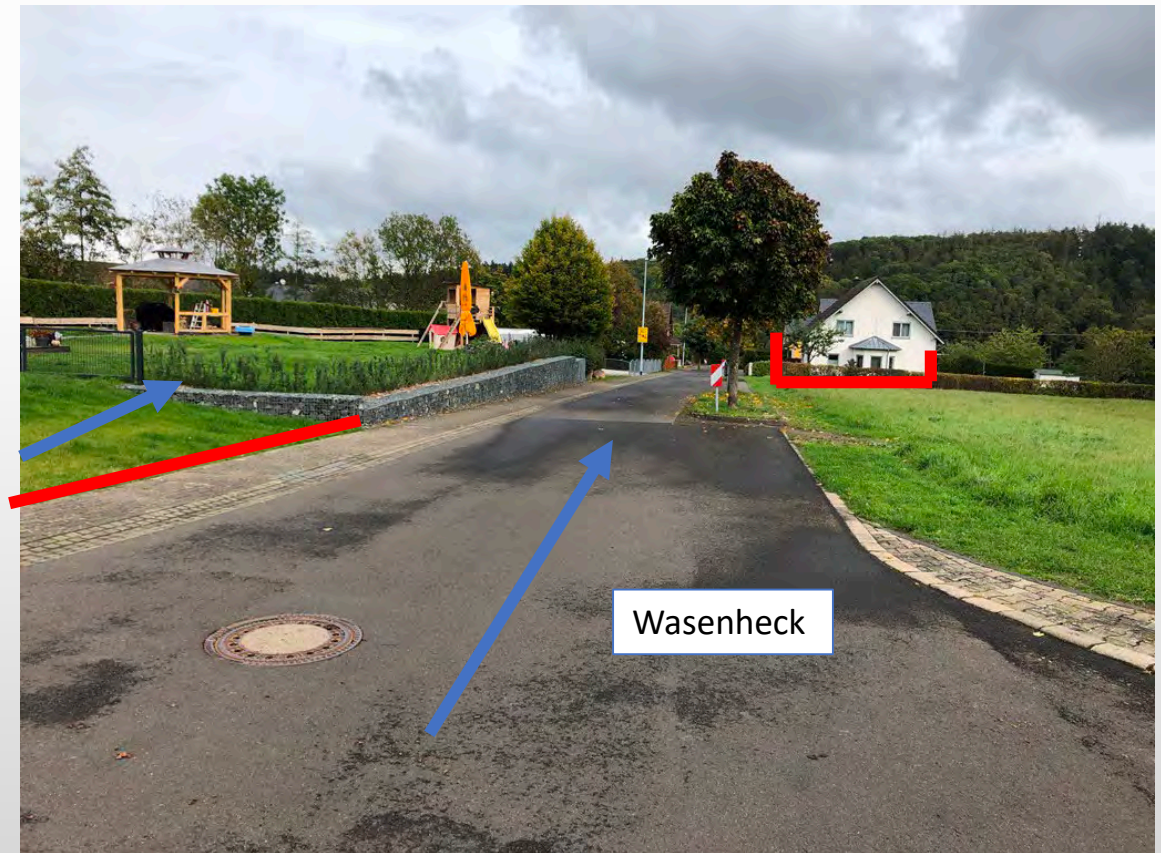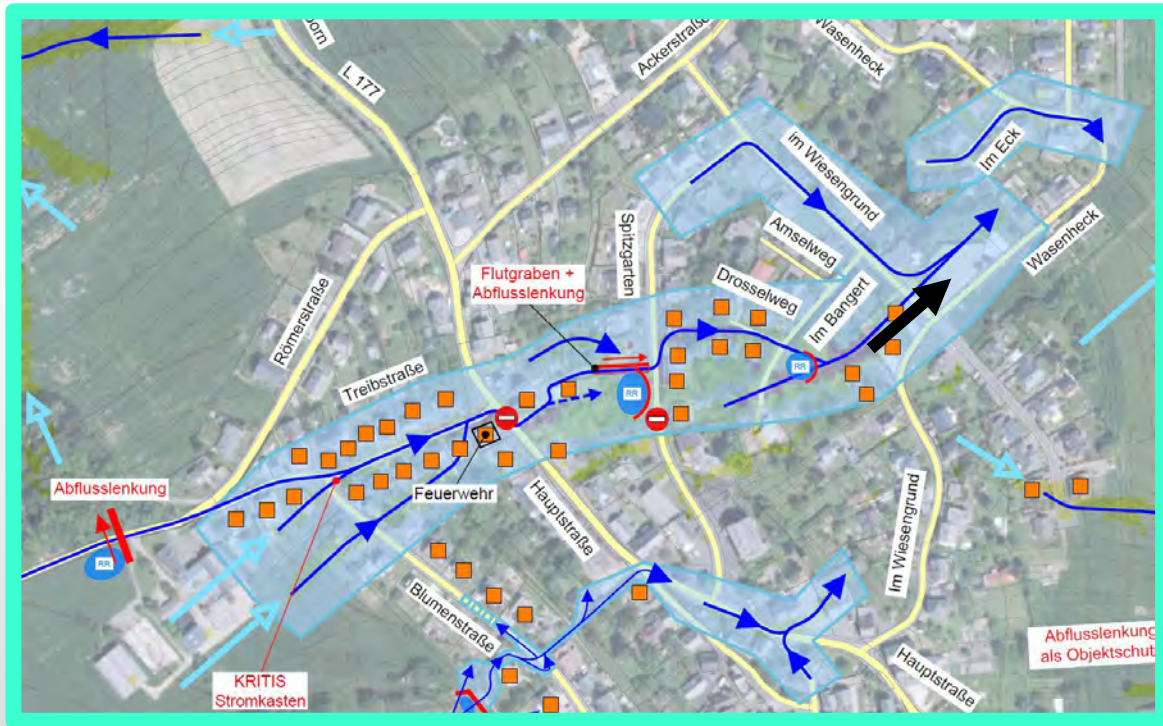



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Im Wiesengrund	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	37	Gebäudeschutz

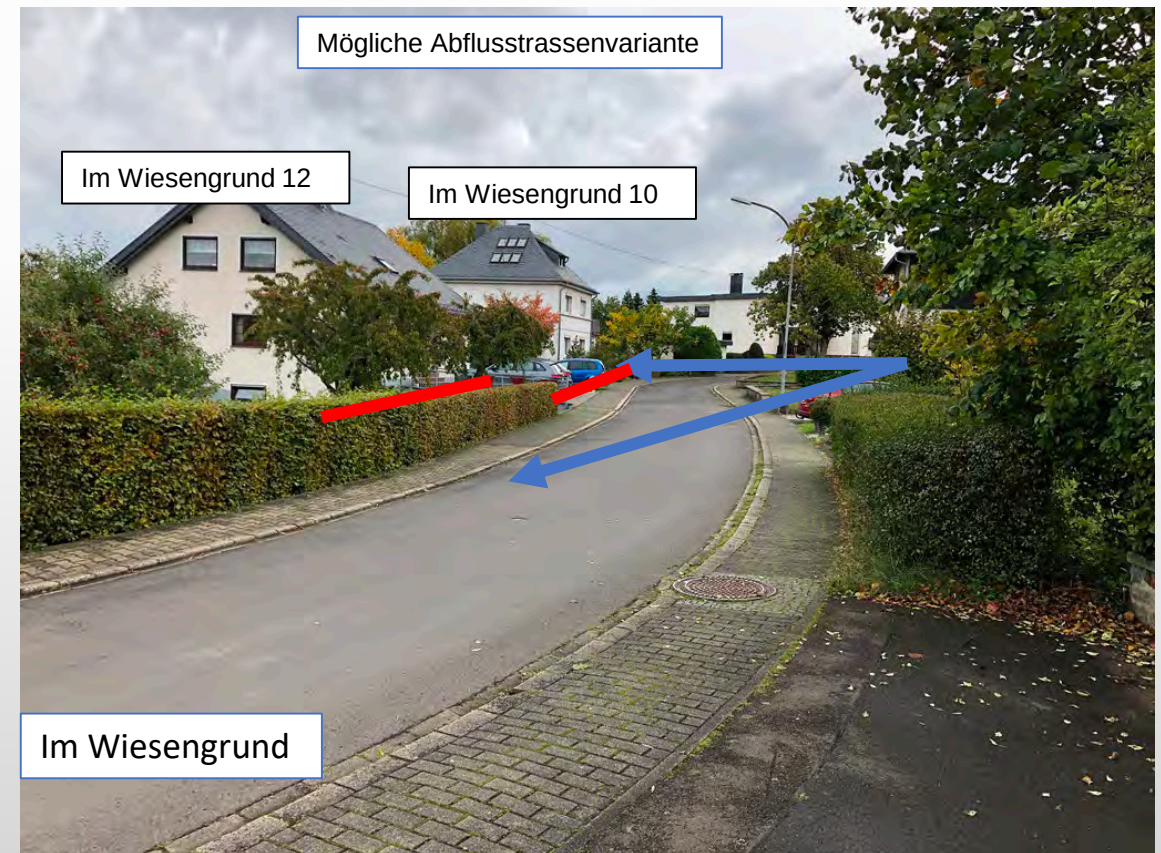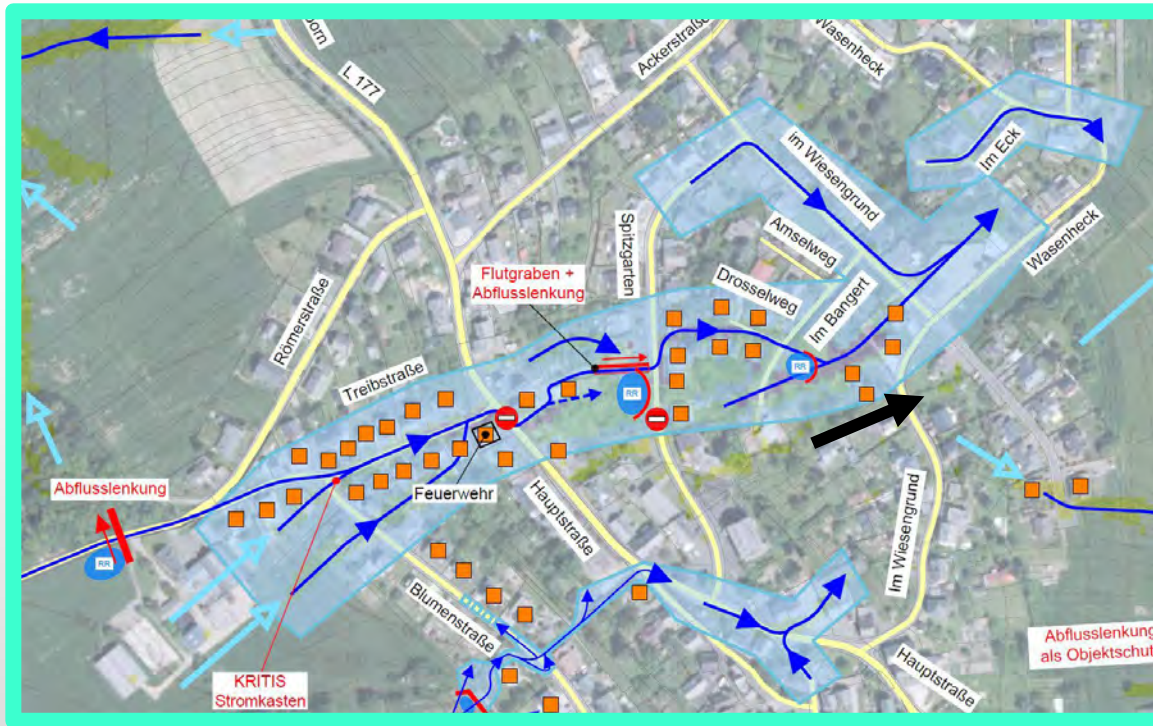


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Magister Laukhard Str.	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	38	Gebäudeschutz

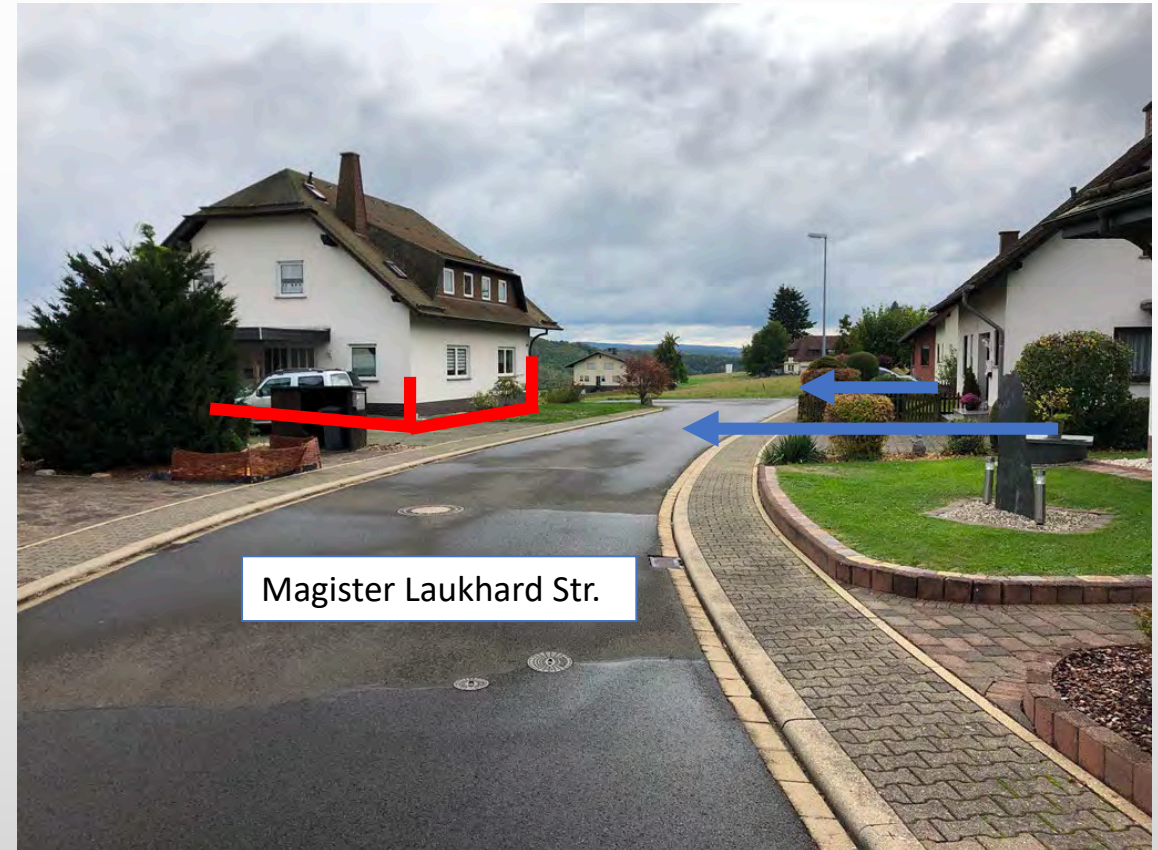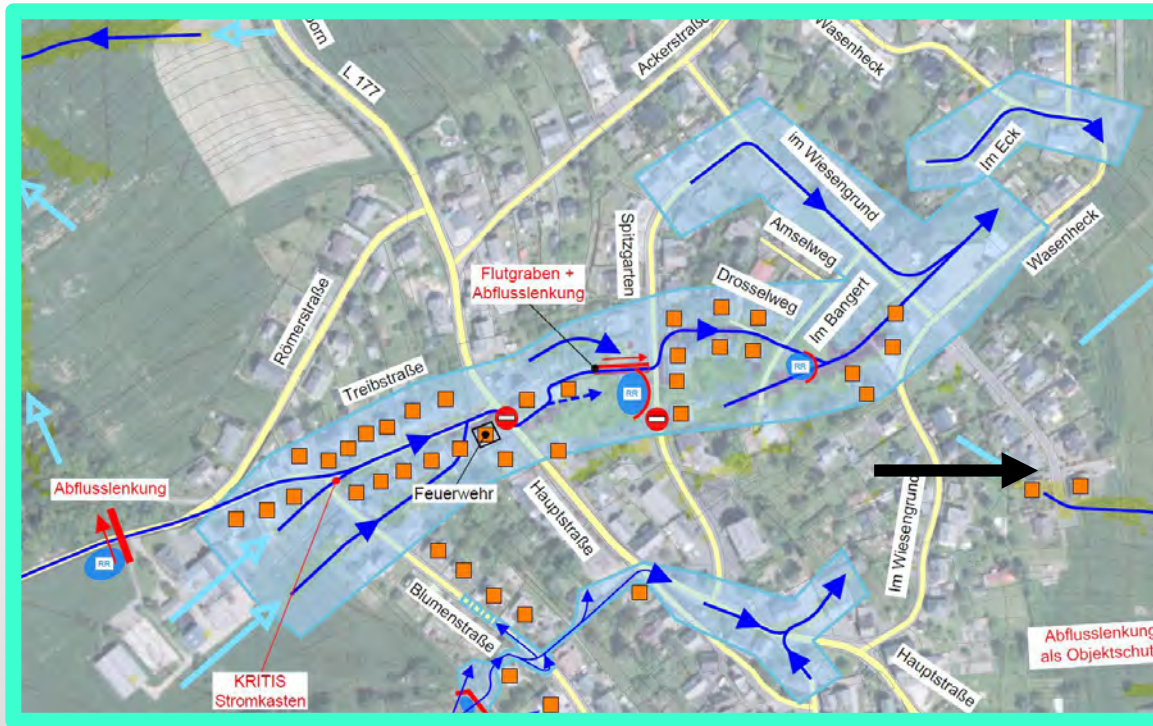


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog


Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Magister Laukhard Str.	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	-		

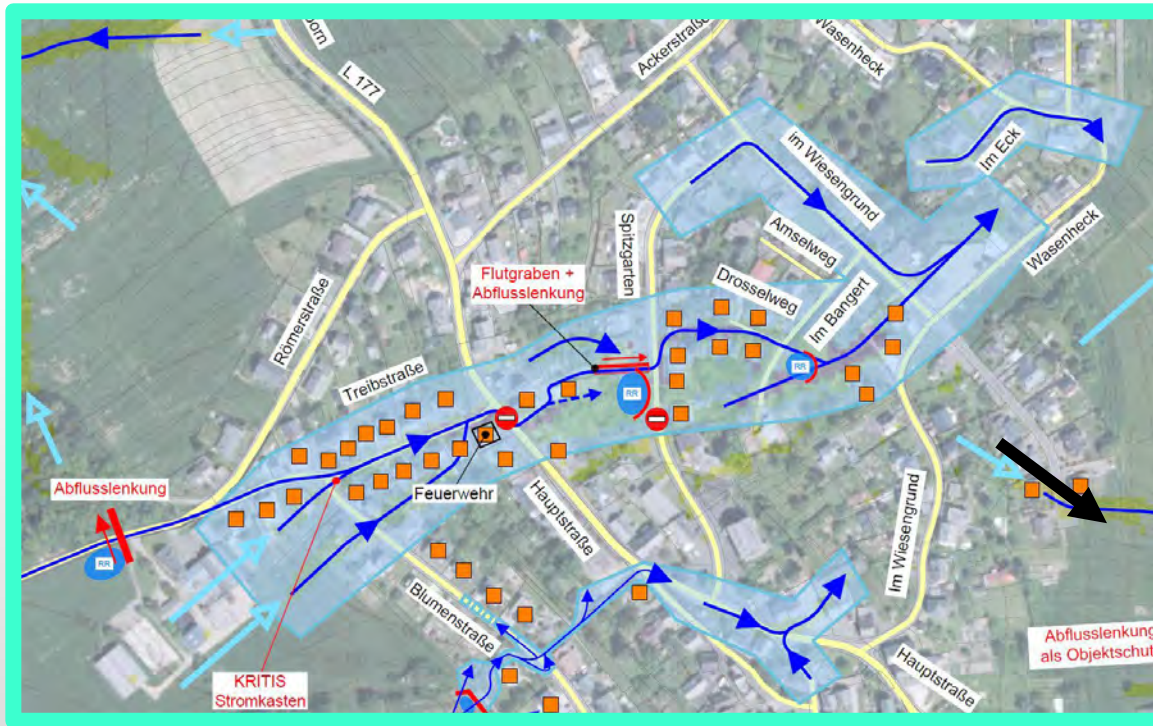

OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog



Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Magister Laukhard Str.	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	-		

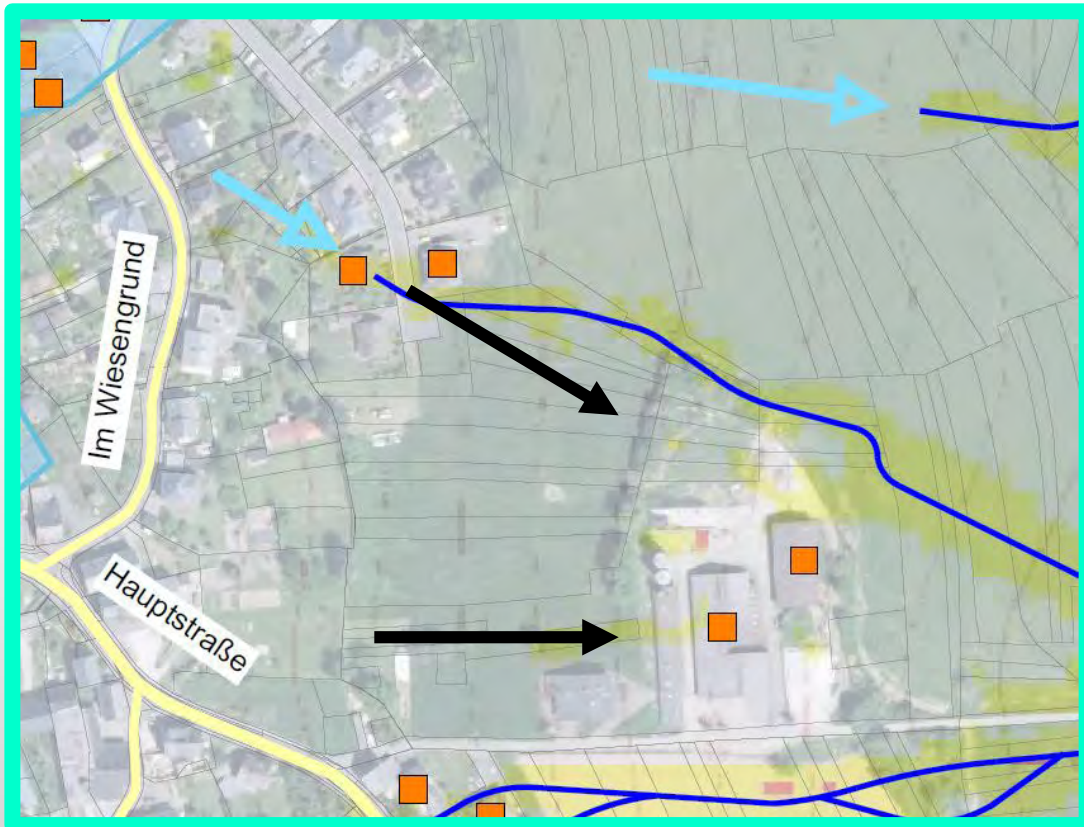

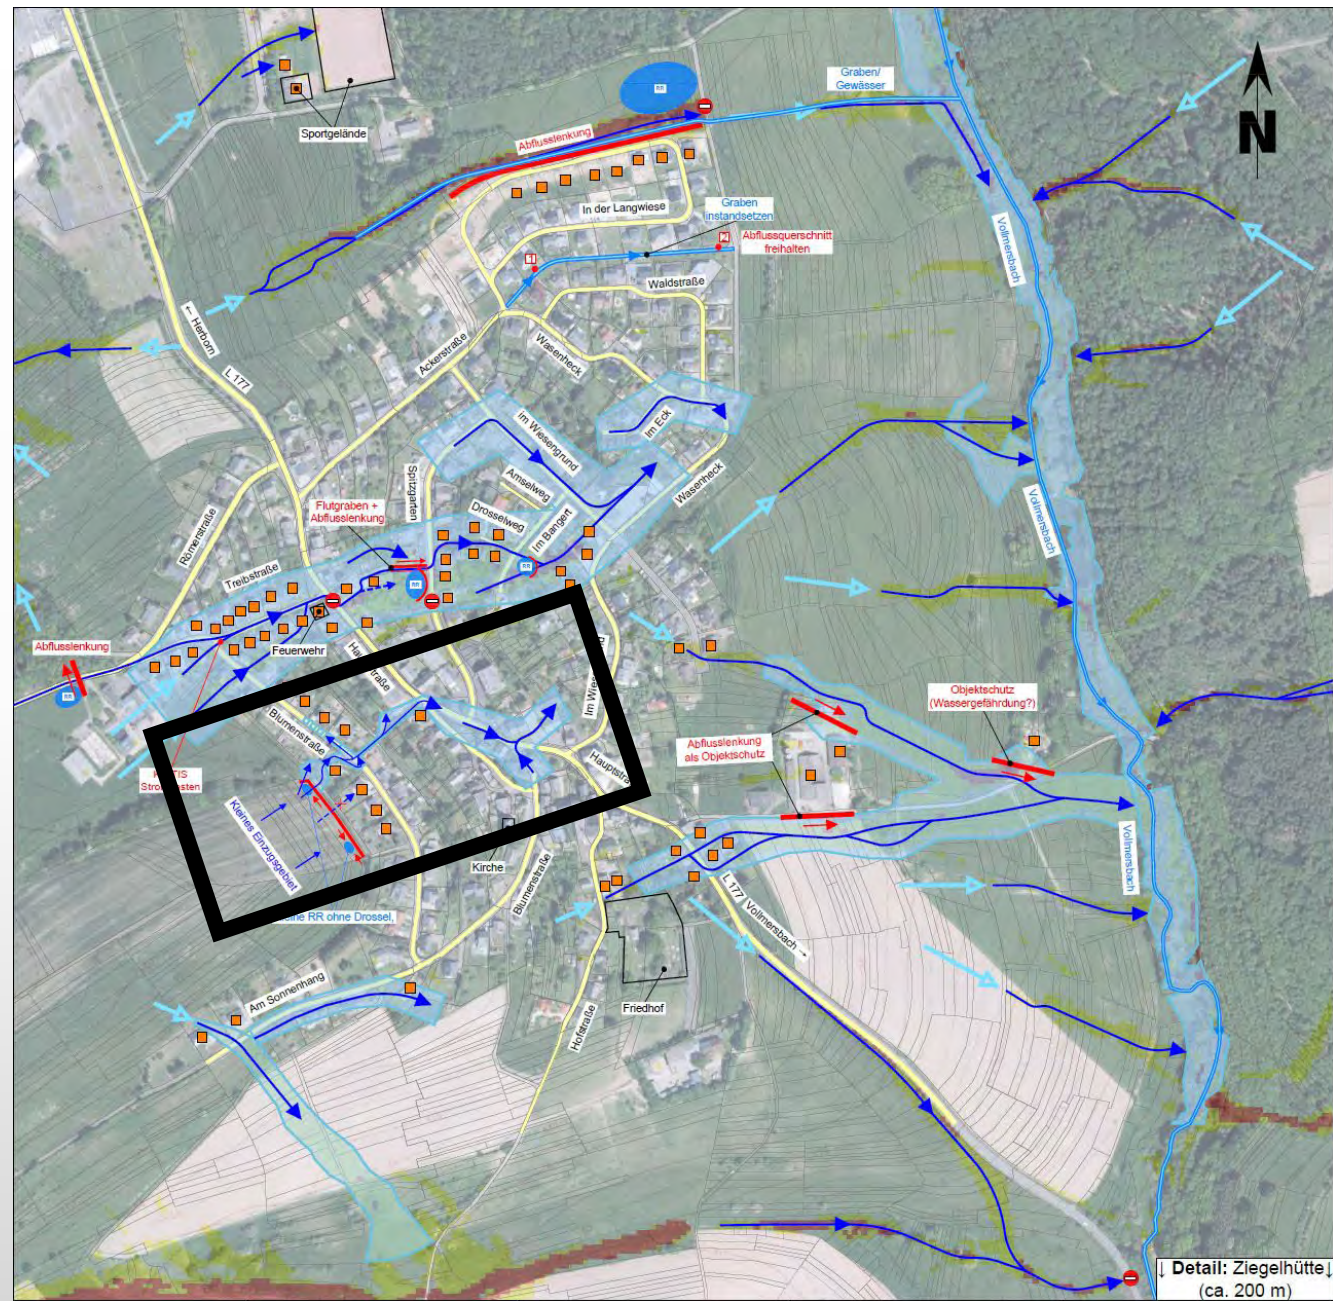


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Blumenstraße	Oberflächenabfluss	- Fehlende Rückhaltung	39	Regenrückhaltung am Tiefpunkt, ohne Drossel

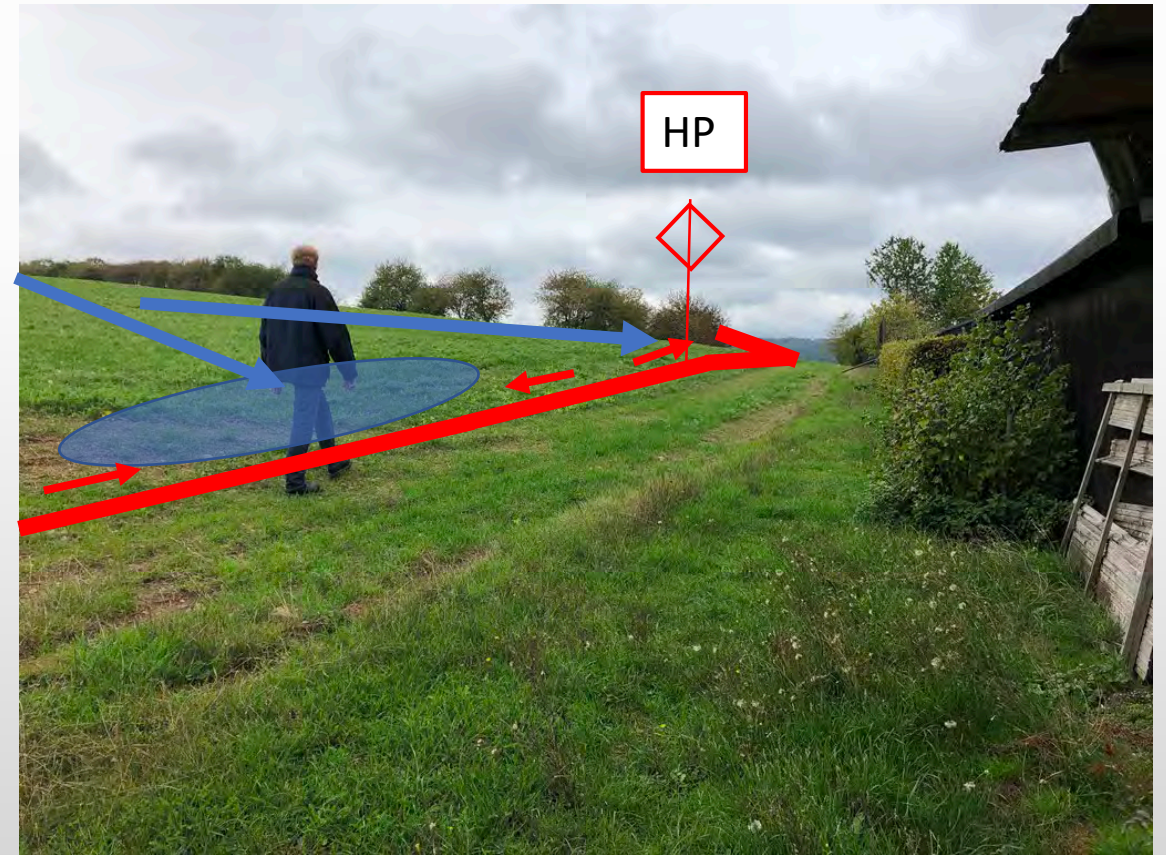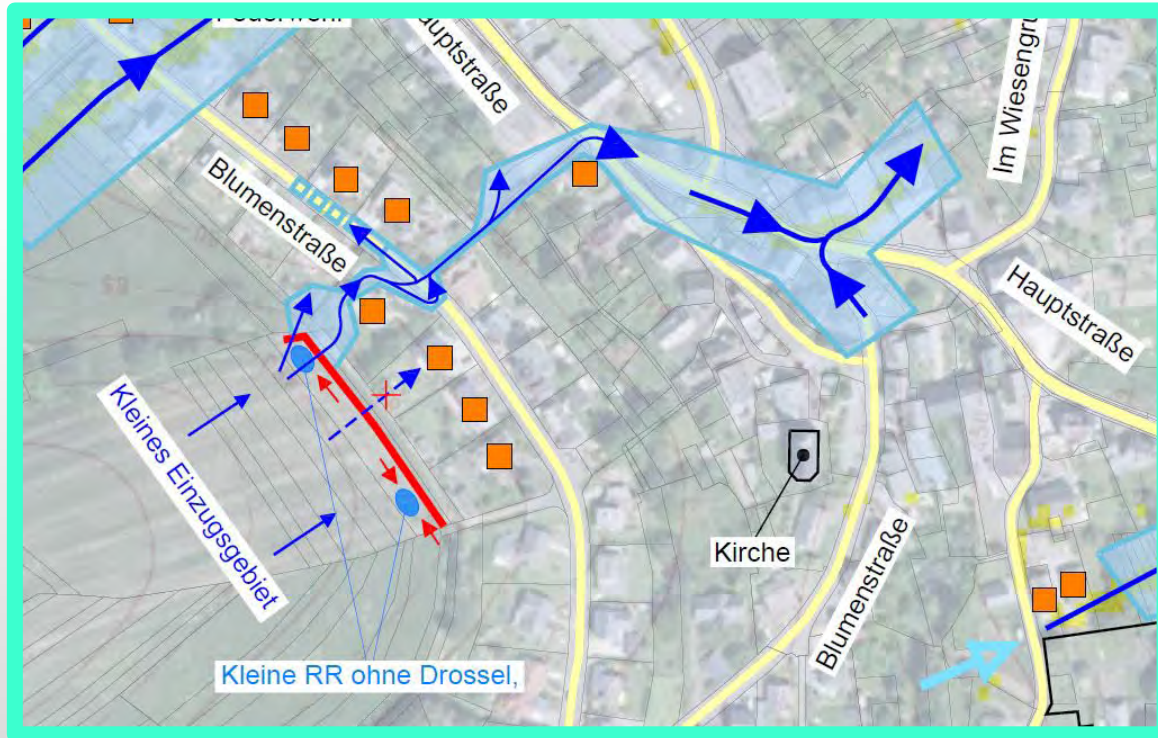


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Blumenstraße	Oberflächenabfluss	- Außengebietsabfluss in Richtung Bebauung - Fehlende Rückhaltung	40 39	- Abflusslenkung - Rückhaltung am Tiefpunkt, ohne Drossel

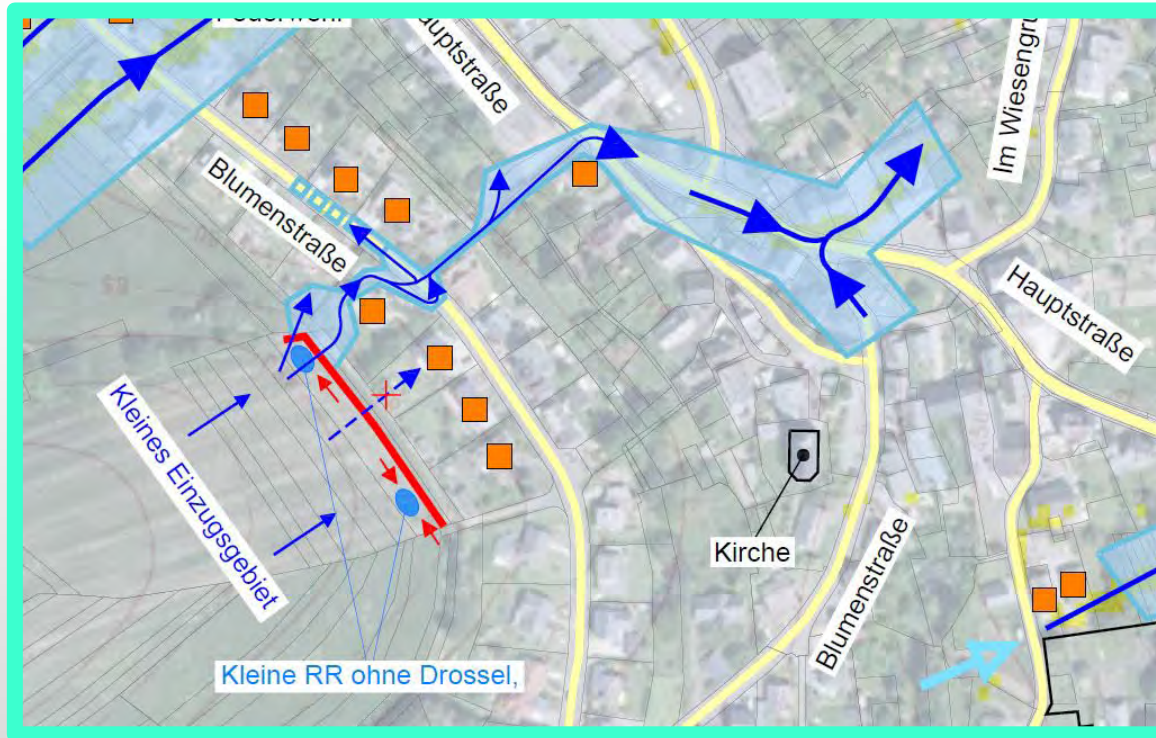


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Blumenstraße	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Kerbtalabfluss in Richtung Bebauung	41	Abflusslenkung

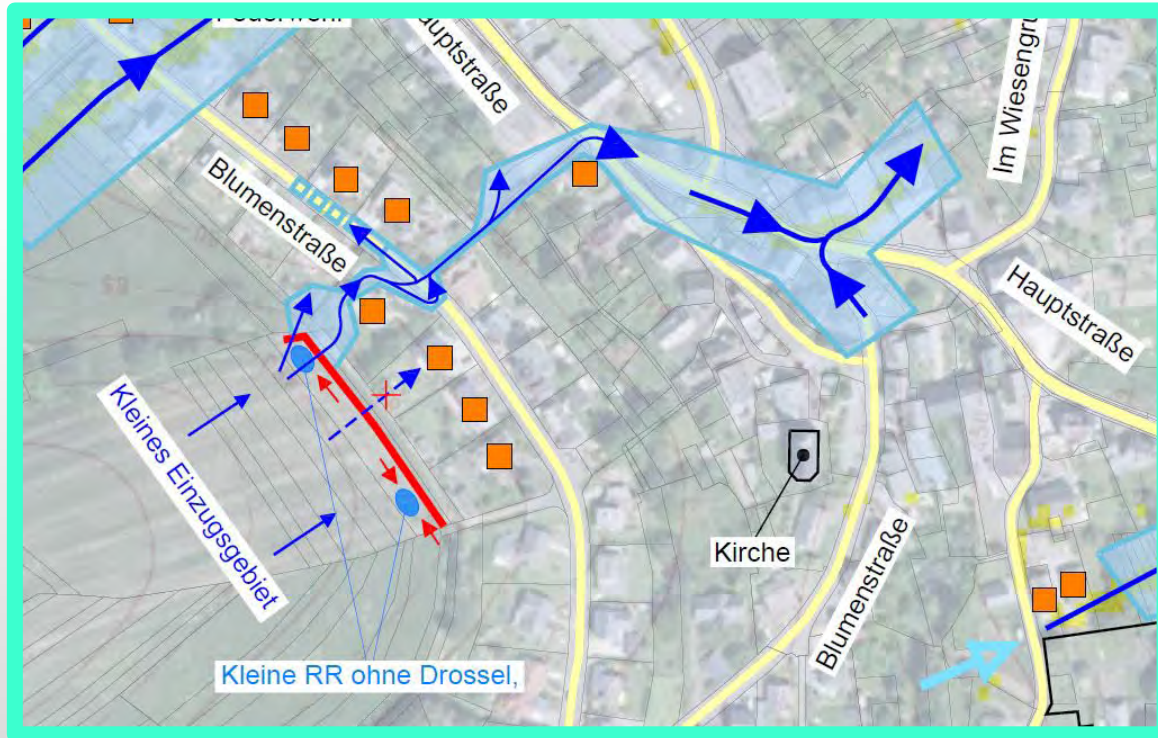


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Blumen- straße	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Kerbtalabfluss in Richtung Bebauung	42	Gebäudeschutz

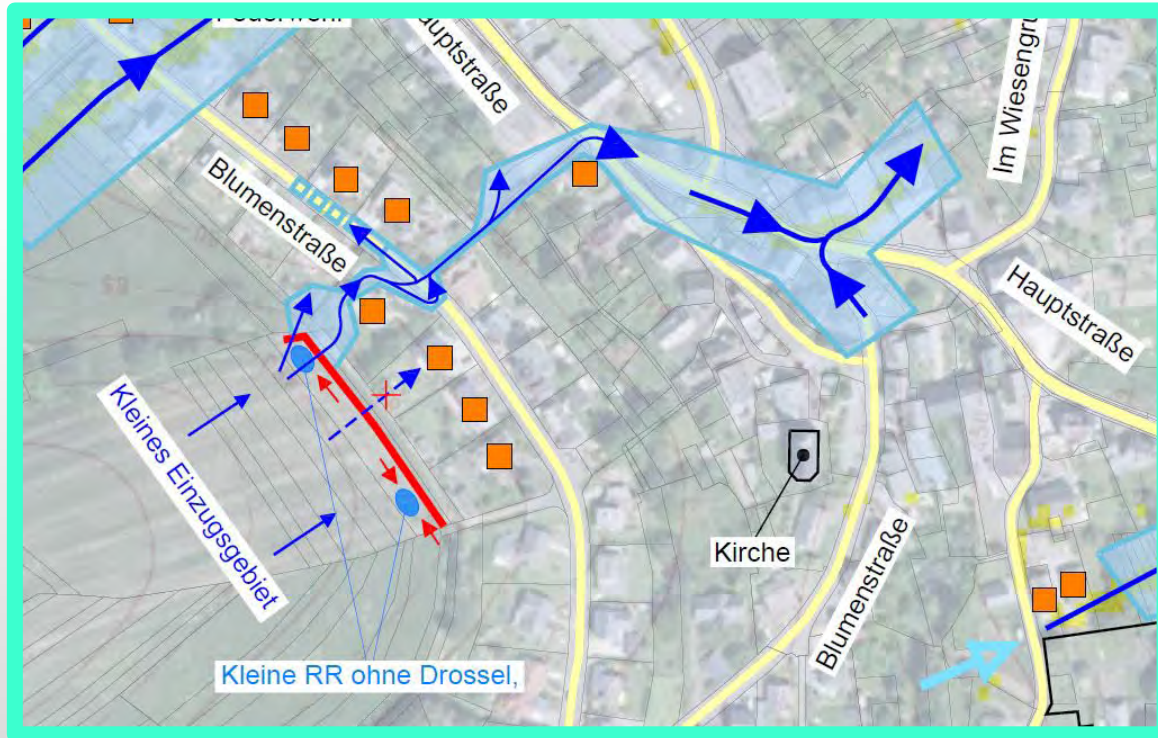


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Blumen- straße	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	43	Objektschutz Gebäude

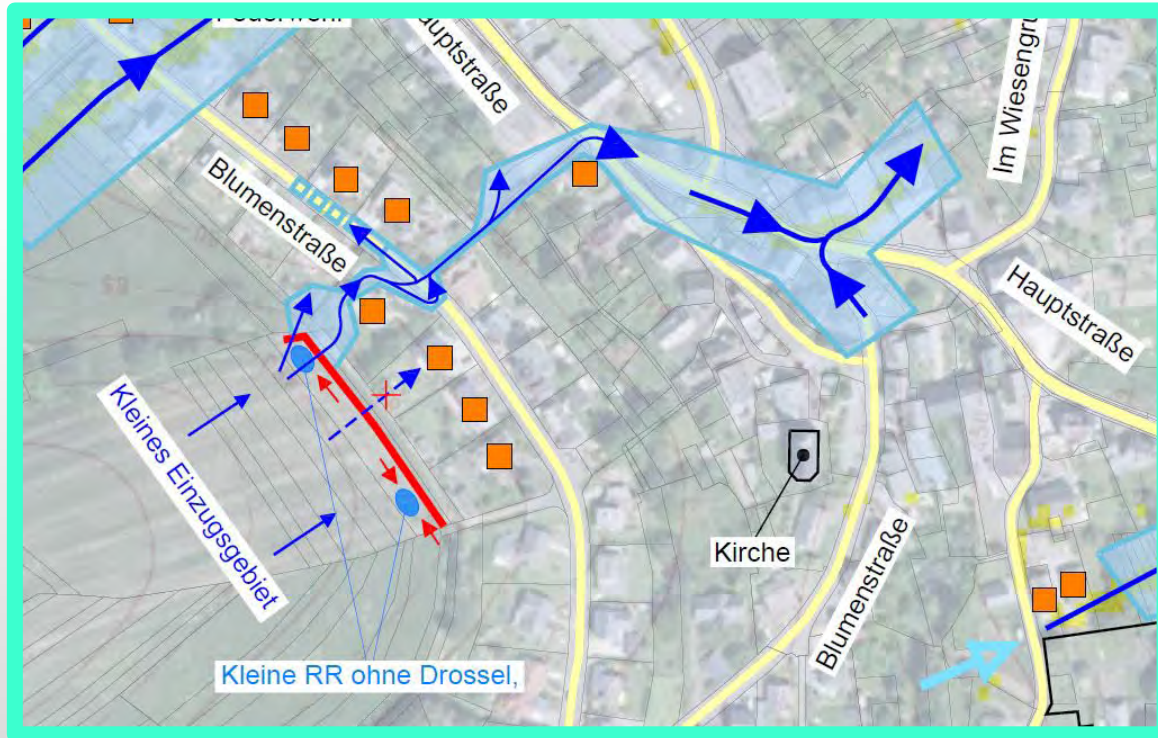


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog


Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Blumenstraße	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	44	Gebäudeschutz

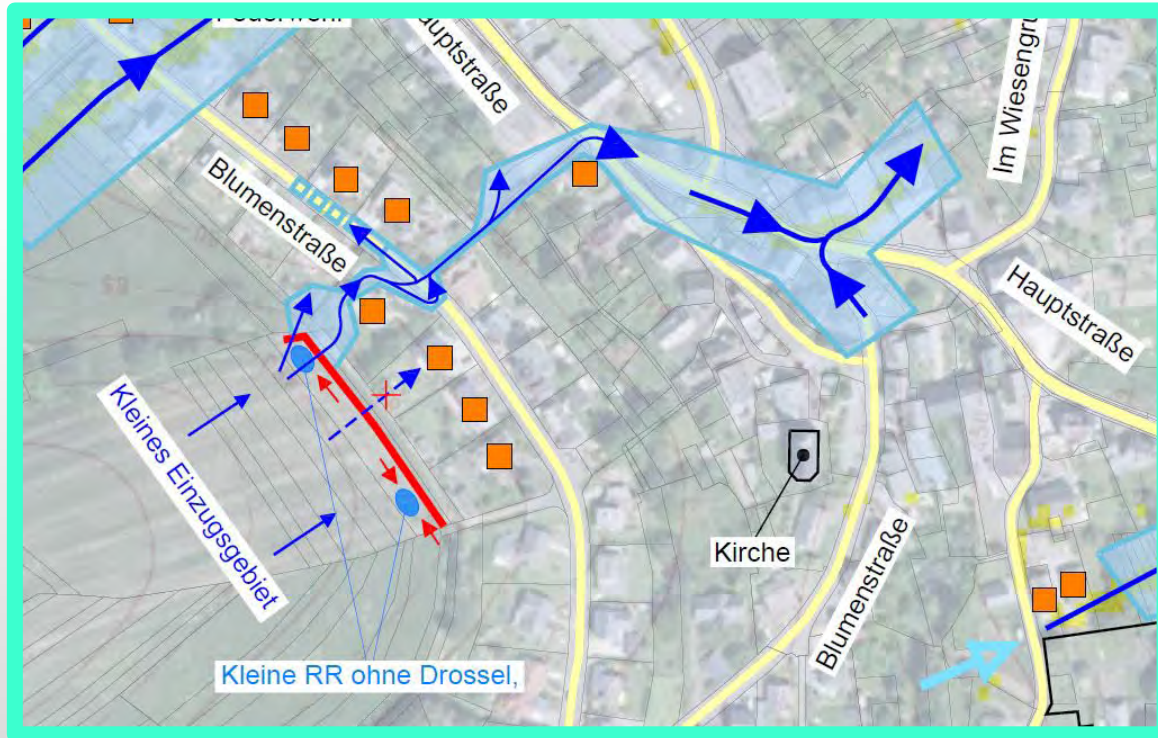

OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog


Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Blumen- straße	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Abfluss durch Bebauung - Fehlender Objektschutz	45	Notwasserweg
			46	Gebäudeschutz

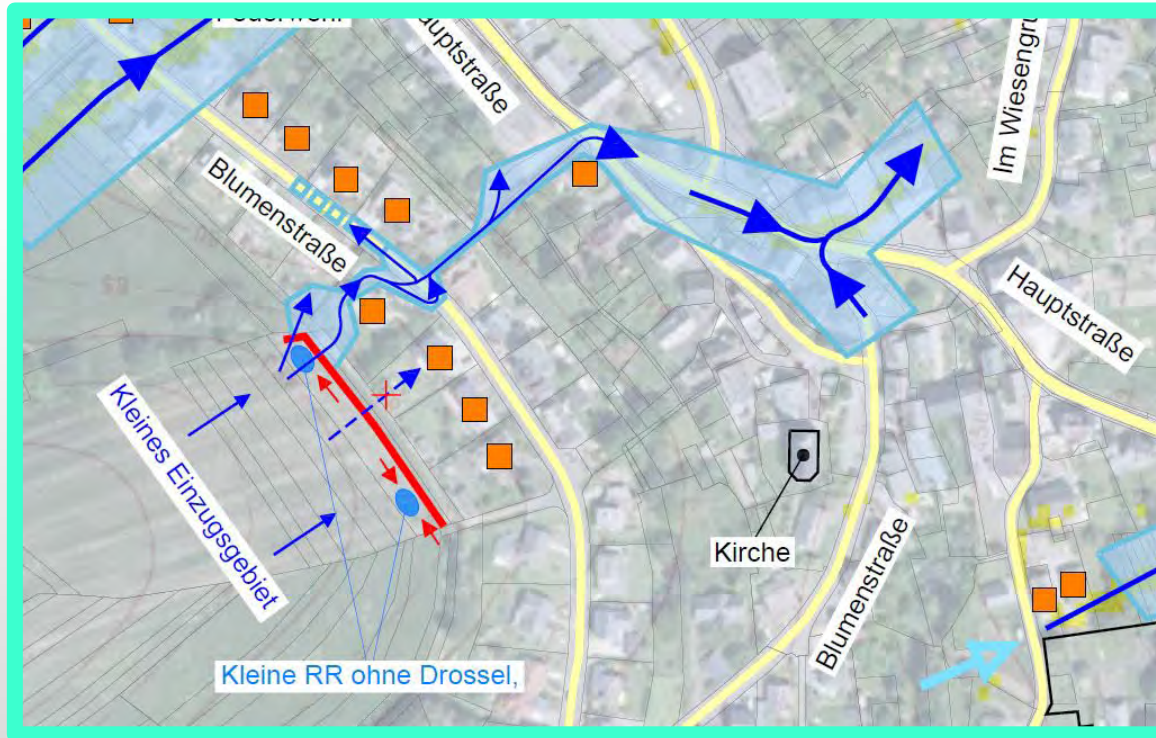

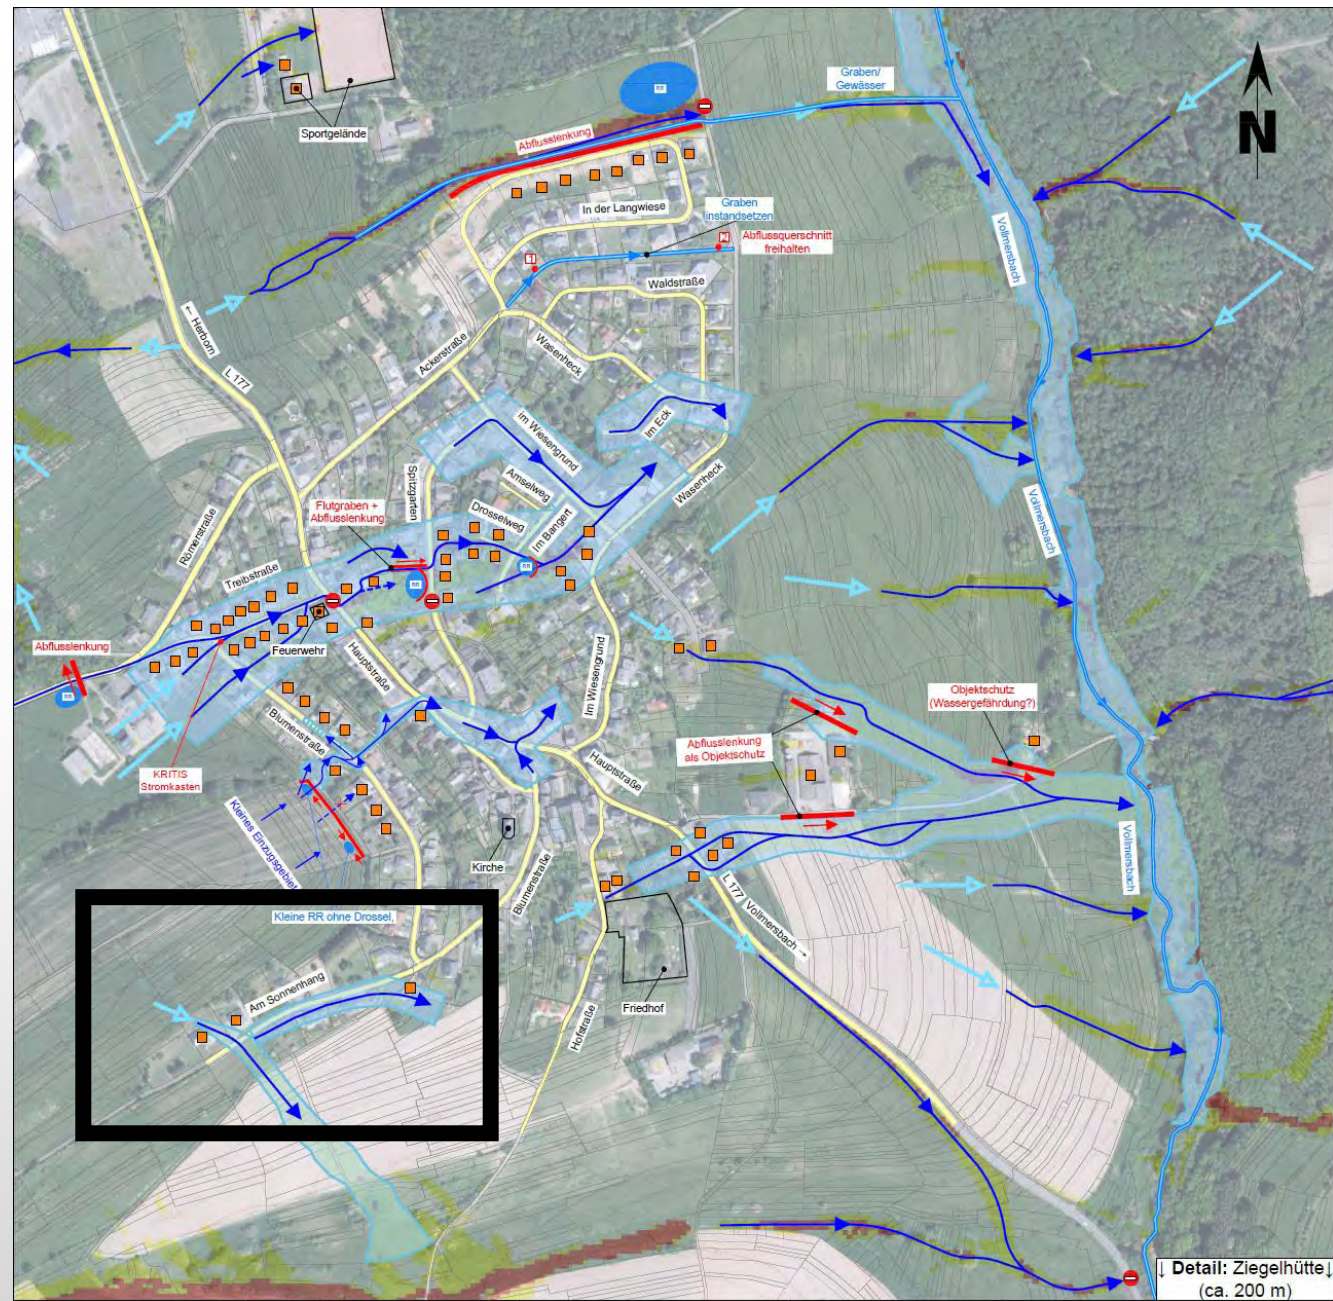


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Am Sonnenhang	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Kerbtalabfluss in Richtung Bebauung		

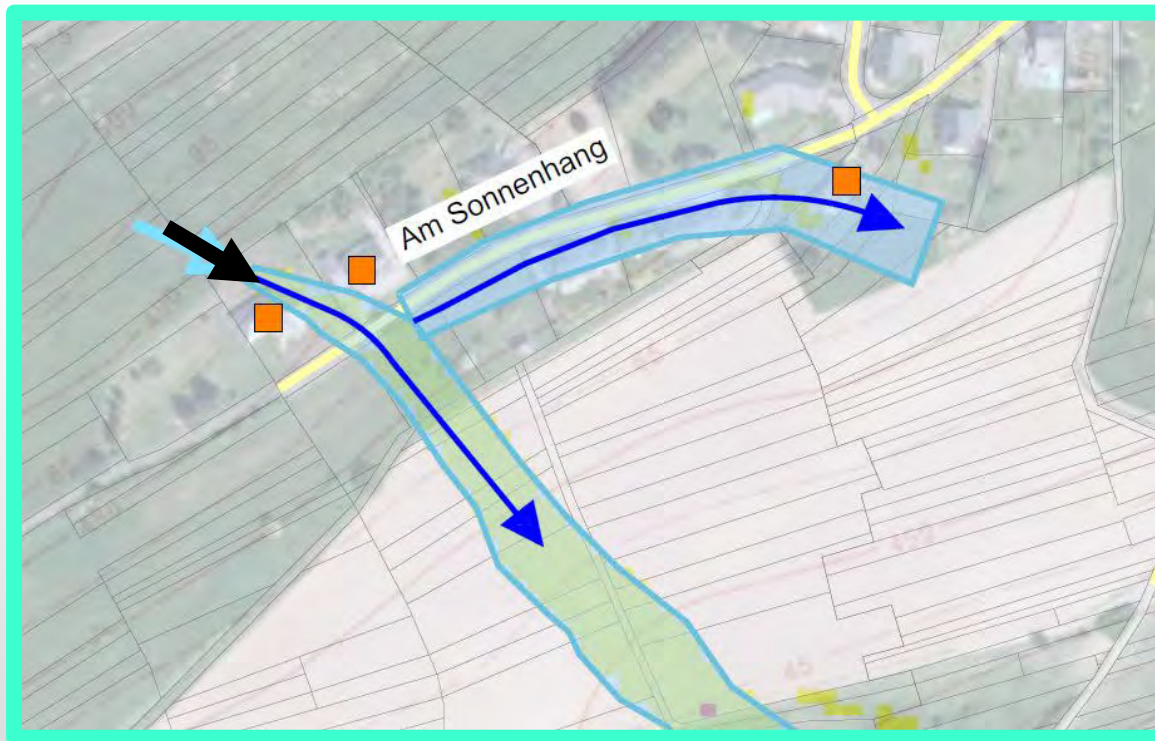


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Am Sonnenhang	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Kerbtalabfluss in Richtung Bebauung/ fehlender Objektschutz	47	Gebäudeschutz

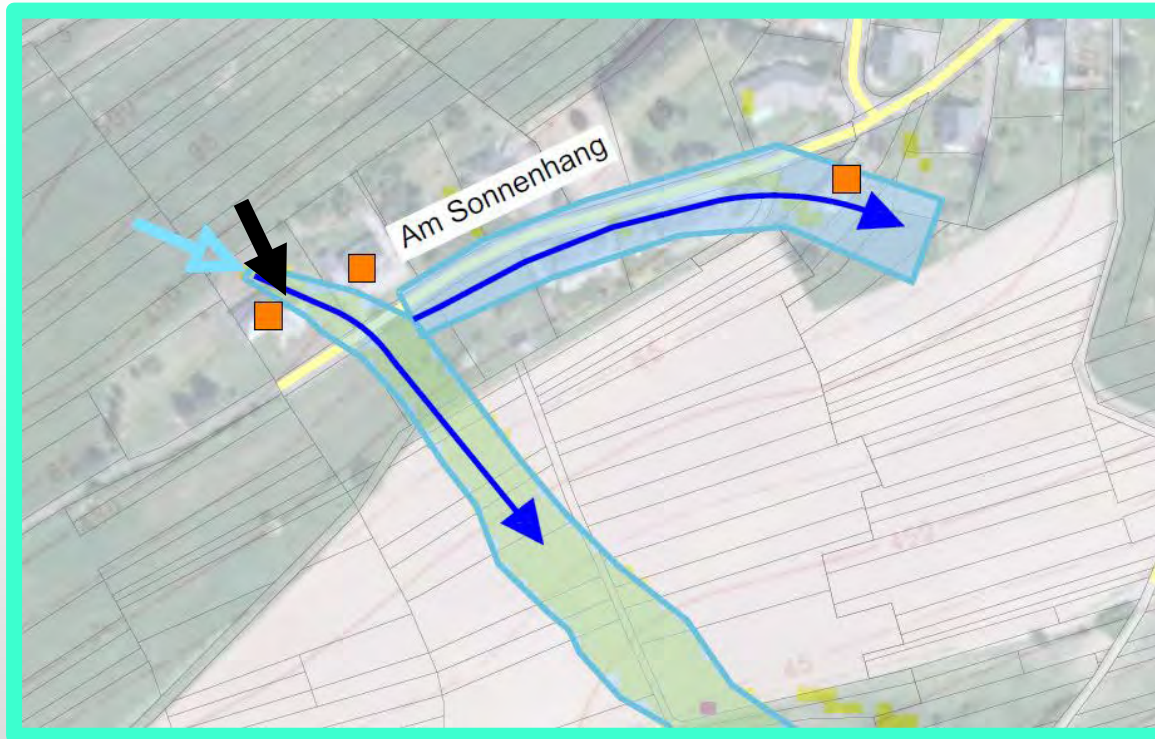



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Am Sonnenhang	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	47	Gebäudeschutz
			48	Abflusslenkung

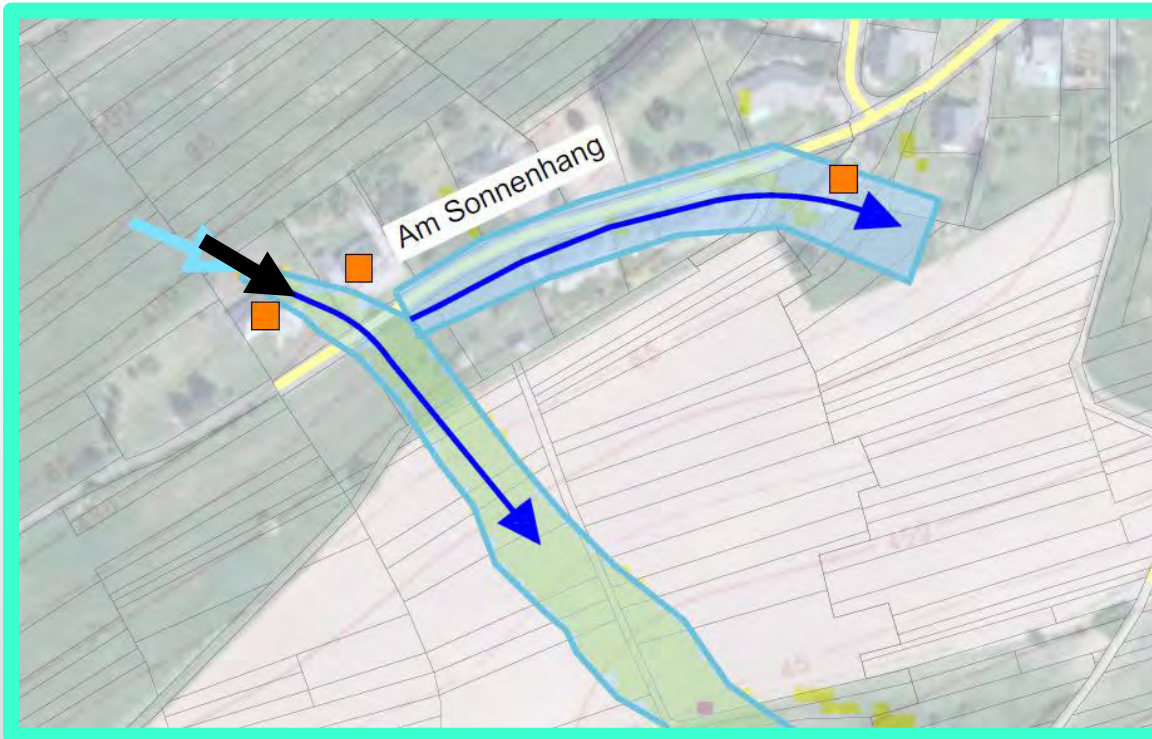


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Am Sonnenhang	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz - Abfluss durch Bebauung	47	Gebäudeschutz
			48	Abflusslenkung

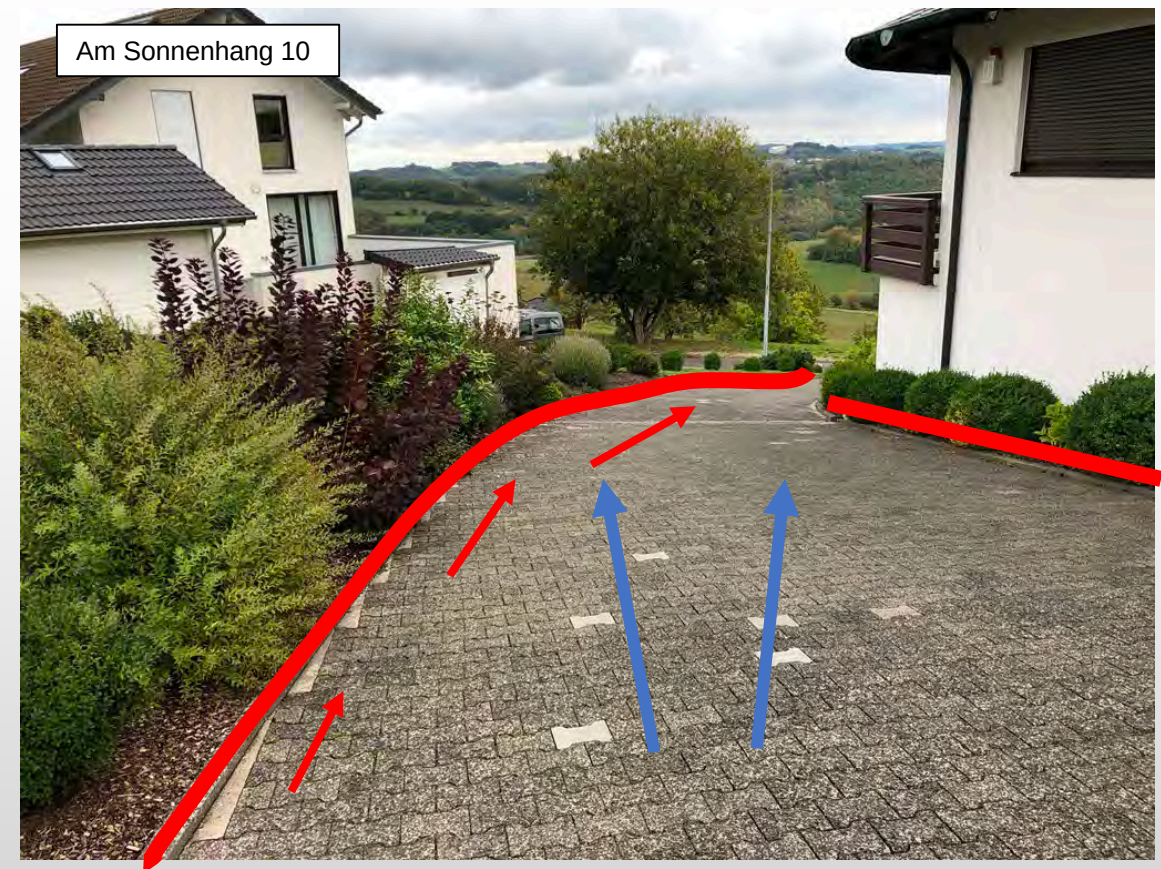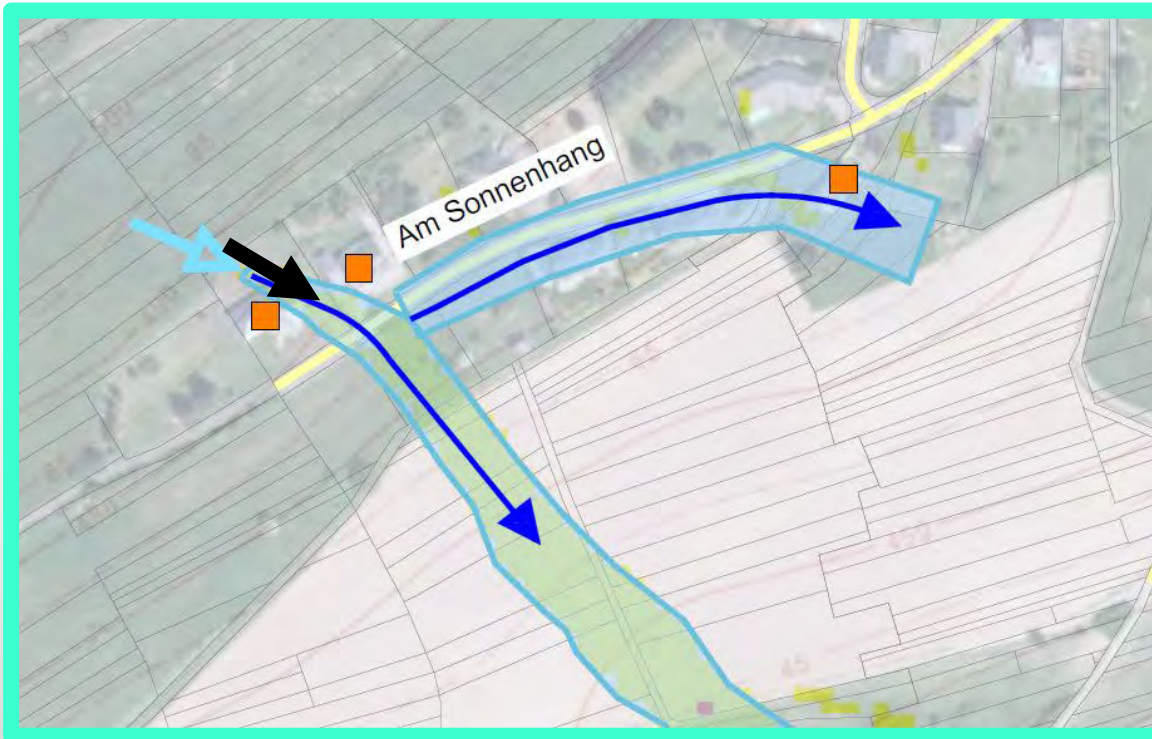


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Am Sonnenhang	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Abfluss durch Bebauung	48	Abflusslenkung

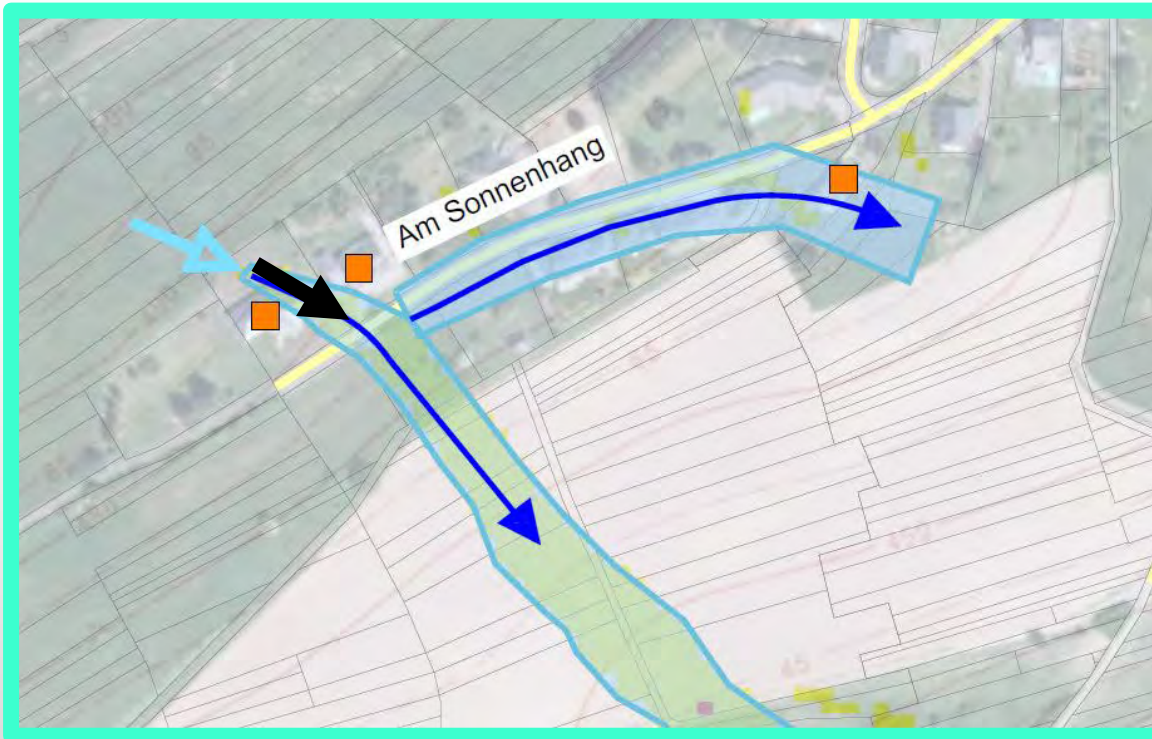


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Am Sonnenhang	Oberflächenabfluss	- Abflusssplittung		

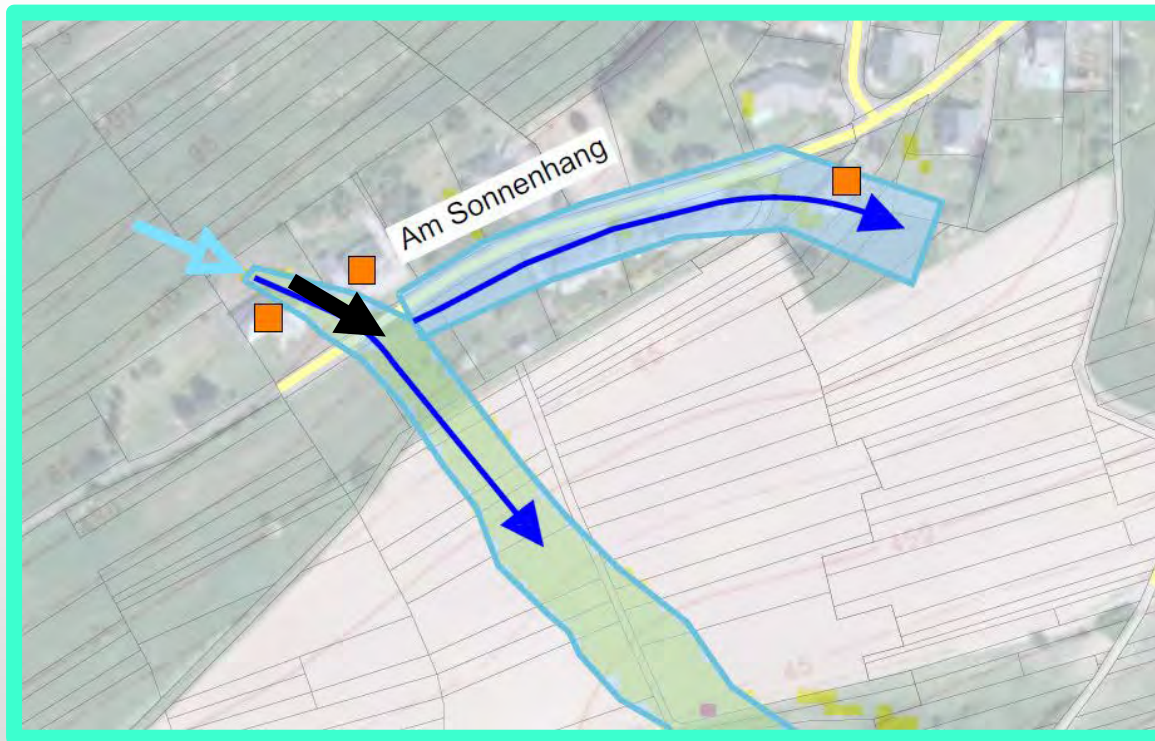


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Am Sonnenhang/ Blumen- straße	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Abfluss durch Bebauung		

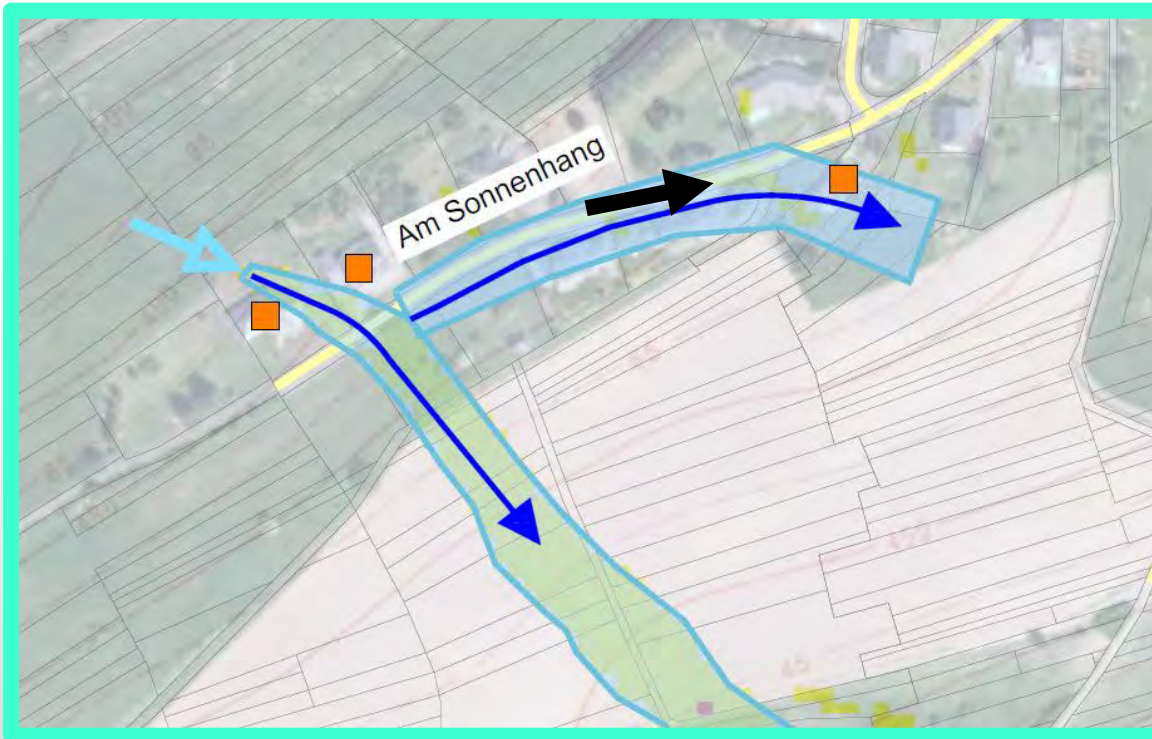



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog


Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Am Sonnenhang/ Blumen- straße	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Fehlender Objektschutz	49	Gebäudeschutz

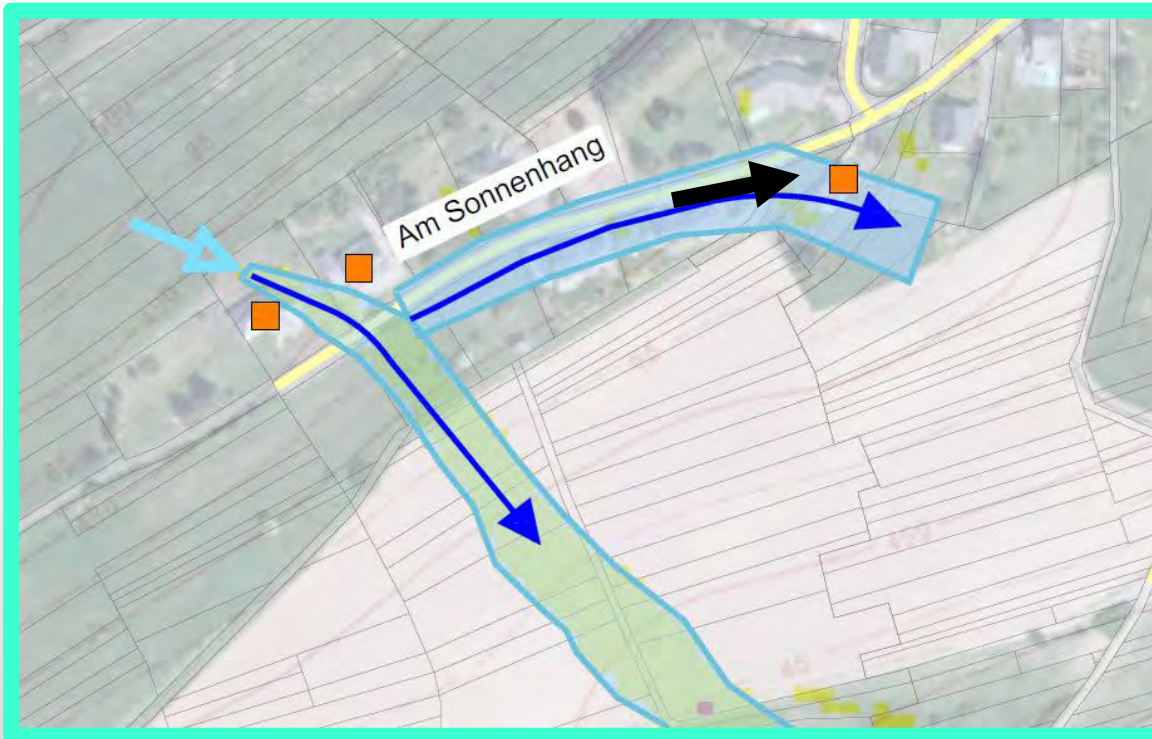

OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog


Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Am Sonnenhang/ Blumen- straße	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- KRITIS - Fehlender Objektschutz	50	KRITIS Schutz ausreichend?
			51	Gebäudeschutz

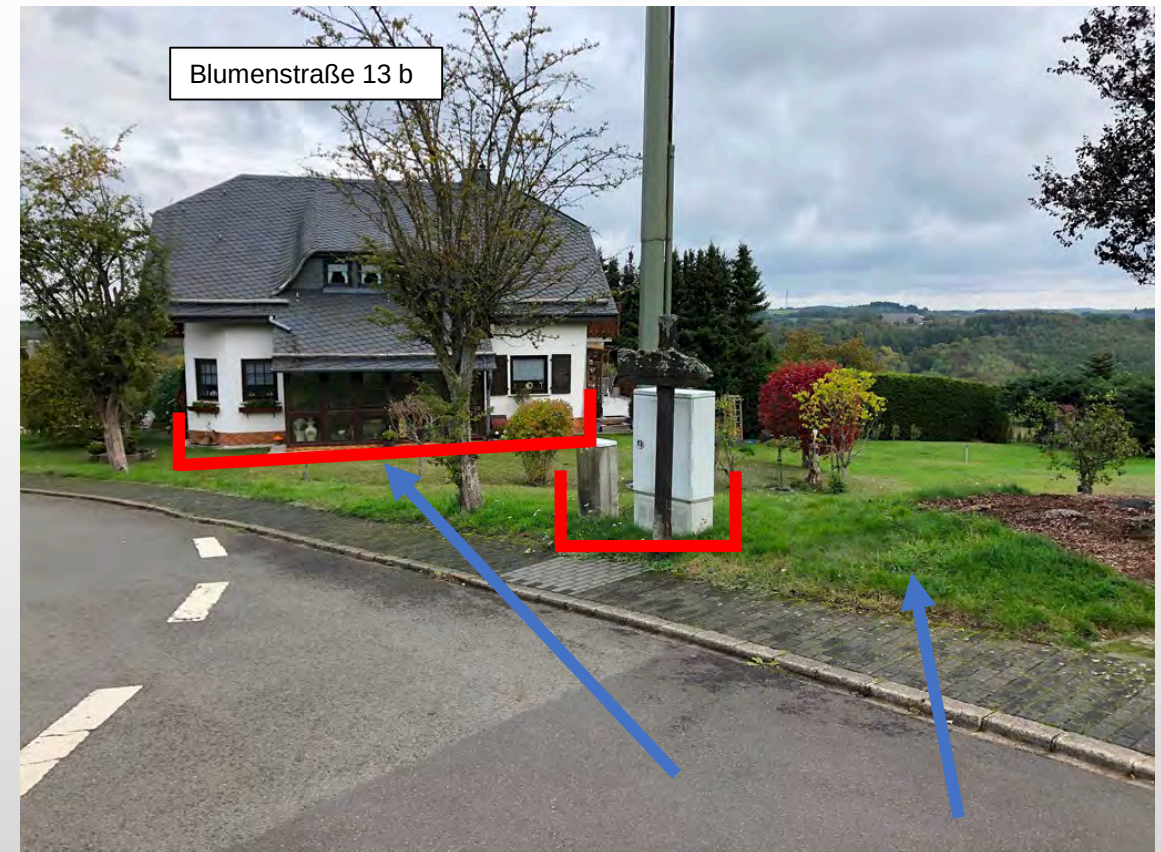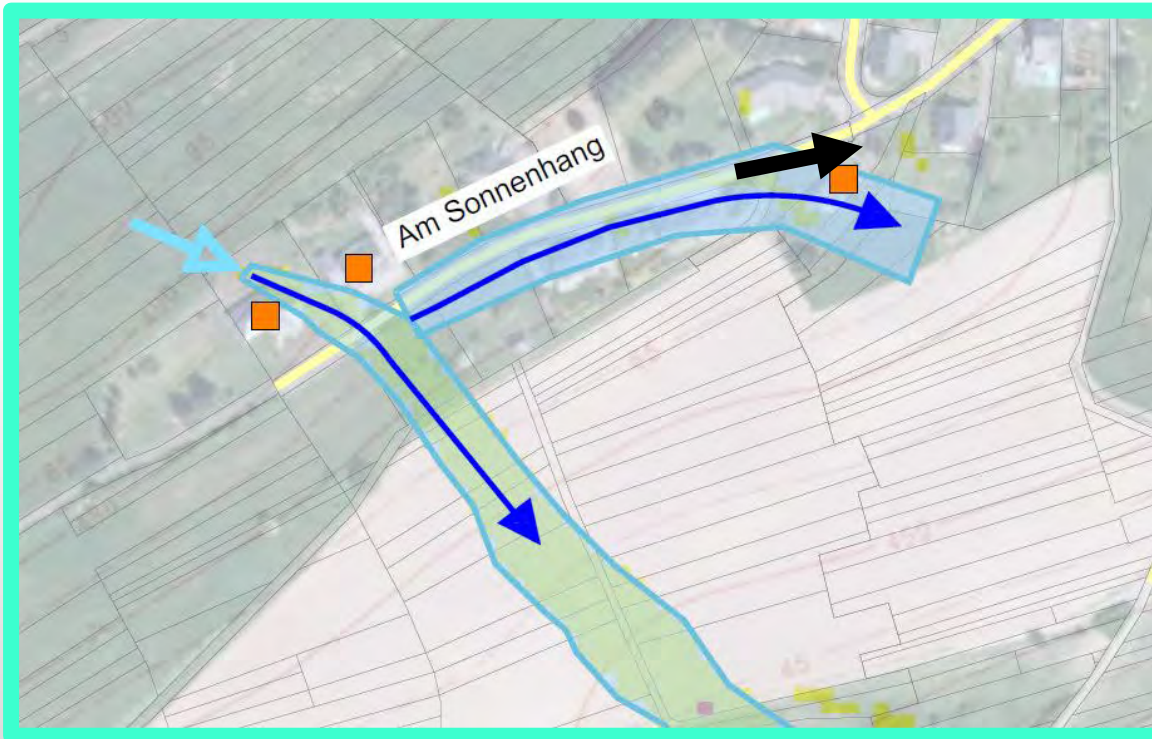

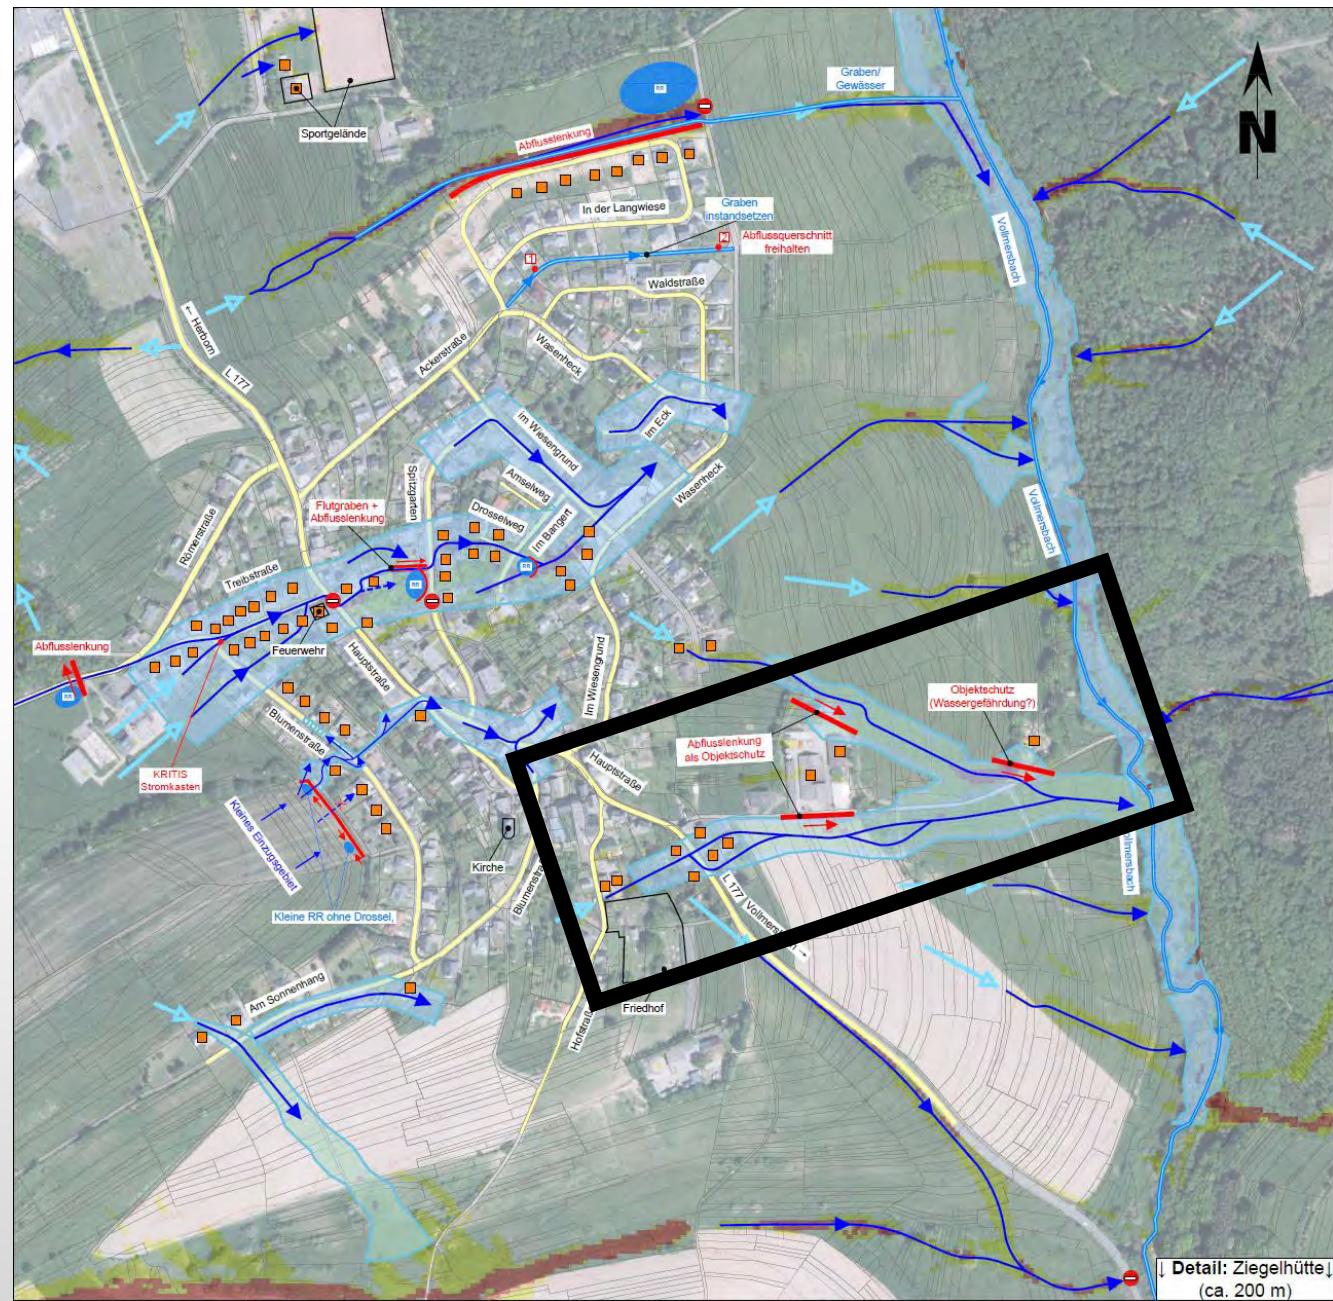


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Hauptstraße 6a	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Abfluss aus der Bebauung		

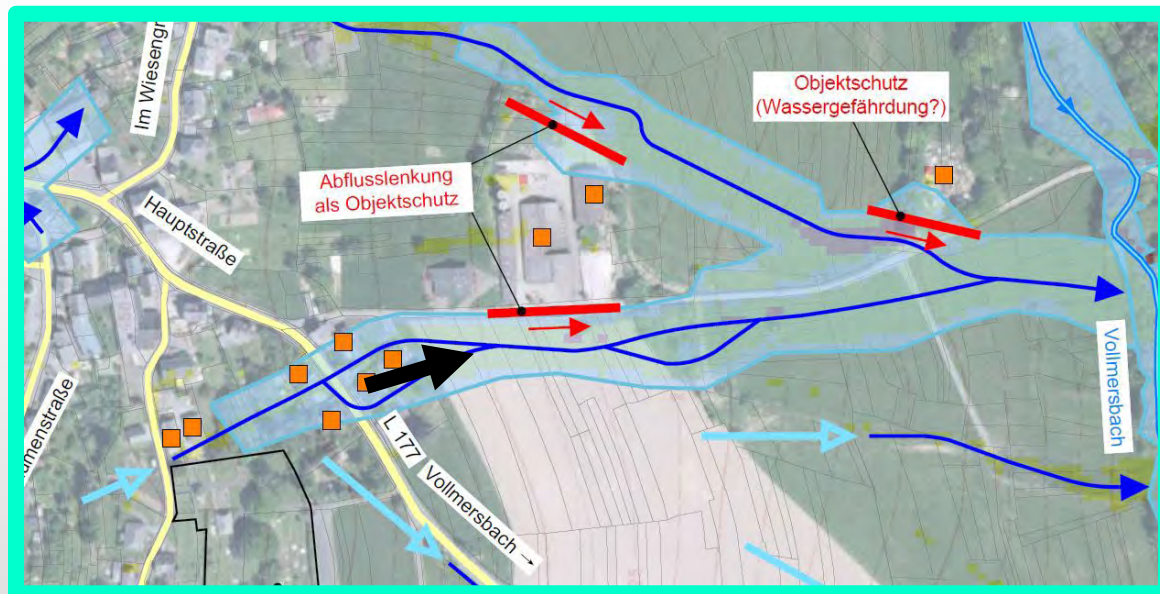


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Hauptstraße 6a	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Abfluss über Wiesenfläche		

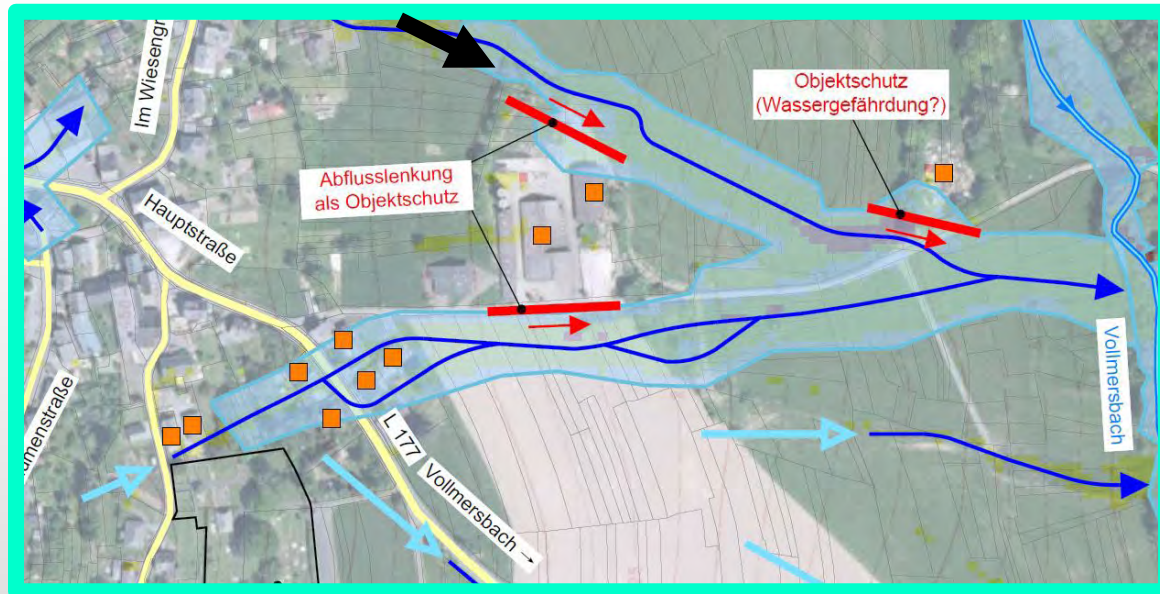


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Hauptstraße 6a	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Unkontrollierter Abfluss - fehlender Objektschutz	52	Abflusslenkung
			53	Gebäudeschutz

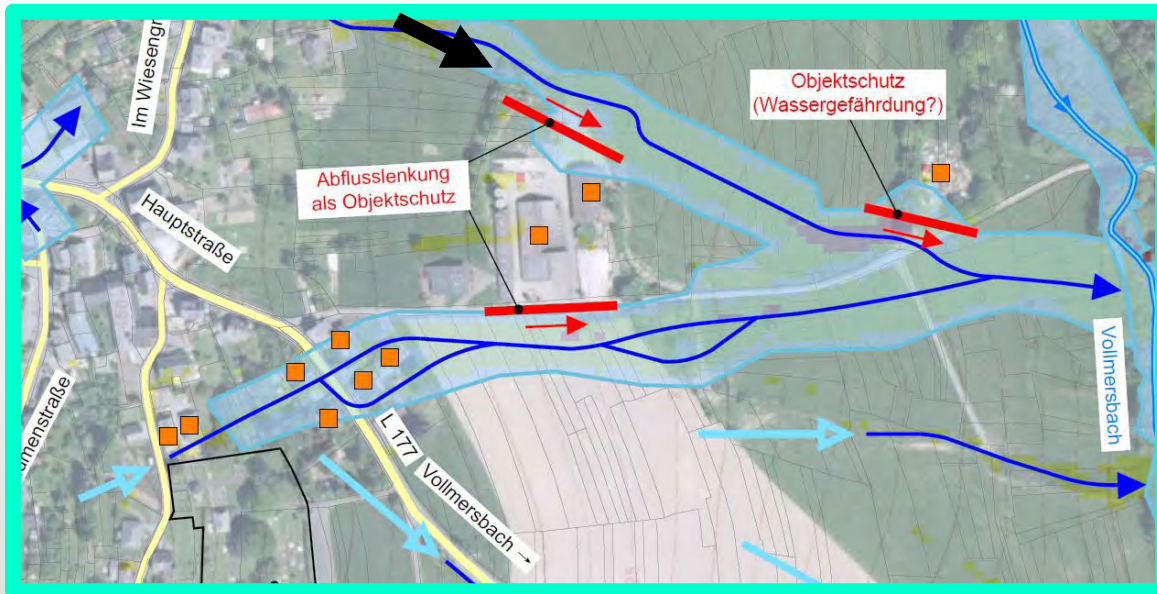


OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog


Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Hauptstraße 6a	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- Unkontrollierter Abfluss - fehlender Objektschutz	52	Abflusslenkung
			53	Gebäudeschutz

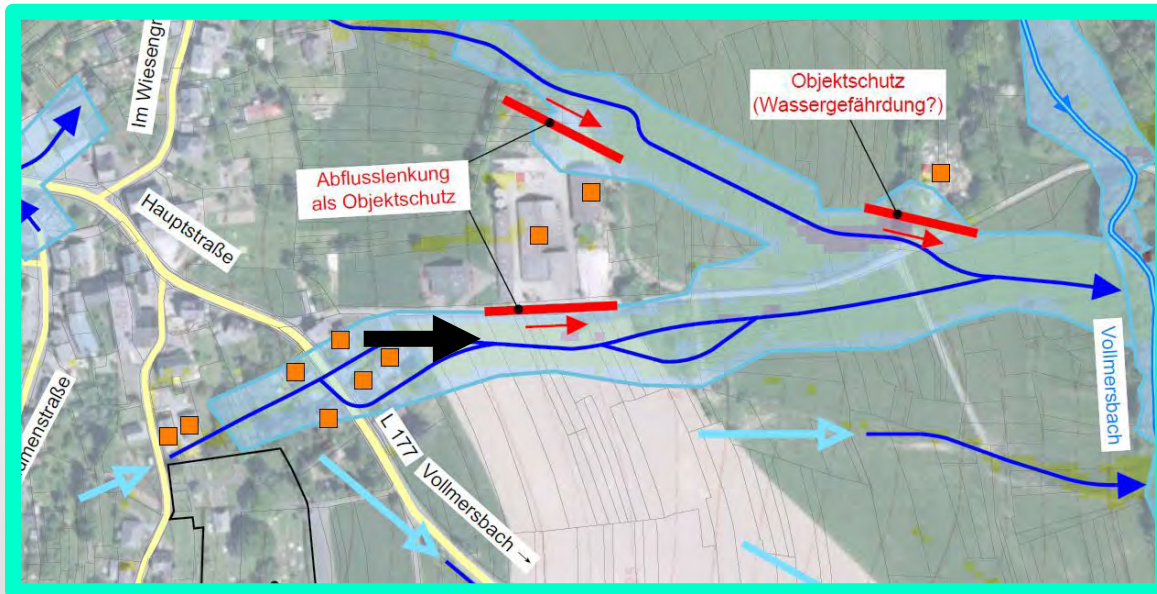

OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog



Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Hauptstraße 6a	Unkontrollierter Abfluss durch Bebauung	- fehlender Objektschutz Lagerfläche	54	Abflusslenkung
			55	Wassergefährdung?

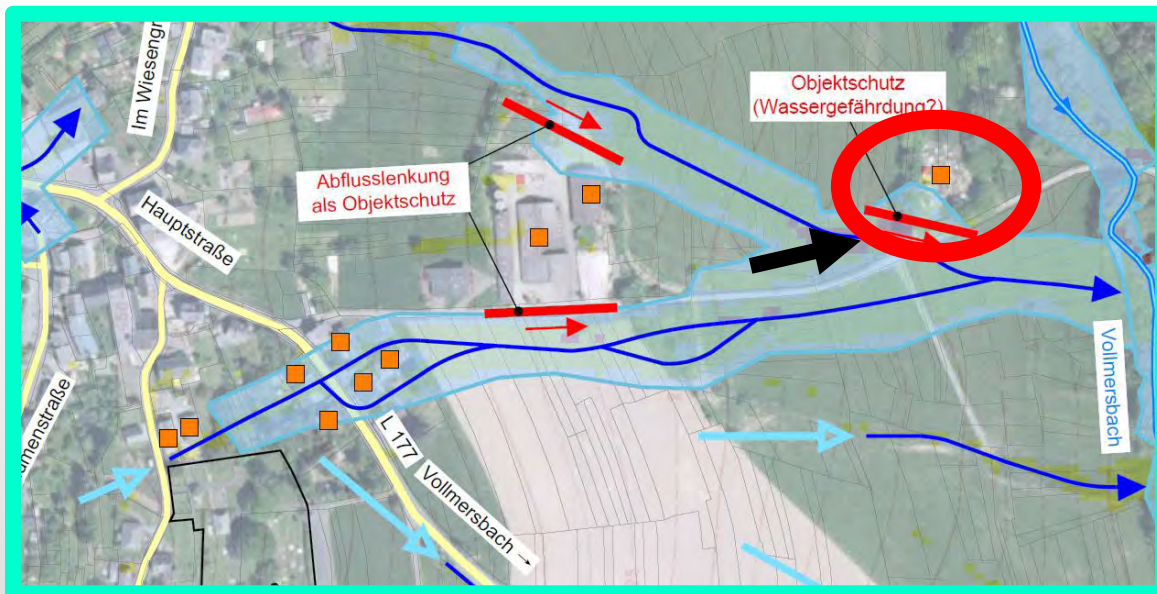

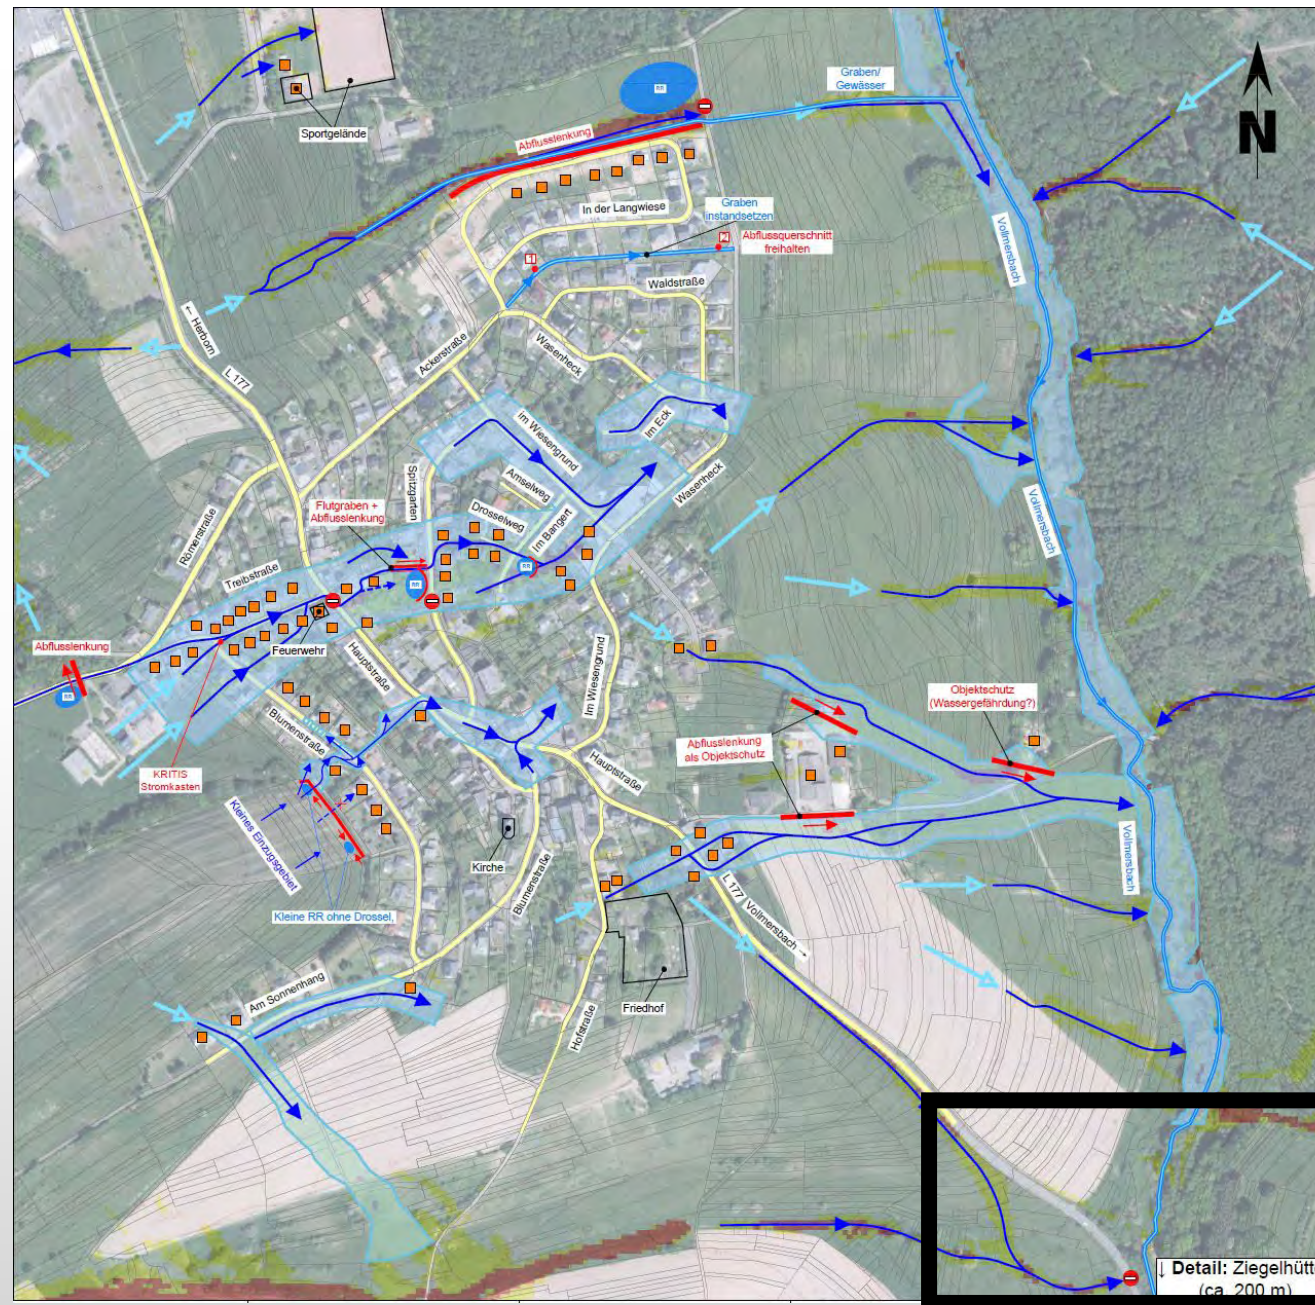



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Ziegelhütte	Unkontrollierter Abfluss	- Einstau an L 177 - WW als Notwasserweg		

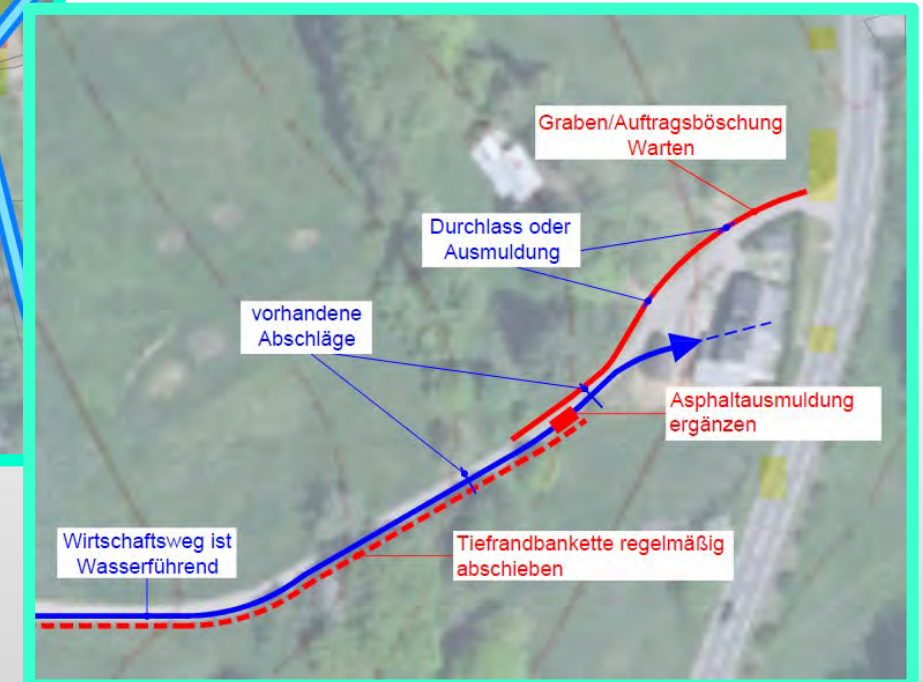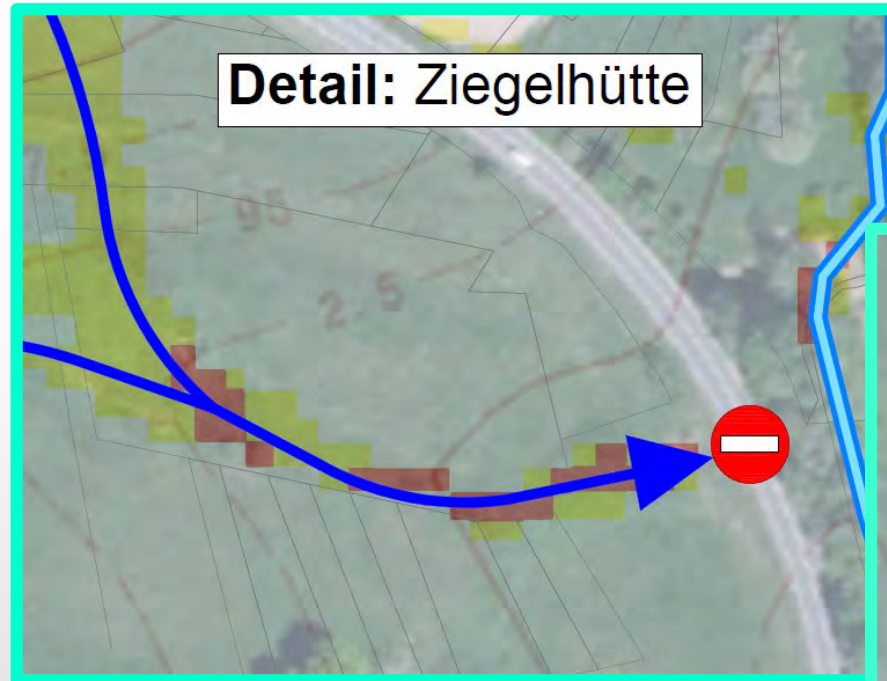

OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Ziegelhütte	Einstau an L 177	- Durchlass an Tiefpunkt zugesetzt - Überstauung auf L 177/ Passierbarkeit	56	Durchlass warten/ instands.
			57	Hinweis Rettungsdienste

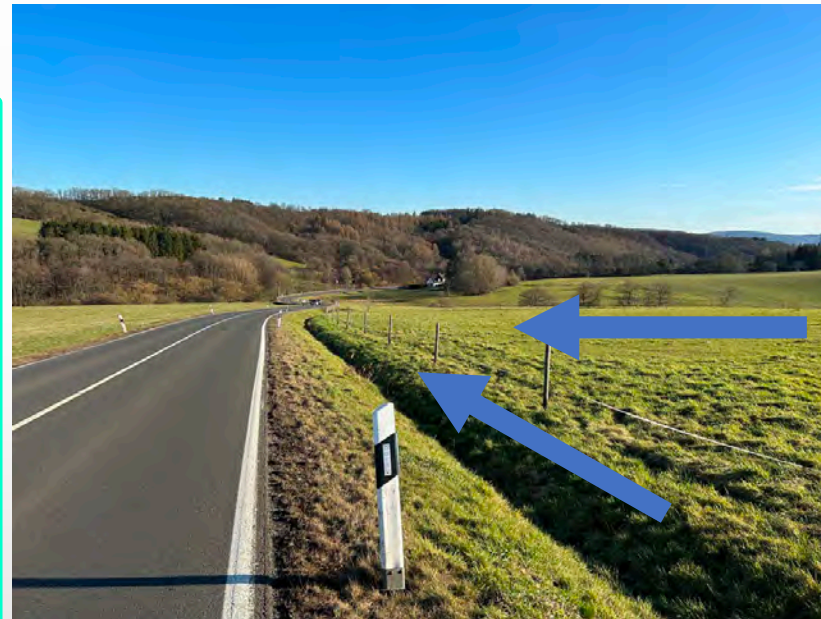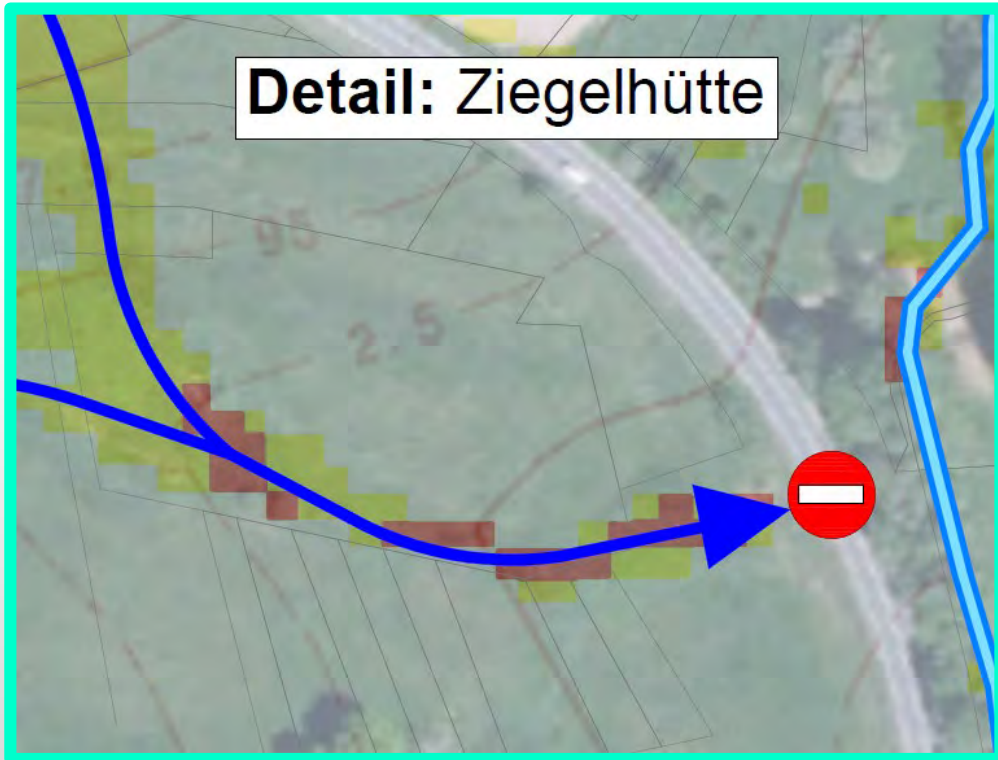

OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Ziegelhütte	WW als Notwasserweg	- Wirtschaftsweg ist wasserführend	58	Bankette am Tiefrand regelmäßig abschieben



OG Veitsrodt: Defizitanalyse & Maßnahmenkatalog

Objekt/ Lage	Kategorie	Defizit	Nr.	Maßnahme
Ziegelhütte	WW als Notwasserweg	- Entwässerungselemente ausreichend? - Objektschutz	59	Wartung/ Instandsetzung
			60	Asphaltausmuldung?
			61	Gebäudeschutz



Ende Abschnitt:
Bestandsanalyse & Maßnahmen

Beginn Abschnitt:
Diskussion, Ergänzung, Abstimmung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !